

პ. ჯაჯანიძე


ავტომობილის რემონტის
საფუძვლები

„ტექნიკური უნივერსიტეტი“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გ. ჯავახიძე

ავტომობილის რემონტის
საფუძვლები

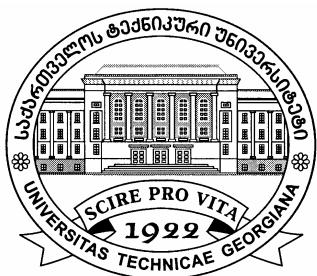

რეგისტრირებულია სტუ-ს
სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს
მიერ. 02.07.2009, ოქმი №6

თბილისი
2009

© საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2009

ISBN 978-9941-14-678-7

<http://www.gtu.ge/publishinghouse/>



ყველა უფლება დაცულია. ამ წიგნის არც ერთი ნაწილი (იქნება ეს ტექსტი, ფოტო, ილუსტრაცია თუ სხვა) არანაირი ფორმით და საშუალებით (იქნება ეს ელექტრონული თუ მექანიკური), არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

სააკტორო უფლებების დარღვევა ისკება კანონით.

შესაგალი

სატრანსპორტო პროცესების მზარდი მოთხოვნილების დასაკმაყოფლებლად, საავტომობილო ტრანსპორტს, ისეთი რთული გეოგრაფიული რელიეფის მქონე ქვეყნისათვის როგორიც საქართველოა, წამყვანი ადგილი უკავია, როგორც სამგზავრო გადაყვანების, ასევე სატვირთო გადაზიდვების შესარულებლად.

ქვეყნისათვის, რომელსაც სამამულო ავტომშენებლობა არ გააჩნია საავტომობილო ტრანსპორტის შემდგომი განვითარება და ეფექტურობის ამაღლება შეიძლება მიღწეულ იქნეს პარკის დახვეწილი სტრუქტურითა და ორგანიზაციით, ახალი ტიპის თანამედროვე ავტორმობილების შემოყვანით, როგორც ეს დღეს ხდება პოლანდიიდან, უკრაინიდან, უნგრეთიდან, იაპონიიდან და სხვა, მაგრამ ყველაზე ეფექტური რეზერვი ქვეყნის საავტომობილო პარკის გაზრდისათვის არის ავტომობილების რემონტი.

ავტომობილის რთულ საგზაო პირობებში მუშაობისას უარესდება მისი საექსპლუატაციო და ტექნიკური თვისებები რაც გამოწვეულია ავტო-

მობილების დეტალების ცვეთით, მათი კოროზიით და ლითონის „დაღლილობით“. ავტომობილებში წარმოიქმნება სხვდასხვა უწესივრობები, რომელთა აღმოფხვრა და გამოხტორება, შესაძლებელია მხოლოდ ტექნიკური მომსახურების და რემონტის გზით.

ავტომობილების რემონტი, როგორც დარგი შეიძლება წარმოიშვას და განვითარდეს ავტომობილის წარმოებასთან ერთად. როგორი სრულყოფილი კონსტრუქციისაც არ უნდა იყოს ავტომობილი, ექსპლუატაციის პერიოდში თავს იჩენს ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრა შეიძლება დამატებითი შრომით. სხვა მხრივ, რაც უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობს ავტომობილის ექსპლუატაცია, მით უფრო ინტენსიურია ცვეთა, ლითონის „დაღლილობა“ და მით მეტი სარემონტო სამუშაოები იქნება შესარულებელი. იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ავტომობილის მუშაობისუნარიანობა მისი ექსპლუატაციის პერიოდში, უმთავრესია დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ ყოველგვარი უწესივრობები. ტექნიკური თვალსაზრისით მხოლოდ რემონტის საშუალებითაა შესაძლებელი შევუნარ-

ჩუნოთ ავტომობილს მუშაობისუნარიანობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

ავტომობილის წარმოების ზრდა იწვევს სარემონტო ტექნოლოგიის განვითარებას, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ავტომობილის დამზადების ტექნოლოგიასთან. ავტომუნებლობის განვითარებასთან ერთად ვითარდება ავტომობილის რემონტის ტექნოლოგიაც. ავტომობილის რემონტის ტექნოლოგია არის მეციერება, რომელიც შეისწავლის დეტალების ნარჩენი რესურსების რეალიზების მეთოდებს, მისი მიზანია გარემონტებული ავტომობილი გახადოს მუშაობისუნარიანი და ახალი ავოტობილის ტექნიკურ მდგომარეობას მიუახლოვოს. ამ სპეციფიკით განსხვავდება რემონტის ტექნოლოგია წარმოების ტექნოლოგიისაგან. ავტოსარემონტო საწარმოს ამოცანაა ავტომობილების მოდერნიზაცია, ანუ კონსტრუქციულად გაუმჯობესებული დეტალებითა და კვანძებით ძველი ავტომობილის სრულყოფა, ტექნიკური დონის ამაღლება და ექსპლუატაციის დროის გახანგრძლივება.

შედარებით ადრეულ პერიოდში რემონტის ტექნოლოგია არ ეყრდნობოდა მეცნიერულ საფუძ-

ველს და არც მეცნიერულ დარგს წარმოადგენდა, ამიტომ არსებობდა კერძო წვრილსერიული კუსტარული სახელოსნოები სადაც არემონტებდნენ ცალკეულ ავტომობილებს.

რემონტის ტექნიკოლოგიის, როგორც მეცნიერების დარგის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შეასრულა ავტომობილების დიდი როდენობით წარმოებამ და მსხვილი ავტოსატრანსპორტო საწარმოების ჩამოყალბებამ. ამჟამად ავტომობილის რემონტის საკითხებზე მუშაობს მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება და სასწავლო ინსტიტუტის კათედრა.

ავტოსარემონტო წარმოების ტექნიკოლოგიის სწრაფად განვითარების მიუხედავად ის მაინც ჩამორჩება ავტომშენებლობის ტენილოგიას, ამის მიზეზია ის, რომ წარმოებული ავტომობილების რაოდენობის ზრდამ გაუსწრო ავტოსარემონტო საწარმოების სიმძალვრეების ზრდას. საავტომობილო პარკი გაბნეულია ვრცელ ტერიტორიაზე, რაც აძნელებს მსხვილი ავტოსარემონტო საწარმოების ორგანიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოსარემონტო წარმოებამ დიდი გავრცელება პპოვა, მისი პოტენციალური ეკონომიკური უპირატესობის

რეალიზაცია არასრულად ხდება. გარემონტებული ავტომობილების რესურსი არის ახალი ავტომობილის რესურსების 80%, ხოლო რემონტის დირებულება ზოგიერთ შემთხვევაში აჭარბებს ახალი ავტომობილის დირებულებას. რაც იმითაა გამოწვეული, რომ ავტომობილების რემონტი წარმოებს ვიწრო საუწყებო საწარმოებში დაბალ-ტექნიკური დონის ტექნოლოგიური მოწყობილობებით და დიდი შრომატევადობის სამუშაოების არამექანიზებული შესრულებით.

საავტომობილო ტრანსპორტის შემდგომი განვითარების საქმეში დიდი როლი ენიჭებოდა და ენიჭება იმ საინჟინრო კადრებს, რომლებიც დასაქმებული არიან ავტოსატანსპორტო და ავტოსარემონტო საწარმოებში. ეს კადრები ვალდებული არიან ფლობდნენ ამ საწარმოების ტექნოლოგიური დაპროექტების პრინციპებს.

ამ პრინციპების განხორციელებისთვის აუცილებელია თანამედროვე ლიტერატურის არსებობა. სწორედ ამან განაპირობა ამ დამსმარე სახელმძღვანელოს აუცილებლობა.

თავი |

1. ავტოსარემონტო წარმოების ძირითადი

ცნებები და დებულებები

1.1. ავტომობილის რემონტის ცნება და

მისი სახეები

ავტომობილის დეტალები მუშაობის პროცესში ცვლება, წარმოიქმნება სხვადასხვა უწესივრობები და უარესდება ავტომობილის საექსპლუატაციო თვისებები. განსაზღვრული დროის შემდეგ ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობა აღწევს ზღვარს, რის შემდეგაც ქვეითდება მისი მუშაობის უნარი. ამის შედეგად ავტომობილის მუშაობა შეუძლებელი ხდება ან ეკონომიკურად არის მიზანშეუწონელი.

იმისთვის, რომ აღვადგინოთ მუშაობის უნარი და შევინარჩუნოთ საექსპლუატაციო მაჩვენებლები საჭირო დროის განმავლობაში ავტომობილს (აგრეგატს) უნდა ჩაუტარდეს რემონტი. მიღებულია რემონტის ორი სახე: მიმდინარე და კაპიტალური რემონტი. ორივე სახის რემონტი შეიძლება ჩაუტარდეს, როგორც მთლიან ავტომობილს ასევე აგრეგატებს და კვანძებს.

აგრეგატების მიმდინარე რემონტი
ითვალისწინებს წარმოქმნილ უწესივრობათა გამოს-
წორებას აგრეგატის გაცვეთილი ან დაზიანებული
დეტალების (გარდა საბაზისო დეტალის) აღდგენის
ან შეცვლის გზით. ასევე ხდება ავტომობილის
მიმდინარე რემონტის დროს უწესივრობათა
გამოსწორება გაცვეთილი დეტალის აღდგენის ან
შეცვლის გზით. აქვე იგულისხმება აგრეთვე იმ
კვანძების და აგრეგატების რემონტი ან შეცვლა,
რომლებიც მიმდინარე ან კაპიტალურ რემონტს
მოითხოვენ.

მიმდინარე რემონტი სრულდება ავტოსატ-
რანსპორტო საწარმოში მხოლოდ მოთხოვნილების
მიხედვით და მისი აუცილებლობა ვლინდება
ავტომობილის ექსპლუატაციის პროცესში ან
ტექნიკური მომსახურების დროს. აგრეგატების
კაპიტალური რემონტი სრულდება სარემონტო
საწარმოში იმ შემთხვევაში, თუ საბაზისო დეტალი
მოითხოვს შეცვლას ან რემონტს, ან დეტალების
უმრავლესობა მნიშვნელოვნად გაცვეთილია და მისი
აღდგენა მიმდინარე რემონტით შეუძლებელია.

ავტომობილის კაპიტალური რემონტი სრულ-
დება მაშინ, როდესაც აქვს გავლილი გარბენის

დადგენილი ნორმა და ტექნიკური დათვალიერების შედეგად გამოვლენილი უწესივრობანი. ავტომობილის კაპიტალური რემონტის დროს ხდება მისი მთლიანი დაშლა აგრეგატებად, აგრეგატების კი კვანძებად და დეტალებად. დეტალები ირეცხება, მოწმდება და სამ ჯგუფად ხარისხებია: ვარგისი, გასარემონტებელი და უვარგისი. გასარემონტებელი დეტალები აღდგენის სათანადო ოპერაციების გავლის შემდეგ იძრუნებს თავის ზომას და ფორმას. უვარგისი დეტალები იცვლება ახლით. დეტალების ასეთი დაკომ-პლექტების შემდეგ ხდება აგრეგატების აწყობა, გამოცდა და რეგულირება. მზა აგრეგატები გადაეცემა ამწყობ უბანს, სადაც ხდება ავტომობილის აწყობა და გამოცდა, ჯერ სარბენდოლებიან სტენდზე, ხოლო შემდეგ კი გარბენით.

იმ ავტომობილებისთვის, რომელთა ექსპლუატაცია მიმდინარეობს მძიმე საექსპლუატაციო პირობებში დასაშვებია საშუალო რემონტი, რომელიც ითვალისწინებს ძრავის შეცვლას, თუ ის ძრავი კაპიტალურად სარემონტოა, გარდა ამისა ავტომობილებს უტარდებათ გაღრმავებული დიაგნოსტიკა და გამოვლენილი უწესივრობების

გამოსწორება ხდება აგრეგატების შეცვლით და დეტალების აღდგენით.

ავტომობილის კაპიტალური რემონტი სრულდება იმ შემთხვევაში, თუ გასარემონტებელია ჩარჩო და კაბინა სატვირთო ავტომობილებისთვის, ხოლო ძარა მსუბუქი ავტომობილების და ავტობუსებისთვის და ამასთან აგრეგატების უმრავლესობა მოითხოვს კაპიტალურ რემონტს. ავტომობილის კაპიტალური რემონტი წარმოებს ინდივიდუალური და ინდუსტრიული მეთოდით.

რემონტის ინდივიდუალური მეთოდის გამოყენების დროს ავტომობილიდან მოხსნილი აგრეგატი რემონტის შემდეგ კვლავ იმავე ავტომობილზე დაყენდება (ამ შემთხვევაში აგრეგატები და დეტალები გაპიროვნებულია). ე.ო. ავტომობილის აწყობა არ მოხდება მანამ, ვიდრე არ გარემონტდება ყველა დეტალი ან აგრეგატი. ცხადია, ამ შემთხვევაში ავტომობილის რემონტი ხანგრძლივია და ავტომობილის და აგრეგატების რემონტი ჩიხურად მიმდინარეობს.

ავტომობილის რემონტის ინდუსტრიული მეთოდის შემთხვევაში გასარემონტებლად მოხსნილი აგრეგატის ნაცვლად ავტომობილზე დააყენებენ

ახალ ან წინასწარ გარემონტებულ აგრეგატს (დეტალები და აგრეგატები გაუპიროვნებელია). როგორც ვხედავთ ავტომობილი არ ელოდება მისგან მოსსნილი აგრეგატის რემონტის დამთავრებას, რაც მკვეთრად ამცირებს რემონტის ხანგრძლივობას.


ინდუსტრიული მეთოდი შესაძლებლობას გვაძლევს გავზარდოთ კაპიტალურ რემონტთა რაოდენობა, შევამციროთ რემონტის თვითღირებულება, გამოვიყენოთ დიდმწარმოებლური მოწყობილობა-დანადგარები და მივაღწიოთ შრომის სწორორგანიზაციას.

ავტოსარემონტო საწარმო, რომელიც აწარმოებს მთლიანად დაკომპლექტებული ავტომობილების კაპიტალურ რემონტს მეტად რთულია და ხასიათდება გარემონტებული აგრეგატების, კვანძების და დეტალების ფართო ნომენკლატურით. შრომისნაყოფიერების ამაღლების, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების და თვითღირებულების შემცირების დიდ შესაძლებლობას იძლევა საწარმოთა კონცენტრაცია და სპეციალიზაცია. საწარმოს სპეციალიზაცია ითვალისწინებს განსაზღვრული სახეობის ნაკეთობების და ცალკეული ნაწილების (დეტალების) დამზადებას ან

განსაზღვრული ტექნოლოგიური პროცესის შესრულებას.

რემონტის ტექნოლოგიაში ასხვავებენ სპეციალიზაციის შემდეგ სახეებს: საგნობრივი, სადეტალო და ტექნოლოგიური (სტადიური). ვტო-სარემონტო საწარმოს საგნობრივი სპეციალიზაცია ითვალისწინებს მთლიანად დაკომპლექტებული ავტომობილების რემონტს; სადეტალოში იგულისხმება ცალკეული დეტალების, კვანძების და აგრეგატების აღდგენა; ხოლო ტექნოლოგიური სპეციალიზაციის დროს პროცესები იყოფა ცალკე დამოუკიდებელ ნაწილებად, როგორიცაა ავტომობილების და აგრეგატების დაშლა, აგრეგატების და ავტომობილის აწყობა, დაზიანებული და გაცვეთილი კვანძების აღდგენა, სამდებრო სამუშაოები, ელტექნიკური და სხვა. ავტოსარემონტო საწარმოები სპეციალიზებულია საგნობრივი სპეციალიზაციის მიხედვით: ასე მაგალითად, მსუბუქი ავტომობილების სარემონტო საწარმო, ავტობუსების სარემონტო საწარმო და ა.შ.

საწარმოს სპეციალიზაცია შეიძლება წარმოგადგინოთ შემდეგი სქემით ნახ. 11.

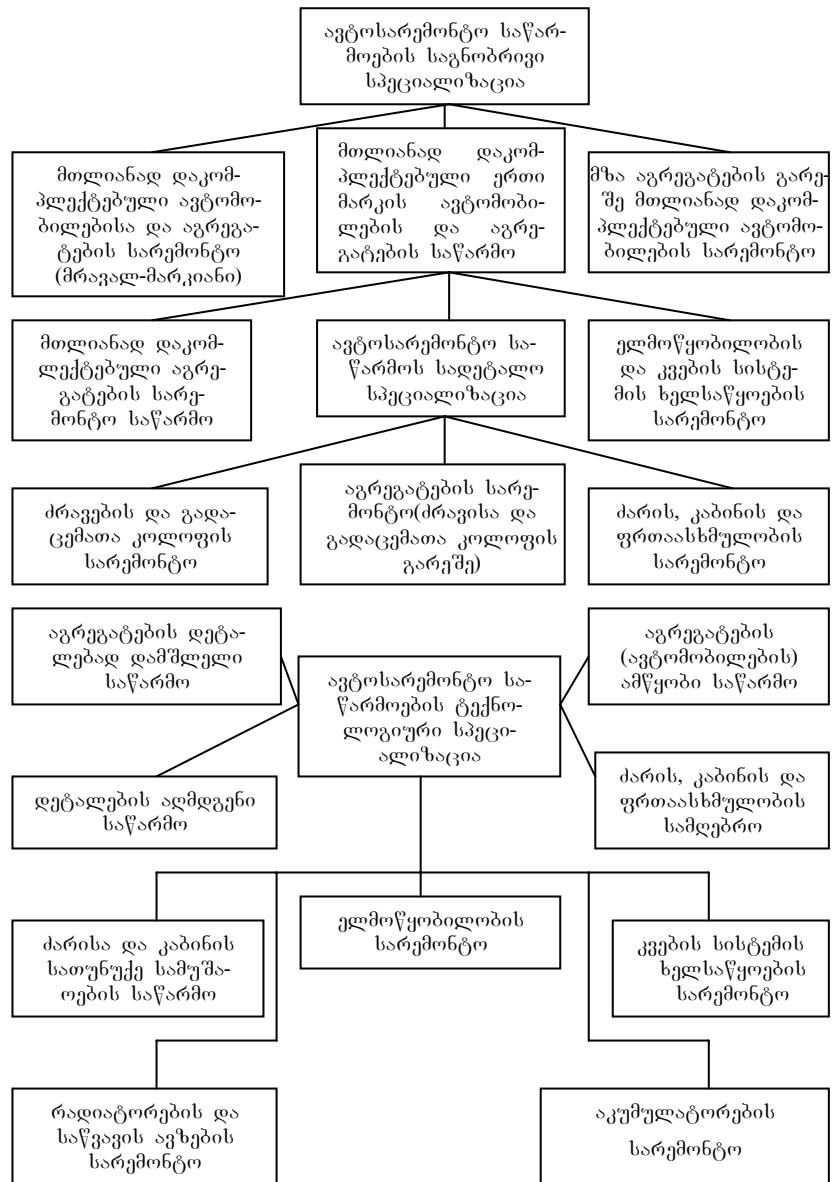

1.2. ავტომობილის ფორმირებადი

თვისებების კლასიფიკაცია

ავტომობილის ხარისხი კ.ი. მისი უნარი აღებულ საქსპლუატაციო პირობებში იმუშაოს მაქსიმალური ეფექტიანობით ფასდება რამდენიმე თვისების ერთობლიობით. თითოეული მათგანი ხასიათდება ერთი ან რამდენიმე პარამეტრით, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა რიცხობრივი მნიშვნელობა.

ავტომობილის ძირითად თვისებებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მის ხარისხს, მიეკუთვნება: ტევადობა, ეკონომიურობა, დინამიკურობა, უსაფრთხოება, გამავლობა, მწრმოებლობა, კომფორტაბელურობა და სხვა. ჩამოთვლილი თვისებების ნაწილი, მაგალითად ტევადობა, ავტომობილის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩება. მაგრამ ავტომობილის ხარისხის განმსაზღვრელი თვისებების უმეტესობა, როგორიცაა ეკონომიურობა, დინამიკურობა, მწრმოებლობა, კომფორტაბელურობა და

სხვა უარესდება ავტომობილის მიერ განვლილი
მანძილის გაზრდასთან ერთად.

ბუნებრივია, რომ ექსპლუატაციის სფეროს
აინტერესებს ავტომობილის ხარისხის არა მარტო
საწყისი მაჩვენებლები, არამედ ხარისხის შეცვლის
დინამიკა ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის
განმავლობაში, უწინარეს ყოვლისა რეალიზებული
ხარისხის მაჩვენებლები. ცხადია, რომ რე-
ალიზებული ხარისხი დამოკიდებულია საწყის
მაჩვენებლებზე, მათი შეცვლის ინტენსიურობაზე და
ავტომობილის მუშაობის სავარაუდო დონეზე.
ავტომობილის კონსტრუქციის სრულყოფით, მისი
საიმედოობის გაზრდით იზრდება ხარისხის როგორც
პირველადი ასევე საშუალო მაჩვენებლები მუშაობის
მთლიანი ვადის განმავლობაში. მაგრამ
რეალიზებულ ხარისხზე გავლენას ახდენს არა
მარტო წარმოების სფერო, არამედ ექსპლუატაციის
სფეროც.

დროის განმავლობაში ავტომობილის
ხარისხის მაჩვენებლების შეცვლის პროცესის
რაოდენობრივი გაზომვა ხდება ავტომობილის
ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისების საიმედოობის
საშუალებით.

**1.3. საიმედოობის ცნება და მისი
მაჩვენებლების კავშირი ავტომობილის
აღდგენილი დეტალების
მუშაუნარიანობასთან**

ავტომობილის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დამახასიათებელ თვისებას წარმოადგენს საიმედოობა. საიმედოობა ეწოდება ავტომობილის, აგრეგატის ან მექანიზმის თვისებას განსაზღვრული დროის ან გარბენის განმავლობაში და მოცემულ საექსპლუატაციო პირობებში შეასრულოს თავისი სამუშაო ფუნქციები ისე, რომ მისი საექსპლუატაციო მაჩვენებლები დადგენილ ზღვრებში იქნას შენარჩუნებული. მაშასადამე, საიმედოობა, როგორც თვისება, შესაძლებლობას იძლევა რაოდენობრივად შევაფასოთ თუ რამდენად სწრაფად ხდება ავტომობილის ხარისხის შეცვლა ექსპლუატაციის განსაზღვრულ პირობებში მუშაობის დროს.

საიმედოობის ძირითადი მცნებაა მტყუნება. ტერმინი მტყუნება ეწოდება ხდომილებას, რომლის შედეგად ავტომობილი კარგავს მუშაობის უნარს და

იწვევს სატრანსპორტო პროცესის შეწყვეტას, ე.ი. გაჩერებას გზაზე ან სხვა გრაფიკის დარღვევას. მტყუნება შეიძლება იყოს უეცარი და თანდათანობითი. უეცარი მტყუნების მაგალითია დეტალის გატეხვა, რის შედეგადაც ავტომობილი მყისვე წყვეტს მუშაობას, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს დატვირთვის გადაჭარბებით ან საექსპლუატაციო წესების დარღვევით.

თანდათანობით მტყუნებას მიეკუთვნება დეტალებში რღვევის დაგროვების შედეგი, რომელიც თანდათანობით აუარესებს აგრეგატების მუშა პროცესების ხარისხს და იწვევს მუშაობის უნარის დაკარგვას. თანდათანობით წარმოქმნილი მტყუნების დროს ავტომობილს შეუძლია განაგრძოს მუშაობა, მაგრამ მისი რესურსი მკვეთრად შემცირებულია და უეცარი მტყუნების ალბათობა გაზრდილი.

საიმუდოობა არის ავტომობილის კომპლექსური თვისება, რომელიც თვის მხრივ შეიცავს რამდენიმე თვისებას: ხანგამდლეობას, უმტყუნებლობას და სარემონტოდ ვარგისობას.

ხანგამდლეობა ავტომობილის, აგრეგატის ან მისი დეტალების თვისებას ხანგრძლივად შეინარჩუნოს მუშაუნარიანობა განსაზღვრულ რეჟიმებზე

და ექსპლუატაციის პირობებში, ისეთ ზღვრულ
მდგომარეობამდე, რომლის შემდეგ მისი
ექსპლუატაცია აღარაა მიზანშეწონილი ტექნიკური
და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ავტომობილის
ხანგამძლეობას ზომავენ სამსახურის ტექნიკური
რესურსით ან სამსახურის საამორტიზაციო ვადით
(გარბენით). დეტალების ხანგამძლეობის ფორ-
მირებისას აუცილებელია მისი შეთანხმება
აგრეგატის საამორტიზაციო გარბენასთან. ამის
გარდა საჭიროა მხედველობაში იქნეს მიღებული
საექსპლუატაციო ხანგამძლეობის გაბნევა მაშინაც
კი თუ იგი ფასდება ექსპლუატაციის გარკვეულ
პირობებში.

უმტყუნებლობა არის ავტომობილის თვისება
დროის რაიმე მონაკვეთში ან გარბენის
განმავლობაში უწყვეტად შეინარჩუნოს მუშაობის
უნარი. ავტომობილის, აგრეგატის და სისტემის
უმტყუნებლობას აფასებენ მტყუნების საშუალო
რაოდენობით, რომელიც მოდის გარბენის ერთეულზე
ანუ მტყუნების ნაკადის პარამეტრებით, აგრეთვე
მტყუნების ჯამური რაოდენობით ექსპლუატაციის
მოელი პერიოდის განმავლობაში ზღვრული
მდგომარეობის მიღწევამდე. გამოკვლევებით დამ-

ტკიცებულია, რომ სატვირთო ავტომობილების დაახლოებით 90% დასახელების დეტალების მუშაობის რესურსი არ არის 150 ათას კმ-ზე ნაკლები და მტყუნება გარბენის ამ ინტერვალში გამოწვეულია დანარჩენი დეტალების 10%-ით.

სარემონტოდ გარგისობა არის თვისება, რომელიც გამოხატავს ტექნიკური მომსახურების და რემონტის სამუშაოების შესრულებისთვის ავტომობილის ვარგისობას. ეს თვისება ფასდება რემონტისთვის ავტომობილის გაცდენის ხანგრძლივობით და ამ კუთხით გაწეული ხარჯების სიდიდით. მომსახურების და რემონტის რაიმე მოცემული პირობისას ავტომობილის სარემონტოდ ვარგისობას განსაზღვრავს მისი კონსტრუქციული თვისებები: მოსამსახურებელ ან გასარემონტებელ ობიექტთან მიღგომის მოხერხებულობა; აგრეგატების, კვანძების, დეტალების მოხსნის და დაყენების სიადვილე; აგრეგატების, კვანძების, სისტემების, დეტალების და ნორმალების უნიფიკაცია, ურთიერთშეცვლადობა და სხვა. გარდა ამისა გაცემილი დეტალების ადგგენა სხვადასხვა მეოთხით აღდგენილი დეტალების მაღალი ხარისხი რაც გამოიხატება ცვეთამედეგობით, ტექნიკურა-

მედეგობით და სხვა, ზრდის ავტომობილის
მუშაობის ვადას, ამცირებს შესასრულებელი
სამუშაოების შრომატევადობას და რემონტის დირე-
ბულებას. ყოველივე ეს გავლენს ახდენს
რემონტისთვის ავტომობილის გაცდენის ხან-
გრძლივობაზე, შესასრულებელი სამუშაოების
შრომატევადობასა და ხარჯებზე.

როგორც ვხედავთ ავტომობილის საიმედო-
ობაზე გავლენას ახდენს ძალიან ბევრი ფაქტორი:
კონსტრუქციის სრულყოფა, დამზადების ტექ-
ნიკოლოგია, საექსპლუატაციო მასალების ხარისხი,
ტექნიკური მომსახურების და რემონტის ხარისხი,
საგზაო-კლიმატური პირობები და სხვა. იმის გამო
რომ ავტომობილების ხარისხი არაა ერთნაირი,
ხოლო საექსპლუატაციო ფაქტორების რიცხვი
ბევრია და მათი გავლენა ავტომობილის ტექნიკურ
მდგომარეობაზე ყოველ ცალკეულ მომენტი
შეიძლება აგრეთვე იყოს სხვადასხვა, ანალიზური
ფორმით ურთიერთქმედების გამოსახვა ძალზე
ძნელია და როგორც წესი შეუძლებელი, ამიტომ
ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის შეც-
ვლასთან დაკავშირებული პროცესების შესწავლისას

საიმედოობის რაოდენობრივი მახასიათებლების
განსაზღვრისთვი იყენებენ სტატისტიკურ მეთოდს.

მაღალი ხარისხით აღდგენილი დეტალებით
აწყობილი კვანძები და აგრეგატები იძლევა
საიმედოობის დიდ გარანტიას მათი ხანგრძლივი
მუშაობის პერიოდში.

1.4. აგტომობილი ცვეთის და დაძველების პროცესის დახასიათება

აგტომობილი და მისი შემადგენელი აგრე-
გატები, კვანძები და დეტალები ექსპლუატაციის
შედეგად განიცდიან ცვეთას, რაც ძირითადად
გამოწვეულია ხახუნით. დეტალების ურთიერთ-
გადაადგილების მიხედვით ხახუნი შეიძლება იყოს
სრიალის ან გორგის. ხახუნი ეს არის ძალა,
რომელსაც მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმარ-
თულება აქვს. მოხახუნე ზედაპირების სიმქისის და
მათ შორის ზეთის არსებული ფენის მიხედვით
შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შემდეგი სახის ხახუნს:
მშრალს, საზღვრულს, თხევადს, ნახევრად მშრალს
და ნახევრად თხევადს. ხახუნის ძალის სიდიდის
დასახასიათებლად სარგებლობენ ხახუნის კოეფი-

ციენტით, რომელიც სხვადასხვა სიდიდისაა და დამოკიდებულია მოხახუნე ზედაპირების მასალასა და დამუშავების ხარისხები, მასალის დრეკადობაზე, სრიალის ან გორგის ხიჩქარეზე, ტემპერატურაზე და ა.შ.

შეუდლებული დეტალების მოხახუნე ზედაპირს, როგორი სისუფთავითაც არ უნდა იყოს იგი დამუშავებული კოველთვის აქვს სიმქისე ე.ი. ხორკლები და ღრმულები, ამიტომ მოხახუნე ზედაპირები ერთმანეთს შვერილებით ეხება. ხახუნს განაპირობებს ორი ფაქტორი: მოხახუნე ზედაპირზე არსებული შვერილების მექანიკური მოდების დაძლევა და შეხების წერტილებში წარმოქმნილი მოლეკულური ურთიერთმიზიდულობა. ამ პალოა შემცირება შესაძლებელია ზედაპირებს შორის ზეთის მიწოდებით. მიწოდებული ზეთი არა მარტო ამცირებს ხახუნს, არამედ აგრილებს ზედაპირებს და ამცირებს ცვეთის ინტენსიურობას. ასეთ ხახუნს თხევადი ეწოდება.

როცა ზედაპირებს შორის არსებული ზეთის აფსკის სისქე 0,1 მკ-ს არ აღემატება ხახუნს საზღვრითი ხახუნი ეწოდება. ასეთი ხახუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც დიდი პუთო წნევის

შედეგად ზედაპირებიდან ზეთი მოცილებულია, მაგრამ მოლექულური მიზიდულობის ძალთა ზეგავლენით მაინც რჩება მოლექულური სისქის ზეთის აფსკი. ავტომობილის მექანიზმებში გვხვდება თხევადი სახუნი, მაგრამ მოხახუნე ზედაპირების ურთიერთგადაადგილების სიჩქარის გკვეთრად შეცვლის მომენტი შეიძლება წარმოიქმნას ნახევრად თხევადი სახუნი. გმრალი სახუნი უმეტესად გვხვდება სამუხრუჭო სისტემაში და გადაბმულობის მექანიზმში. სამუხრუჭო სისტემაში წარმოქმნილი სახუნის ძალით ავტომობილს ვამუხრუჭებთ, ხოლო გადაბმულობის მექანიზმში წარმოქმნილი ძალით მაბრუნებელ მომენტს გადავცემთ. სხვადასხვა ავტორი ცვეთის სხვადასხვა კლასიფიკაციას ახდენს, ესენია: | ვარიანტი, 1. მექანიკური, 2. მოლექულურ-მექანიკური, 3. კოროზიულ-მექანიკური; || ვარიანტი, 1. დაუანგითი, 2. თბური, 3. აბრაზიული, 4. ფორსოვანი.

რაც შეეხება დამველების პროცესს ეს შეიძლება აგხსნათ შემდეგნაირად, ავტომობილი მუშაობს გარკვეული ვადით (გარბენის სიდიდით) ექსპლუატაციის დაწყებიდან მისი დეტალების ისეთ გაცვეთამდე, რომლის შემდეგ მისი ექსპლუატაცია

შეუძლებელი ხდება. ავტომობილის მუშაობის ვადა
განისაზღვრება ექსპლუატაციის პროცესში მისი
ფიზიკური დაძველებით (პირველი გვარის ფიზიკური
დაძველება), ბუნების ძალების ზემოქმედების
გავლენით (მეორე გვარის ფიზიკური დაძველება) და
აგრეთვე მორალური დაძველებით, რაც ტექნიკური
პროგრესის შედეგად ავტომობილის გაუფა-
სურებითაა გამოწვეული. მაგრამ თუ გავით-
ვალისწინებთ სავტომობილო ტრანსპორტის
ექსპლუატაციის ინტენსიურობის განუწყვეტელ
ზრდას, ავტომობილის დაძველების ძირითად
მიზეზად პირველი გვარის ფიზიკური დაძველება
უნდა მივიჩნიოთ.

1.5. ცვეთის სიდიდის განსაზღვრის

ხერხები

დეტალების ბუნებრივი ცვეთის სიდიდის
გსნსაზღვრა, რაც საკონტროლო-დამხარისხებელ
განყოფილებაში გარე დათვალიერების და
სხვადასხვა საზომი ხელსაწყოებით სრულდება
გაცილებით მეტი შრომატევადობით ხასიათდება
ვიდრე დაფაქტოსკოპია. დეტალის ცვეთის სიდიდის

გასაზომად მრავალი ხერხი არსებობს, იმ
შემთხვევაში, როცა ცვეთა ძალიან მცირეა
სარგებლობენ რადიოაქტიური ინდიკატორის,
ნამუშევარი ზეთის გაანალიზების და ხელოვნური
ბაზის მეთოდით. მცირე ზომის დეტალების ცვეთის
სიდიდეს საზღვრავენ მათი აწონებით. დიდი ცვეთის
შემთხვევაში დეტალს უნივერსალური
ხელსაწყოებით ზომავენ.

დეტალის ჯამური ცვეთის განსაზღვრისთვის
მიმართავენ ატომური და რადიოაქტიური
იზოტოპების მეთოდს, რომლის მეშვეობითაც
შეიძლება ძრავას დაუშლელად ერთი ან ორი
დეტალის ცვეთის სიდიდის განსაზღვრა. ეს მეთოდი
მეტად ზუსტი გაზომვის შესაძლებლობას იძლევა და
შეგვიძლია განვსაზღვროთ ცვეთის მცირე სიდიდეც
კი. ცვეთაზე მსჯელობენ ზეთში რადიოაქტიური
ნაწილაკების დაგროვების სიდიდით, ამისთვის
განსაზღვრული დროის შუალედში იღებენ ზეთის
სინჯს და ზომავენ მასში ცვეთის ნაწილაკების
რადიოაქტიური გამოსხივების ინტენსიურობას.

ნამუშევარი ზეთის ანალიზის მეთოდით
დეტალების ცვეთის სიდიდის განსაზღვრა ხდება
ცვეთის შედეგად ნამუშევარ ზეთში მოხვედრილი

ლითონის ნაწილაკების რაოდენობის მიხედვით. ამ
მეთოდით ცვეთის სიდიდეს განსაზღვრავენ
ძირითადად თუჯის, ფოლადის, ქრომის, ტყვიის,
თითბერის და სპილენის მასალისგან დამზადებული
დეტალებისთვის. ამ შემთხვევაში ცვეთის სიდიდე
შეიძლება განისაზღვროს აგრეგატის დაუშლებლად.
აღნიშნული მეთოდის ნაკლია ის, რომ იგი გვაძლევს
მხოლოდ ჯამური ცვეთის სიდიდეს და არ იძლევა
სხვადასხვა დეტალების ცვეთის სიდიდეების
განსხვავების და დეტალების ხაზური ცვეთის
განსაზღვრის შესაძლებლობას. დეტალების ცვეთის
სიდიდის განსაზღვრისთვის სარგებლობენ
ხელოვნური ბაზის მეთოდით, რომელიც ემყარება
ხახუნის ზედაპირებიდან წინასწარ არჩეულ
ბაზებამდე მანძილის განსაზღვრას.

აწონით დეტალების ცვეთის სიდიდის
შეფასება მიღებულია მცირე ზომის და მარტივი
კონფიგურაციის დეტალებისთვის. აწონა ხდება
ტექნიკურ სასწორზე 0,05 გრამის სიზუსტით. ეს
მეთოდი იძლევა დეტალის ყველა მოხახუნე
ზედაპირის ჯამური ცვეთის სიდიდის განსაზღვრის
შესაძლებლობას. მიკრომეტრული გაზომვებით
ცვეთის სიდიდის განსაზღვრას მიმართავენ

ექსპლუატაციაში ხანგრძლივად ნამუშევარი დეტალებისთვის. გაზომვა ხდება სხვადასხვა საზომი ხელსაწყოებით (მიკრომეტრი, ინდიკატორული მზომი და სხვა). ხაზობრივი გაზომვის შედეგად ადგენენ გაზომვის ცვეთის სიდიდეს.

1.6. დეტალების აღდგენის ხერხების

კლასიფიკაცია

ავტომობილის ექსპლუატაციის პროცესში არათანაბრად ცვდება მისი აგრეგატები და დეტალები, რადგან ცალკეულ დეტალებს სხვადასხვა ცვეთამედეგობის ზედაპირი აქვს, ამიტომ ავტომობილის კაპიტალური რემონტის დროს დეტალების 70%-მდე, ვარგისია ხელახლა გამოსაყენებლად. ამ დეტალების ნაწილი აღდგენას არ საჭიროებს, ნაწილი კი საჭიროებს შრომის და მასალების უმნიშვნელო ხარჯებს. დეტალების აღდგენის დაბალ ღირებულებას მრავალი მიზეზი განაპირობებს. ახალი დეტალების დამზადებისგან განსხვავებით აღდგენის დროს გამორიცხულია ნამზადის მომზადებასთან დაკავშირებული ოპერაციები, რადგან აღაღგენენ დეტალის იმ

ზედაპირებს, რომელთა ცვეთის დონე ტექნიკური
პირობებით დასაშვებ ნორმებს აღემატება.
მასალების ხარჯი დეტალების აღდგენაზე მცირეა,
რადგან მათ ხარჯავენ მხოლოდ დეფექტების
აღმოსაფხვრელად. ავტოსარემონტო საწარმოებს
აქვთ ისეთი ტექნიკური საშუალებები, რომელთა
მეშვეობითაც შეიძლება დეტალების არა მარტო
ზომების აღდგენა, არამედ ზოგ შემთხვევაში მისი
ხარისხის გაუმჯობესებაც კი, ეს დამოკიდებულია
აგრეთვე საწარმოს სიმძლავრეზე. დაბალი
სიმძლავრის საწარმოში დეტალების აღდგენის
შრომატევადობა ორჯერ მეტია დიდი სიმძლავრის
საწარმოების შრომატევადობასთან შედარებით.
მაშასადამე სარემონტო საწარმოს სიმძლავრის
გადიდება ხელს უწყობს ავტომობილის რემონტის
თვითღირებულების შემცირებას, სათადარიგო
ნაწილების და მასალების ეკონომიას. გარდა ამისა
თავისუფლდება იმ წარმოების საწარმოო
სიმძლავრეები, რომლებიც ამზადებენ სათადარიგო
დეტალებს. დეტალების აღდგენა მიზანშეწონილია
ნაკადურ ხაზზე, რისთვისაც მათი წარმოების
მაქსიმალური კონცენტრაცია უნდა ხდებოდეს
სპეციალიზებულ საწარმოებში.

როგორც ვიცით ავტომობილის დეტალების დეფექტები იყოვა ძირითადად სამ ჯგუფად, ბუნებრივი ცვეთის შედეგად წარმოქმნილი დეფექტები, მექანიკური დაზიანებით და ანტიკოროზიული საფარის დაზიანების შედეგად წარმოქმნილი დეფექტები. ავტოსარემონტო საწარმოში აღსადგენად შემოსული დეტალებიდან ჭარბობს პირველი ჯგუფის დეფექტიანი დეტალები. ბუნებრივი ცვეთის შედეგად იცვლება დეტალების მუშა ზედაპირების ზომები, გეომეტრიული ფორმები და ირლვევა ჩასმები შეუდლებებში. მექანიკური დაზიანებები დეტალებში თავს იჩენს ნარჩენი დეფორმაციის, ბზარების, ჩამონატებების, ამონაფხვენების, ნაკაწრების და სხვა სახით. აღსადგენ დეტალებს შორის შედარებით მცირე რაოდენობითაა ისეთი დეტალები, რომელთაც გალვანური, ქიმიური, ანტიკოროზიული საფარის, ან საღებავის დაზიანება აქვთ.

დეტალის აღდგენის ტექნოლოგიის ძირითადი ამოცანაა ექსპლუატაციის დროს დარღვეული ჩასმების, მათი მექანიკური სიმტკიცის, ცვეთა-მედეგობის და ანტიკოროზიული მედეგობის აღდგენა ავტომობილის მთელი რემონტთაშორის პერიოდში

მათი მუშაობის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად.
შესაუდლებელი დეტალების ჩასმების აღდგენა
შეიძლება ორი გზით: თავდაპირველი ზომების
შეცვლით ახალ, წინასწარ დადგენილ სარემონტო
ზომებამდე და დეტალის თავდაპირველი ზომების
მთლიანი აღდგენით.

შესაუდლებელი დეტალების პირველი გზა
ითვალისწინებს ისეთი ხერხების გამოყენებას,
რომლებიც უზრუნველყოფენ თითოეული დეტალის
შესაუდლებელი ზედაპირების მოცემული სარემონტო
ზომების მიღებას. ამ შემთხვევაში შედარებით
როულ და ძვირ დეტალს მექანიკურად ამუშავებენ
ზედაპირის გეომეტრიული ფორმის აღდგენის და
ნორმალიზებული სარემონტო ზომის მისაღებად.
შეუდლების მეორე დეტალს ცვლიან ახლით ან
აღადგენენ იმავე სარემონტო ზომამდე. ჩასმის
აღდგენის მეორე გზაა დეტალის თავდაპირველი
ზომების სრული აღდგენა, რაც ემყარება გაცვეთილი
ზედაპირის სხვადასხვა ხერხით ლითონის ან
პლასტმასის შრით გადიდებას. დეტალების
გაცვეთილი ზედაპირების აღსაღენად იყენებენ
შემდეგ ხერხებს.

დეტალების აღდგენა სარემონტო ზომებამდე
და დამატებითი სარემონტო დეტალებით. ორივე
შემთხვევაში აღდგენის მთელი პროცესი ემყარება
მექანიკური დამუშავენის გამოყენებას (ჰრას).
სარემონტო ზომები, წინასწარ დაწესებული ზომებია,
რომელთა მიხედვითაც მუშავდება დეტალის
შესაუდლებელი ზედაპირი. დამატებითი სარემონტო
დეტალების გამოყენებით დეტალების აღდგენის
ხერხი ემყარება დეტალების გაცვეთილი ზედაპირის
ან დეტალის ნაწილის შეცვლას წინასწარ
დამზადებული სარემონტო დეტალით.

დაწევით დეტალების აღდგენა რემონტის
ერთ-ერთი ხერხია, რომელიც ემყარება ლითონის
პლასტიკურ თვისებებს. ე.ი. უნარს გარედან
მიყენებული ძალის მოქმედებით შეიცვალოს ფორმა
მთლიანობის დაურღვევლად. ლითონს წნევით
ამუშავებენ როგორც ცხელ ისე ცივ მდგომარეობაში.
დეტალის საჭირო ფორმებს აღადგენენ მისი
ცალკეული უბნის ადგილობრივი პლასტიკური
დეფორმაციის ხარჯზე, რასაც სტატიკური და
დინამიკური დატვირთვით ახდენენ.

დადუღებით დეტალების აღდგენა ემყარება
შედუღების ნაირსახეობათა გამოყენებას. ყველაზე

მეტად იყენებენ ფლუსის შრის ქვეშ ატომატურ და ნახევრადავტომატურ დადუღებას დამცავი აირების გარემოში, ვიბრორკალურ და პლაზმურ-რკალურ დადუღებას.

მოლითონგით **დეტალების** **აღდგენა**
გულისხმობს გაცვეთილ ზედაპირზე გამდნარი ლითონის დაფრქვევას ელექტრორკალური, აირული, მაღალსიხშირული და პლაზმურ-რკალური მეთოდების გამოყენებით.

დეტალების ზომების აღდგენის გალვანური
და ქიმიური ხერხები ემყარება გალვანურ ან ქიმიურ აბაზანებში დეტალების ზედაპირის ლითონის შრით დაფარვას. დაფარვის გალვანური პროცესებიდან დეტალების გაცვეთილი ზედაპირების აღსადგენად ფართოდ იყენებენ მოქრომვას, მოფოლადებას, ხოლო ქიმიური პროცესებიდან – მინიკელებას.


ანტიფრიქციული **შენადნობების** **კვლავ-**
ჩამოსხმით დეტალების აღდგენას იყენებენ სრიალის საკისრებისთვის, რომლებშიც ჩასხმულია ბაბიტი და ტყვიიანი ბრინჯაოები. იგი ემყარება დეტალის გაცვეთილ ზედაპირზე ცენტრიდანული და კოკილური ხერხით გამდნარი ანტიფრიქციული შენადნობების კვლავჩამოსხმას.

პლასტმასებით დეტალების აღდგენის ხერხს
იყენებენ უძრავ და მოძრავ ჩასმებში ზომების
აღსადგენად, აგრეთვე ბზარების და რდვევების
აღმოსაფხვრელად. ფისების კომპოზიციით და
პლასტმასებით სხვადასხვა წესით ფარავენ დეტალის
აღსადგენ ზედაპირებს. ფისებს და პლასტმასებს
იყენებენ ისეთი დეტალებისთვის, რომელთა ტემ-
პერატურა მუშაობის დროს არ აღემატება 250°C -ს.

ელექტრონაპურწკლური დამუშავებით
დეტალების აღდგენა ემყარება ნაპერწკლის
განმუხტვის ელექტრული ეროზიის გამოყენებას. ამ
ხერხს იყენებენ გაცვეთილი დეტალების აღსადგენად
და მუშა ზედაპირების სიმტკიცის გაზრდის მიზნით
მათი ცვეთამედეგობის გასაუმჯობესებლად.

მექანიკურად დაზიანებული დეტალების
აღსადგენად იყენებენ ზოგიერთ შემთხვევაში ზემოთ
აღნიშნულ ხერხებს – მოლითონვას, დაწნევას,
შედუღებას, სინთეზური მასალებით დაფარვას და
რჩილვას. ამა თუ იმ ხერხის შერჩევა
დამოკიდებულია მასალის, კონსტრუქციის და
დეტალის დეფექტების ხასიათზე. დაზიანებულ
ანტიკოროზიულ ზედაპირებს აღადგენენ
დაზიანებამდე დეტალის საფარის სახეობის

გათვალისწინებით. ამ მიზნით შეიძლება შეღებვის, მოლითონვის, სხვადასხვა ქიმიური და გალვანური საფარის გაოყენება. დეფექტების ხასიათის მიხედვით დეტალების აღდგენის კლასიფიკაცია მოცემულია ნახ. 1.2.

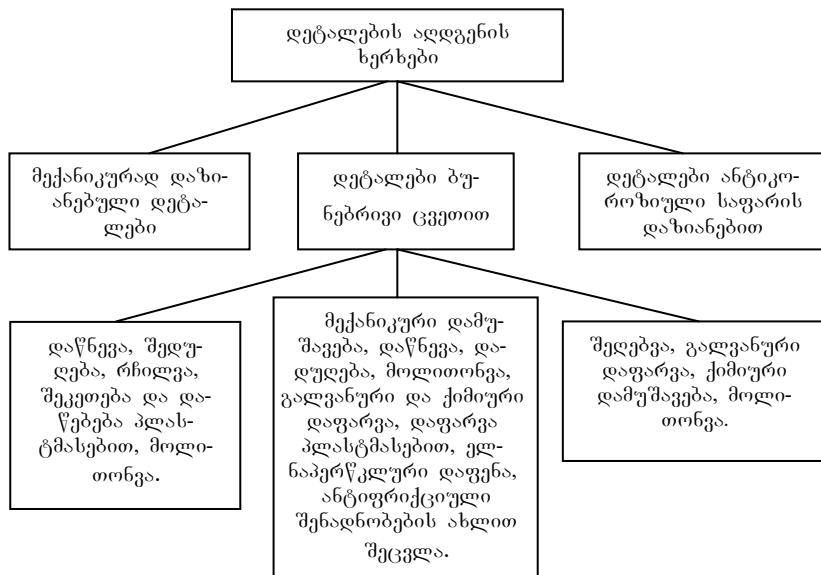

ნახ. 1.2. დეტალების აღდგენის ხერხების

კლასიფიკაცია

1.7. საწარმოო და ტექნოლოგიური

პროცესები

შრომის მაღალი მწარმოებლობის უზრუნველსაყოფად დეტალების განწესები მაქსიმალური

შენახვადობა პროცესების მექანიზაციის დროს განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ავტომობილების და აგრეგატების დაშლის სამუშაოების ტექნოლოგიური ოპერაციების თანმიმდევრობაში. ამიტომ ამუშავებენ დაშლის სამუშაოების ტექნოლოგიურ პროცესს. ავტომობილის ან აგრეგატის დაშლის ტექნოლოგიური პროცესი ეწოდება საწარმოო პროცესის ნაწილს, რომელიც უშუალოდაა დაკავშირებული ავტომობილის ან აგრეგატის რაციონალური თანმიმდევრობით დაშლასთან. ავტომობილის ან აგრეგატის დაშლის ოპერაცია ეწოდება ტექნოლოგიური პროცესის დამთავრებულ ნაწილს, რომელიც სრულდება ერთი ან რამდენიმე მუშის მიერ ცალკე გამოყოფილ სამუშაო ადგილზე. ოპერაციის ნაწილს, რომელიც სრულდება განსაზღვრული შეერთების დაშლისას ერთი და იგივე იარაღით ეწოდება გადასვლა. დაშლის ტექნოლოგიური პროცესი განისაზღვრება ოპერაციების თანმიმდევრობით, დაშლის ხერხით, დანიშნული და შერჩეული მოწყობილობით, სამარჯვით, იარაღით, მუშის თანრიგით, დროის ნორმის გაანგარიშებით.

ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავებისთვის
აუცილებელია დავალაგოთ შემდეგი საწყისი
მონაცემები:

1. დასაშლელი ავტომობილის ან აგრეგატის ნახაზები ნისი კონსტრუქციის სრულად წარმოდგენისთვის.
2. ყველა იმ დეტალის სპეციფიკაცია, რომელიც შედის დასაშლელ აგრეგატში. ამისთვის საჭიროა ვისარგებლოთ ავტომობილის დეტალების კატალოგით.
3. წლიური საწარმოო პროგრამა – დასაშლელი ავტომობილების და აგრეგატების რაოდენობა. პროგრამაზე დამოკიდებულია მექანიზაციის და ოპერაციის შესრულების ხარისხი.
4. ინფორმაცია და მოწყობილობა.
5. ავტომობილის და აგრეგატის მასა. ეს აუცილებელია ამწე-სატრანსპორტო საშუალებების შერჩევისათვის.

დოკუმენტაციის გარდა სასურველია გვქონდეს აგრეგატის ან მექანიზმის ნიმუში, რომელზედაც

შეიძლება შესრულდეს საცდელი დაშლა, თანახმად შერჩეული ტექნოლოგიური პროცესისა. ეს აჩქარებს დამუშავებული ტექნოლოგიური პროცესის შესრულებას და გვაზღვევს შესაძლებელი შეცდომისგან. დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესი ფორმდება თანახმად ერთიანი ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის მოთხოვნისა (ეტდმ). დაშლის ტექნოლოგიური პროცესის ძირითად დოკუმენტს წარმოადგენს სამარშრუტო რუკა, რომელშიც აღწერილია ნაკეთობის დაშლის ტექნოლოგიური პროცესი და შეიცავს დაშლის ტექნოლოგიური პროცესის აღწერას ყველა ოპერაციებით, ასევე ტექნოლოგიური თანმიმდევრობით მასში ნაჩვენებია მონაცემები მოწყობილობის, აღჭურვილობის, მასალის, შრომის და სხვა ნორმატივების. სამარშრუტო რუკის ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს დაშლის ტექნოლოგიური პროცესის სახელმწიფო სტანდარტს. ყველა შემთხვევაში აუცილებელია მკაცრად და უსიტყვოდ შევასრულოთ ტექნოლოგიური პროცესი, ე.ო. დავიცვათ ტექნოლოგიური დისციპლინა – წარმოების სერიოზული კანონი. მკაცრად შესრულებული ტექნოლოგიური პროცესი წარმოადგენს წარმოების

მაღალ კულტურას. ზოგიერთი შეუდლებული დეტალი დაშლის პროცესში გაუპიროვნებულია და დამოკიდებულია ერთმანეთისაგან. მაგ. გადაბ-მულობის კარტერი დამოკიდებულია ძრავის ცილინდრების ბლოკზე, ბარბაცას საკისრების სახურავი ძრავის ბარბაცაზე, ძირითადი საკისრის სახურავი დამოკიდებულია ძრავის ცილინდრების ბლოკის ბუდეზე. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ქარხანა-დამამზადებლებში ნარჩენი დეტალები განიცდიან მექანიკურ დამუშავებას აწყობილ მდგომარეობაში და მათი გაუპიროვნებისას შეუდლების მუშაუნარიანობა ირდვევა. არ არის აგრეთვე რეკომენდირებული კბილანის წყვილის გაუპიროვნება, რადგან ექსპლუატაციის პროცესში ურთიერთმიმუშავებულია. მაგ. ძრავის გამანაწილებელი კბილანები. დეტალებს, რომლებიც არ ექვემდებარებიან გაუპიროვნებას დაშლის შემდეგ ისევ აერთებენ ჭანწიკებით, ან მავთულით. ისეთ დეტალებზე როგორიცაა ცილინდრების ბლოკი და მქნევარას კორპუსი განსაზღვრულ ადგილას არტყამენ ერთი და იგივე ნომერს.

აგრეგატების დეტალებად დაშლა სრულდება ორ სტადიად: პირველად დაშლიან ნაწილობრივ და

შემდეგ სრულად, ეს იმიტომ, რომ კარტერში გროვდება ზეთის და ჭუჭყის საკმაო რაოდენობა. მაგ. ძრავს ხსნიან კარტერის ქვეშს, ბლოკის სახურავს, სარქვეელების კოლოფის სახურავს და გამანაწილებელ კბილანას. გადაცემათა კოლოფში კარტერის სახურავს, დამატებითი ამძრავის გვერდით სახურავს, წამყვანი ხილიდან რესორებს, თვლებს, მორგვებს სამუხრუჭო დოლებთან ერთად, ნახევარდერძებს, რედუქტორს.

აგრეგატების გახსნის ხარისხი ნაწილობრივი დაშლისას დამოკიდებულია კონსტრუქციულ თავისებურებებზე. წინასწარ დაშლილი აგრეგატის გარეცხვის და გაუცხიმოების შემდეგ აგრეგატებს შლიან დეტალებად. აგრეგატების დაშლის ასეთი ტექნოლოგია, როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს ამაღლებს დეტალების გარეცხვის და გასუფთავების ხარისხს, უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილის სისუფთავეს, აუმჯობესებს იარაღის გამოყენებას, მუშის სამუშაო პირობებს და საბოლოოდ ამაღლებს მწარმოებლობას და წარმოების კულტურას.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ავტომობილის სრული დაშლა დეტალებად და მათ რიცხვში დამოქლონებული შეერთებების, კაპიტალურ


რემონტი წარმოადგენს აუცილებელ პირობას, დეტალების კარგი გასუფთავების, მისი მდგომარეობის კონტროლის შესაძლებლობას, შემდგომი რემონტისთვის. ზოგიერთ აგრეგატს და ხელსაწყოს შლიან, უკეთებენ დეფექტაციას და ახარისხებენ სარემონტო პოსტებზე.

1.7. ტექნოლოგიური პროცესის სქემა და მისი დახასიათება

ავტომობილები და აგრეგატები, რომლებიც ხვდებიან კაპიტალურ რემონტი გაივლიან გარეგან გარეცხვას, შემდეგ ათვალიერებენ და განსაზღვრავენ ავტომობილის რემონტი მიღების სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისობას. არეცხვის დროს ჩამოუშვებენ წყალს გაგრილების სისტემიდან, კარტერებიდან ზეთს, ავზიდან საწვავს. მიღების შემდეგ ავტომობილს ხსნიან სატვორთო პლატფორმას და დააყენებენ სარემონტო ფონდის საწყობში. ხოლო აგრეგატები, რომლებიც მიიღეს რემონტი იგზავნებიან უშუალოდ სარემონტო ფონდის საწყობში და აწყობენ სტელაჟებზე.

სატვირთო ავტომობილიდნ მოხსნილ კაბინას ან მსუბუქი ავტომობილის და ავტობუსის ძარას აგრეგატების მოხსნის შემდეგ ასუფთავებენ ძველი საღებავის და ზეთის ჭუჭყისგან, რის შემდეგაც აგზავნიან რემონტის უბანზე. ძრავას, გადაცემათა კოლოფს, წინა და უკანა ხიდებს შლიან დეტალებად. გრეგატების წინასწარი დაშლა და შუალედური გარეცხვა-გაუცხიმურება ამაღლებს დაშლის სამუშაოების საწარმოო კულტურას ॥ ახელს უწყობს მის ხარისხიან შესრულებას, აგრეთვე დეტალების გარეცხვას და გასუფთავებას. საჭის და თვითმცლელის მექანიზმი, აგრეთვე კარდანის ლილვი უშუალოდ გადაეცემა დაშლის პოსტს სადაც დაშლიან დეტალებად.

ეფექტაციის შედეგად დეტალები ხარისხდება სამ ჯგუფად: ვარგისი, სარემონტო და უვარგისი. ვარგისი დეტალები იგზავნება საკომპლექტო უბანზე, დეტალები, რომლებიც საჭიროებენ რემონტს იგზავნებიან სამარშრუტო საწყობში. ქ დეტალები დეფექტების მიხედვით შეირჩევიან პარტიებად და თანახმად ტექნოლოგიური მარშრუტისა იგზავნებიან საწარმოო უბანზე სარემონტოდ. არემონტებული დეტალები იგზავნებიან საკომპლექტო უბანზე. ვარ-

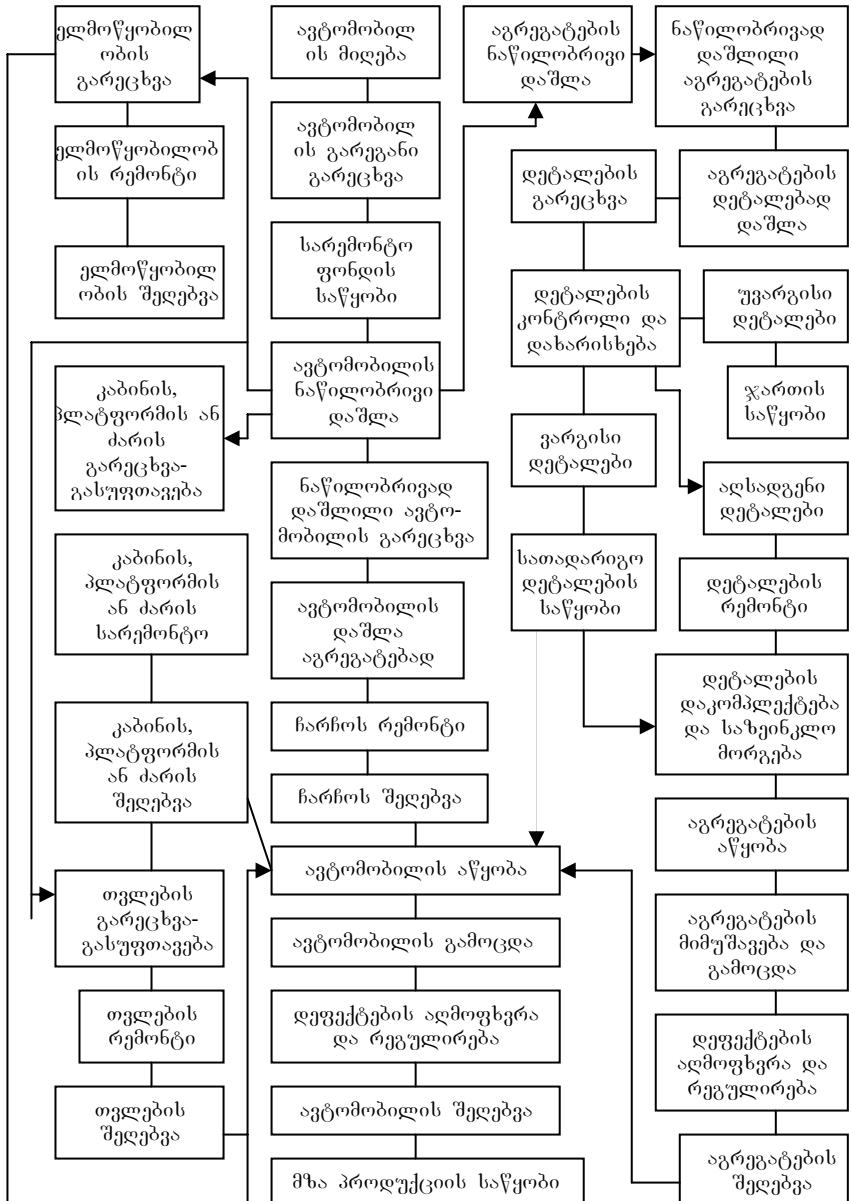

*ნახ. 13. აგზომობილის კაპიტალური რეგონტის ტექნიკურობიური
პროცესის სტადიონი*

გისი დეტალები გადააქვთ ჯართის საწყობში. უვარგისი დეტალების ნაცვლად შემოაქვთ ახალი დეტალები საკომპლექტო უბანზე. ამ სამი ტიპის დეტალებიდან (ვარგისი, გარემონტებული და ახალი) ირჩევენ შესაუდლებელ დეტალებს ზომების და წონის მიხედვით, ხოლო თუ საჭიროებს მორგებას ჩაუტარედება მორგების სამუშაოები. შერჩეული, დაკომპლექტებული და მორგებული დეტალები იგზავნებიან ამწყობ უბანზე. აწყობილ აგრეგატებს გამოცდიან, შეღებავენ და გადააგზავნიან ავტომობილის ამწყობ უბანზე ან მზა პროდუქციის საწყობში.

ავტომობილის ჩარჩოს რეცხავენ, ასუფთავებენ და აგზავნიან სარემონტოდ. გარემონტებული და შეღებილი ჩარჩო იგზავნება ავტომობილის ამწყობ უბანზე იქ სადაც იგზავნება კაბინა, აგრეგატები, ფრთასსხმულობა, რადიატორი და სხვა. აწყობილ ავტომობილს აკონტროლებენ ცდიან სტენდზე და გარბენით, აღმოფხვრიან დევექტებს, რომელიც შეიძლება აღმოჩენილ იქნეს გამოცდის დროს და არეგულირებენ. სატვირთო ავტომობილს დაუკენებენ პლატფორმას. აწყობილ, გამოცდილ და დარეგულირებულ ავტომობილს საჭიროების

შემთხვევაში შეღებავენ და აბარებენ მზა
პროდუქციის საწყობში, საიდანაც შემდეგ მიაქვს
დამკვეთს.

სარემონტო ფონდის საწყობიდან ავტომობილი
გადაჰყავთ წინასწარი დაშლის პოსტზე, სადაც მას
ხსნიან კაბინას, ფრთაასხმულობას, საწვავის ავზს,
თვლებს და ელექტრომოწყობილობის ხელსაწყოებს.
მსუბუქი ავტომობილიდან ხსნიან აგრეთვე ძარის
შიგა პირნაკეთობას, კაპოტს, საბარგულის სახურავს
და კარებებს. ნაწილობრივად დაშლილ ავტომობილს
თბილი წყლით რეცხავენ სპეციალურ კამერაში და
გამოორთქლავენ აგრეგატების კარტერებს.

საწარმოო პროცესის ასეთი ორგანიზაციის
დროს მცირდება პლატფორმის ტრანსპორტირების
გზა და უზრუნველყოფილია ავტომობილის შასის
უფრო ხარისხიანი გარეცხვა იმის შედეგად, რომ
წყალი უფრო ადგილად აღწევს აგრეგატებთან და
ამსუბუქებს პირობებს დაშლის შემდეგი სამუშა-
ოებისთვის.

თავი II

2. ავტომობილის რემონტის ტექნოლოგიის საფუძვლები

2.1. რემონტის ტერმინები

განვიხილოთ ის ტერმინები რომლებიც გვხვდება ავტომობილის დეტალების აღდგენის ან დამზადების დროს.

ტექნოლოგიური ოპერაცია – არის ტექნოლოგიური პროცესის დამთავრებული ნაწილი, სრულდება ერთ სამუშაო ადგილზე. სამუშაო ადგილი არის საამქროს საწარმოო ფართობის ნაწილი, რომელზეც განლაგებულია სამუშაოს ერთი ან რამდენიმე შემსრულებელი და მათ მიერ მოსამსახურებელი ტექნოლოგიური ერთეული ან კონვეიერის ნაწილი, აგრეთვე აღჭურვილობა და წარმოების საგნები.

დაყენება – არის ტექნოლოგიური ოპერაციის ნაწილი, რომელიც სრულდება დასამუშავებელი ნამზადის ან ასაწყობი ერთეულის ჩამაგრების შეუცვლელად.

ტექნოლოგიური გადასვლა – არის ტექნოლოგიური ოპერაციის დამთავრებული ნაწილი,

რომელიც ხასიათდება გამოყენებული იარაღების და დამუშავების ან აწყობის დროს წარმოქმნილი ზედაპირების მუდმივობით.

დამხმარე გადასვლა – არის ტექნოლოგიური ოპერაციის დამთავრებული ნაწილი, რომელიც შედგება ადამიანის და დანადგარის მოქმედებისაგან, რის შედეგად არ იცვლება ნამზადის ფორმა, ზომები და ზედაპირის სისუფთავე, მაგრამ აუცილებელია ტექნოლოგიური გადასვლის შესასრულებლად მაგალითად ნამზადის დაყენება, იარაღის შეცვლა.

მუშა სვლა – არის ტექნოლოგიური გადასვლის დამთავრებული ნაწილი, რომელიც შედგება ნამზადის მიმართ იარაღის ერთჯერადი გადაადგილებით, რომლის შედეგად იცვლება ნამზადის ფორმა, ზომა, ზედაპირის სისუფთავე ან თვისება.

დამხმარე სვლა – არის ტექნოლოგიური გადასვლის დამთავრებული ნაწილი, რომელიც შედგება ნამზადის მიმართ იარაღის ერთჯერადი გადაადგილებით, რომლის შედეგად არ იცვლება ნამზადის ფორმა, ზომა, ზედაპირის სისუფთავე ან თვისება, მაგრამ აუცილებელია მუშა სვლის შესასრულებლად.

პოზიცია – არის ოპერაციის გარკვეული ნაწილის შესასრულებლად საჭირო იარაღის ან მოწყობილობის უძრავი ნაწილის მიმართ დასამუშავებელი ნამზადის ან ასაწყობი ერთეულის სამარჯვთან ერთად ფიქსირებული მდგომარეობა ჩამაგრების შეუცვლელად.

ერთეული ტექნოლოგიური პროცესი – არის ერთი დასახელების ტიპ-ზომის და შესრულების ნაკეთი, წარმოების ტიპისაგან დამოუკიდებლად.

ტიპიური ტექნოლოგიური პროცესი – ხასიათდება ტექნოლოგიური ოპერაციებისა და გადასვლების შემადგენლობის მსგავსებით და თანმიმდევრობით ერთნაირი კონსტრუქციების და ნიშანთვისების ნაკეთობის ჯგუფისათვის.

სამარშრუტო ტექნოლოგიური პროცესი – სრულდება დოკუმენტაციით, რომელშიც ოპერაციის შემცველობა აღწერილია გადასვლებისა და დამუშავების რეჟიმების ჩვენების გარეშე.

საოპერაციო ტექნოლოგიური პროცესი – სრულდება დოკუმენტაციით, რომელშიც ოპერაციის შემცველობა აღწერილია გადასვლებისა და დამუშავების რეჟიმების ჩვენებით.

**სამარშრუტო-საოპერაციო ტექნოლოგიური
პროცესი** – სრულდება დოკუმენტაციით, რომელშიც
ცალკეული ოპერაციის შემცველობა აღწერილია
გადასვლებისა და დამუშავების რეჟიმების ჩვენების
გარეშე.

დეტალების აღდგენა შეიძლება წარიმართოს
ტექნოლოგიური პროცესით თითოეულ დეფექტზე –
სადეფექტო ტექნოლოგია, განსაზღვრული შეხამების
დეტალების კომპლექსზე, რომელიც წარმოიქმნება
მოცემული დასახელების დეტალებზე –
სამარშრუტო ტექნოლოგია და ტიპიური
ტექნოლოგიური პროცესის შესაბამისი
განსაზღვრული კლასის ერთი ტიპის დეტალების
ჯგუფზე – ჯგუფური ან სამარშრუტო ჯგუფური
ტექნოლოგია.

2.2. ავტომობილის სარემონტოდ მიღების პირობები

ავტომობილის კაპიტალურ რემონტში ჩაბა-
რების ტექნიკური პირობები უნდა შეესაბამებოდეს
სახელმწიფო სტანდარტის და სარემონტოდ მიღების
ინსტრუქციის მოთხოვნებს. დამკვეთი, ავტომობილს

აბარებს რემონტში მაშინ, როდესაც მას აქვს
სათანადო გარბენა და მიღწეულია ზღვრულ
მდგომარეობას, აქვს ავარიული დაზიანება,
რომელიც შეიძლება გამოსწორდეს კაპიტალურად
სარემონტო საწარმოში. ამისათვის უნდა
არსებობდეს შესაბამისი აქტი შედგენილი
ავტოსატრანსპორტო საწარმოს კომისიის მიერ,
სადაც მოცემულია ავტომობილის გარბენა და მისი
ტექნიკური მდგომარეობა.

კაპიტალურ რემონტში გაგზავნილი
ავტომობილი ან აგრეგატი უნდა იყოს
დაკომპლექტებული და ჰქონდეს ის უწესივრობები,
რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას დეტალების
შესაბამისი ცვეთის შედეგად. ტექნიკური
მდგომარეობის განსაზღვრისათვის აუცილებელია
ვისარგებლოთ დიაგნოსტიკის საშუალებებით. ყველა
დეტალი და მოწყობილობა დამაგრებული უნდა იყოს
ავტომობილზე შესაბამისი კონსტრუქციით.
თითოეულ ავტომობილს თან უნდა ახლდეს შემდეგი
საბუთები: ფორმულიარი სადაც ნაჩვენები იქნება
გარბენა ექსპლუატაციის დაწყებიდან კაპიტალურ
რემონტამდე, ცნობა კაპიტალური რემონტის
აუცილებლობაზე და პასპორტი.

მიღების პროცესი შედგება შემდეგი სტადიებისაგან: წინსწარი ტექნიკური დათვალიერება და გამოვლენილი კომპლექსურობა, გარეგანი გარეცხვა და საბოლოო ტექნიკური დათვალიერება.

სარემონტოდ მიღებულ ავტომობილებს რეცხვები თბილი წყლით ($35-40^{\circ}\text{C}$), ნარეცხი წყალი მიღის გამფილტრავ ძაბრში. გარეცხვა ხდება გამრეცხ მანქანებში, რომელთა მოდელი და გაბარიტები უნდა შეესაბამებოდეს გასარეცხი ავტომობილის გაბარიტებს.

ავტომობილის გარეცხვის წინ ძრავას, გადაცემათა კოლოფის, უკანა ხიდის და საჭის მექანიზმის კარტერებიდან ჩამოუშვებენ ზეთს და გამორეცხებენ გადახურებული ორთქლით. გარეცხვას დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომისნაყოფიერების ამაღლების, წარმოების კულტურის და სისუფთავისათვის.

2.3. ავტომობილის დაშლა. დაშლის

სამუშაოების მექანიზაცია
დაშლის სამუშაოებს მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ავტოსარემონტო წარმოების

საერთო კომპლექსში და შეადგენს ავტომობილის კაპიტალური რემონტის მთლიანი სამუშაოების 10%-ს.

ავტომობილის დაშლის შემდეგ შეგვიძლია კვლავ გამოვიყენოთ დეტალების 70%. ამ დეტალების მდგრმარეობაზე დიდად არის დამოკიდებული ავტომობილის ან აგრეგატის კაპიტალური რემონტის ხარისხი და თვითდირებულება.


ავტომობილის დაშლა აგრეგატებად, აგრეგატების კვანძებად და დეტალებად შეიძლება ჩიხური ან ნაკადური ხერხით. დაშლის თანმიმდევრობას ტექნოლოგიური პროცესი განსაზღვრავს. დაშლის სამუშაოების ორგანიზაციის ყველაზე რაციონალური ფორმაა ნაკადური ხერხი, რომლის დროსაც იქმნება პროცესების მექანიზაციის ხელსაყრელი პირობები, უმჯობესდება დაშლის ხარისხი, იზრდება შრომისნაყოფიერება და მცირდება რემონტის თვითდირებულება.

დაშლის ნაკადური ხერხის გამოყენების დროს მოწყობილობა და სამუშაო პოსტები თანმიმდევრულადაა განლაგებული, რაც ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების მიმდევრობას შეესაბამება. დაშლის ასეთი ორგანიზაციის

პირობებში ყველა სამუშაო პოსტი თანაბრად და
მუდმივად არის დატვირთული, ამასთან მუშგბის
სპეციალიზაციაც უფრო გამოკვეთილია, რაც ამ
სამუშაოების შესრულების ეფექტურობას და
მწარმოებლობის ამაღლების შესაძლებლობას
იძლევა. როგორც აღჭიმულის რემონტის დაშლის სამუშაოები შრომატევადია, რის
გამოც ამ სამუშაოთა კომპლექსური მექანიზაციის
საკითხი ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა
ავტოსარემონტო საწარმოს საქმიანობაში.


დეტალებად კვანძების დაშლა ხდება სპეციალურ სტენდ-სამარჯვებზე, რომლის მაგალითს წარმოადგენს ნახ. 2.1. წარმოდგენილი წინა და უკანა ხიდების დოლებიანი მორგვების დასაშლელი სტენდი.

უკანასკნელ ხანს სპეციალიზირებული საწარმოების პრაქტიკაში საავტოტრაქტორო ძრავების დიზელის საწვავის აპარატურის დეტალების დამზადების და რემონტისათვის გამოიყენება ახალი ტექნოლოგიური პროცესი – კვანძების და დეტალების ულტრაბერიონი დაშლა. ამ დეტალების ტრადიციული მეთოდით დაშლის დროს შეიძლება

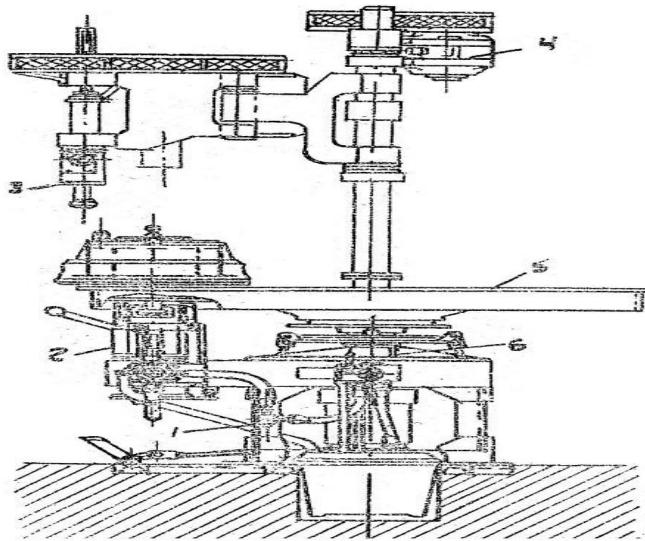

ნახ. 2.1. ავტომაბილის წინა დაუკანა ხიდების დოლებიანი
მორგვების დასაშლელი სტენდი. 1. ტუბო; 2. მორგვის
დასამაგრებელი მექანიზმი; 3. ძალურთავიანი შპინდელი;
4. ელექტროძრავა; 5. მაგიდა; 6. მაგიდის ამწე მექანიზმი.

საკონტაქტო ზედაპირების დაზიანება. ულტრა-
ბგერითი დაშლის პროცესი გამოიხატება იმით, რომ
დასაშლელი წყვილის ერთ ან მეორე დეტალს
მიენიჭება ულტრაბგერითი სისტირის მექანიკური
რხევები. ულტრაბგერითი რხევების გადაცემის
პირობებისაგან დამოკიდებულებით არსებობს
დასაშლელი შეერთების დეტალებად დაშლის ორი
მეთოდი: იმპულსური და უწყვეტი. ულტრაბგერითი
რხევების გამომსხივარი მოცემულია ნახ. 2.2.

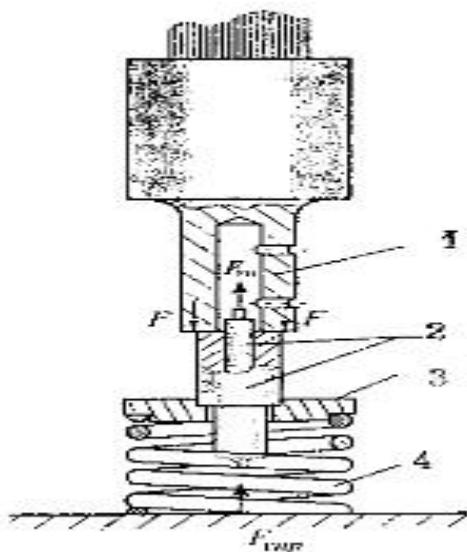

ნახ. 2.2. შეერთების ტიპის „ლილვი-მილისა” დაშლის ულტრაბგერითი მეთოდის სქემა. 1. ულტრაბგერითი რხევების გამომსხივარი; 2. დასაშლელი შეერთება; 3. საყრდენი; 4. ზამბარა

2.4. დეტალების გარეცხვა და გაუცხიმურება

აგრეგატებზე ჭუჭყისა და ზეთის ფენის არსებობა აძნელებს კვანძებად და დეტალებად მათ დაშლას და დეტალების დეფექტოსკოპიას. დეტალების უხარისხო გასუფთავება ცუდად მოქმედებს აგრეთვე საწარმოო კულტურაზე,

აქვეითებს დეტალების აღდგენის ხარისხს და მუშაბის შრომისნაყოფიერებას. ამიტომ დეტალები მათ დახარისხებამდე უნდა გასუფთავდეს და გაუცხიმოვნდეს.

გაუცხიმოვნების ძირითადი საშუალებაა მაღალი ტემპერატურის ($60-80^{\circ}\text{C}$) სარეცხი ხსნარი, რომელიც დიდი წნევით ($4-5\text{გ/სმ}^2$) მოქმედებს ცხიმგასაცლელ დეტალზე. გარეცხვის ყველა პროცესებისათვის თანამედროვე სარეცხ ხსნარად გამოიყენება სინთეტიკური სარეცხი საშუალება (სსს), რომელიც შეიძლება იყოს საყარი, ჰიგროსკოპიული თეთრი ან ლია ყვითელი ფერის ფხვნილი. ეს საშუალებებია ლაბომიდ-101, ლაბომიდ-102 და MC-6 გამოიყენება ჭავლური გამრეცხი მანქანისთვის, ლაბომიდ-203 და MC-8 ჩასაყვინთი მანქანისთვის. პრეპარატი ტემპ-100 და ტემპ-100დ უფრო ეფექტურია ვიდრე ლაბომიდი და MC. სინთეტიკური სარეცხი საშუალების მასიური წილი საერთო დანიშნულების შემადგენლობაში წარმოდგენილია ცხრ. 2.1. სახით.

რემონტის პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება ჩიხური ჩაყვინთვისსარეცხი მანქანა, რომელსაც


ამზადებენ როტორული სახით, რხევითი პლატფორმით და აბაზანით. გამრეცხი განქანის სქემა მოცემულია ნახ. 2.3.

ცხრილი 2.1.

სსს შემადგენლობის საერთო დანიშნულების

გასიური წილი %-ში

გამრეცხი საშუალებ-ბების კომპონენტები	ლაბორიდ		MC				ტეტბი
	101	203	6	8	15	16	
კალცინირებული სოდა	50	50	40	38	44-42	40	40,5
ტრინატრიფოსფატი	-	-	-	-	-	-	2
ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი	30	30	25	25	22	26	15
ნატრიუმის ლითონისილიკატი	16,5	10	29	29	28	28	20
კარბომიდი	-	-	-	-	-	-	2,5
სინტანოლ DC-10	3,5	8	6	-	-	-	1,5
სინტამიდ-S	-	-	-	8	-	-	-
ალკალურფატი	-	2	-	-	-	-	-
ოქსიფოს-Б	-	-	-	-	6-8	-	-
სინტამიდ-S10	-	-	-	-	-	4	-
ოქსიფოს-KD-6	-	-	-	-	-	-	0,5

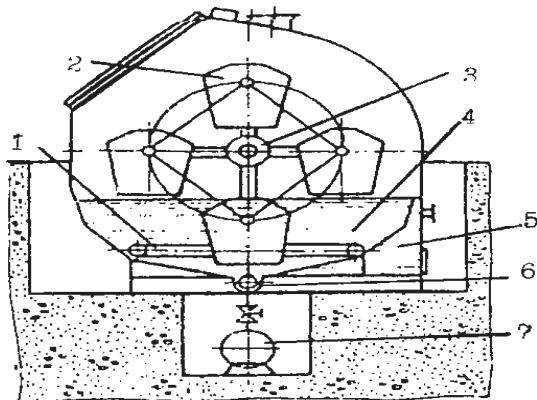

ნახ. 2.3. როტორული ტიპის სარეცხის მანქანის სქემა


1. ობოგადამცემი;
2. დეტალების კონტინერი;
3. როტორი;
4. ხელარის ადაზანა;
5. ზეთის საკრები;
6. ხრახნიანი კონკირენტი;
7. ჭუჭებაკრები.

2.5. გარეცხვის პროცესების ინტენსიფიკაციის ხერხები

გამრეცხ მანქანაში გარეცხილი დეტალები ყოველთვის საჭირო სისუფთავით არ მიიღება. სარეცხი ხსნარის დამრტყმელი ჭავლის მოქმედებით ჭუჭე სცილდება მხოლოდ დეტალის ზედაპირს, მათი შიდა ზედაპირები, ზეთსატარი არხები და

ღრმულები კი გაუსუფთავებელი დარჩება. უპანასკნელ წლებში ავტოსარემონტო საწარმოებში ფართო გამოყენება პპოვა დეტალების გასუფთავებამ ულტრაბეჭდის გამოყენებით. ამ ხერხს განსაკუთრებით ფართოდ იყენებენ მცირე ზომისა და რთული კონფიგურაციის დეტალების გასარეცხად. მისი გამოყენებით შეიძლება უაღრესად სუფთა ზედაპირების მიღება და შრომის პროცესების მექანიზაციის მიღწევა. ულტრაბეჭდითი რხევის გამოყენებით იზრდება დეტალის გარეცხვის ხარისხი და მცირდება (50%-ით) გასუფთავების დირექტულება, ამასთან რჩება 10-ჯერ ნაკლები ჭუჭყის ნარჩენი, ვიდრე ჩვეულებრივი გარეცხვის დროს. ულტრაბეჭდითი გარეცხვის აბაზანაში დეტალების გასუფთავების და გაუცხიმოვნების ხანგრძლივობა (1-5წ) დამოკიდებულია დეტალის ზომებზე, ფორმაზე და გაჭუჭყიანების ხარისხზე. ლტ-რაბეჭდითი გარეცხვის შემდეგ დეტალი ცხელ წყალში უნდა გაირეცხოს. ულტრაბეჭდითი გასუფთავების დროს დაჭუჭყიანებული დეტალი თავსდება ხსარით სავსე აბაზანაში. ულტრაბეჭდითი მოწყობილობა შედგება ორი ძირითადი ნაწი-

ლისაგან: ელექტრული და ჟღვრაბგერითი. ელექტრული ნაწილის დანიშნულებაა შექმნას

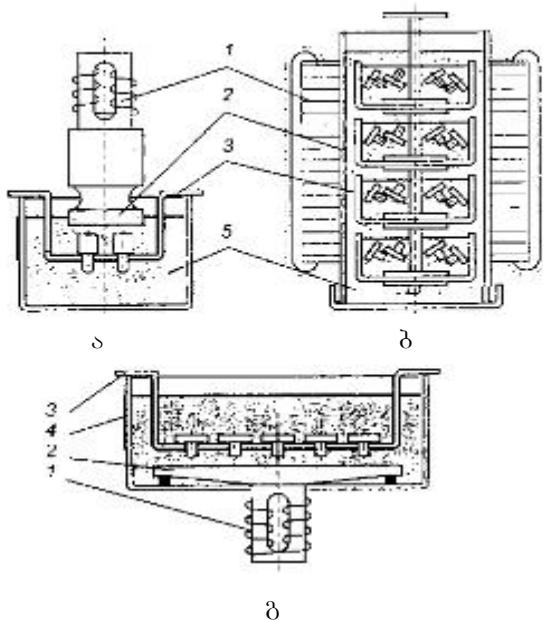

ნახ. 2.4. ჟღვრაბგერითი დანადგარი

1. ჟღვრაბგერითი რხევების წყარო (გარდამქმნელი);
2. გამომსხივარი; 3. კასეტა დეზალებით; 4. აბაზანა;
5. ტექნოლოგიური სისტემა.

ელექტრული რხევები. ჟღვრაბგერითი ნაწილი შესდგება შემდეგი კვანძებისაგან: გამომსხივარი ან მუშა ნაწილი, ელექტრული რხევების დრეპლობაში გარდამქმნელი სისტემა, რომელიც ემსახურება დრეპადი რხევების ტრანსფორმაციას და გადაცემას.

გამოყენებული დანადგარი მოქმედებს რხევითი
დეროს სისტემით. ულტრაბგერითი დანადგარი
მოცემულია ნახ. 2.4.

2.6. დეტალების დეფექტოსკოპია

(კონტროლი და დახარისხება)

2.6.1. დეტალების დეფექტების კლასიფიკაცია
ავტოსარემონტო საწარმოს ერთ-ერთი ძირი-
თადი ამოცანაა ექსპლუატაციაში ხანგრძლივად
ყოფნის შემდეგ დეტალების მდგომარეობის
განსაზღვრა. ეს ამოცანა სრულდება დეტალების
დეფექტოსკოპიის შედეგად. დეფექტოსკოპიის
მიზანია გამოავლინოს ვარგისი, უვარგისი და
სარემონტო დეტალები იმის და მიხედვით, თუ
როგორი დაზიანება აქვს დეტალს.
დეფექტოსკოპიისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
შემდეგი მეთოდები და საშუალებები: ჰიდრავლიკური
გამოცდა გამჭოლი ბზარებისთვის, ხოლო
მაგნიტური, ლუმინესცენციური, ფერადი და
ულტრაბგერული, ფარული დეფექტების

აღმოსაჩენად. ბზარის აღმოჩენა შესაძლებელია აგრეთვე ნავთის საშუალებით.

2.6.2. დეფექტების გამოვლენის ხერხები

დეტალების დეფექტოსკოპია, რომელიც მიმდინარეობს დახარისხება-კონტრლის განყოფილებაში, იწყება დეტალების ზედაპირების გარე დათვალიერებით. გარე დათვალიერებით აღგენენ დეტალზე ნათლად გამოკვეთილ ბზარებს, ნაკარგებს ჩაწერებილ კუთხების და სხვა. ამ დათვალიერების დროს ფართოდ გამოიყენება გამადიდებელი მინა. ამის შემდეგ ვლინდება ფარული დეფექტები – გარე და შიდა ბზარები. გამჭოლი ბზარების გამოვლენა ხდება სპეციალურ დანადგარზე ჰიდრავლიკური გამოცდით.

დიდი ყურადღება ექცევა დეტალების ფარული დეფექტების გამოვლენას, რამდენადაც ასეთი დეფექტები შეიძლება გახდეს ავტომობილის მუშაობის სანგამძლეობის და საიმედოობის შემცირების მიზეზი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ისეთი დეტალების (მუხლა ლილვი, ბარბაცა, სარქველი და სხვა) ფარული დეფექტების

აღმოჩენას, რომელთა გატეხვის მიზეზით შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს მთელი აგრეგატი.

აგტოსარემონტო საწარმოებში დეტალების ფარული დეფექტების გამოსავლენად მეტად გავრცელებულია მაგნიტური დეფექტოსკოპია, რაც ძირითადად სრულდება მაგნიტური ფხვნილით და სუსპენზიით. ეს მეთოდი საკმაოდ მაღალ-მწაროებლურია და გვაძლევს შესაძლებლობას აღმოგაჩინოთ სხვადასხვა ფორმის და ზომის ფარული ბზარები. მაგნიტურ დეფექტოსკოპიას მიმართავენ ფოლადის და თუჯის დეტალებზე დეფექტების აღმოჩენისთვის. მაგნიტური დეფექტოსკოპის არსი შემდეგში მდგომარეობს: შესამოწმებელ დეტალს ამაგნიტებენ დიდი ძალის მუდმივი ან ცვლადი დენით და ზედაპირზე მოაბნევენ მაგნიტურ ფხვნილს (Fe_3O_4). ბზარების გასწვრივ წარმოიქმნება მაგნიტური პოლარობა და მაგნიტური ფხვნილი ბზარების გასწვრივ ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით იფანტება, რითაც აღინიშნება ბზარის სიდიდე და ფორმა. სენილი დეტალზე შეიძლება მოიბნეს მშრალ მდგომარეობაში ან სუსპენზიის სახით. უფრო ხშირად დეტალს სუსპენზიით ფარავენ.

სუსპენზიის გამოყენებით დეფექტოსკოპიის
არსი შემდეგში მდგომარეობს: ძლიერად
დამაგნიტებულ დეტალს ჩაუშვებენ სუსპენზიიან
აბაზანაში და აყოვნებენ 2-3 წუთს. ზოგჯერ
სუსპენზიას მოასხურებენ დეტალზე, თუ დეტალის
ზედაპირზე არის ბზარი, მაშინ მაგნიტის სხვადასხვა
პოლუსიანობის და საპაერო დრეჩოს არსებობის
გამო მაგნიტური ველის ძალხაზები მიიღებს ბზარის
ფორმას.

მაგნიტური სუსპენზია მზადდება ნავთის ან
ტრანსფორმატორის ზეთისაგან, რომელსაც უმატებენ
რკინის ჟანგის ფხვნილს. სუსპენზიაში ფხვნილის და
სითხის შემადგენლობა არის 1:30 – 1:50 ფარდობით.
ამ სუსპენზიის შეცვლა შეიძლება უფრო იაფი
სითხით, რომლის შემადგენლობაა: უმაღლესი
ხარისხის სამეურნეო საპონი – 20გ/ლ, კალციუმის
სოდა – 2გ/ლ, ნატრიუმის ნიტრატი – 3გ/ლ და
რკინის ჟანგის ფხვნილი 20გ/ლ. დეფექტების
გამოსავლენად საჭიროა, რომ მაგნიტური ძალხაზები
იყოს მიმართული ბზარის პერპენდიკულარულად,
წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალხაზები შეიძლება
უმნიშვნელოდ გაიფანტოს და დეფექტი ძნელი
აღმოსაჩენი გახდეს, ეს იმ შემთხვევაში, როცა

ბზარი დახრილია და კუთხე ბზარს და მაგნიტური ნაკადის მიმართულებას შორის 20⁰-ზე ნაკლებია. ამიტომ სხვადასხვა მიმართულების ბზარების (გრძივი, განივი ან სიმეტრიის დერძიდან რაღაც კუთხით გადახრილი) გამოვლინებისთვის მიღებულია დამაგნიტების სხვადასხვა ხერხი.

განივი მიმართულების ბზარების გამოსავლენად ახდენენ დეტალის გრძივ დამაგნიტებას, ხოლო გრძივი და კუთხით განლაგებული ბზარებისთვის – ცირკულარულ დამაგნიტებას. გარდა ამისა მისაღებია კომბინირებული (ორივე ერთად) დამაგნიტება, რომელიც ქმნის ხრახნულ მაგნიტურ ველს და ნებისმიერი მიმართულების ბზარების აღმოჩენის შესაძლებლობას იძლევა. გრძივი დამაგნიტება სრულდება ელექტრულ ველში ელექტომაგნიტით ან სოლენოიდით. ასეთ დამაგნიტებას პოლუსური დამაგნიტება ეწოდება. ცირკულარული მეთოდი უფრო სრულყოფილია და იგი მიღებულია რთული კონფიგურაციის დეტალების (მაგ. მუხლა ლილვის) ბზარების გამოსავლენად. ცირკულარული დამაგნიტების დროს საჭირო დენის სიდიდეს განსაზღვრავენ შემდეგი ტოლობით:

$$I=(6\div 8)D$$

სადაც I არის დენის ძალის სიდიდე, ა;

D – დეტალის დიამეტრი, მმ.

გრძივი დამაგნიტების დროს მაგნიტური ველის დაძაბულობა 1,5-ჯერ მეტი უნდა იყოს, ვიდრე ცირკულარული დამაგნიტების დროს.

კომპინირებული ხერხის გამოყენების დროს დეტალი მაგნიტდება სოლენიდით და ცვლადი დენის ცირკულარული ველით. დეტალების დამაგნიტება ხდება მაგნიტურ დეფექტოსკოპებზე, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან დამაგნიტების ხერხით.

ნავთის მეთოდით შემოწმება მდგომარეობს შემდეგში: დეტალის შესამოწმებელ ზედაპირს ასველებენ ნავთით, აყოვნებენ 1-2 წუთს, შემდეგ ამშრალებენ და ფარავენ ცარცით. ნავთი, რომელმაც შეაღწია ბზარში გამოდის ცარცით დაფარულ ზედაპირზე და მკაფიოდ გამოსახავს ბზარის საზღვრებს. მეთოდი ძალიან მარტივია და არ მოითხოვს სპეციალურ მოწყობილობებს, რის გამოც ფართოდ გამოიყენება განსაკუთრებით ჩარჩოს შემოწმების დროს. ამ მეთოდის ნაკლი არის ის, რომ

მას არ შეუძლია გამოავლინოს 0,03-0,05მმ სიგანის ბზარი.

მაგნიტური დეფექტოსკოპებით შეგვიძლია ვისარგებლოთ მხოლოდ თერმომაგნიტური მასალების, ფოლადი და თუჯის დეტალების საკონტროლოდ. არამაგნიტური მასალის დეტალების საკონტროლოდ ეს მეთოდი არ გამოდგება. არამაგნიტური შენადნობების და პლასტმასების დეტალების ზედაპირული დეფექტების გამოსავლენად სარგებლობენ ლუმინესცენციური მეთოდით, რომელიც დამყარებულია სითხითა ნათების თვისებებზე, მათზე ულტრაიისფერი სხივების დასხივების დროს.

ლუმინესცენციური მეთოდით დეტალის შემოწმების დროს მას ჩაუშვებენ ფლუოსცირებული სითხით სავსე აბაზანაში და შიგ აყოვნებენ 10-15 წუთს, ან სითხეს წაუსვამენ ფუნჯით დეტალის ზედაპირზე. ფლუოსცირებული სითხე ამჟღავნებს დეტალების ბზარებში შეღწევის კარგ უნარს. მის შემდეგ დეტალს რეცხავენ 2 ატმოსფერო წნევის ცივი წყლის ჭავლით და აშრობენ ცხელი ჰაერით, რის შემდეგაც ფლუოსცირებული სითხე გამოდის დეტალის ბზარიდან და ოშლება მის კიდეებზე.

ბზარების უკეთ გამოსავლენად გამშრალ დეტალს ამოავლებენ მშრალ ფხვნილ ში (SiO_2), რომელიც ფლუოსცირებულ სითხეს უკეთ გამოიწოვს ბზარებიდან.

დეტალზე გაფილტრული ულტრაიისფერი სინათლის დასხივებით შეგვიძლია გამოვავლინოთ ბზარები, რომლებიც დღის სინათლისაგან იზოლირებულ კამერაში იწყებენ მკაფიო ლურჯ-ყვითელ ნათებას.

2.7. დეტალების აღდგენის ხერხები

ავტომობილის ექსპლუატაციის პროცესში არათანაბრად ცვდება მისი დეტალები, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ცალკეულ დეტალებს სხვადახსვა ცვეთამედეგობის ზედაპირი აქვთ და სხვადახსვა პირობებში უხდებათ მუშაობა. ავტომობილის კაპიტალური რემონტის დროს დეტალების 70%-მდე გარგისია ხელახლა გამოსაყენებლად. ამ დეტალების ნაწილი აღდგენას არ საჭიროებს, ნაწილი კი მოითხოვს შრომის და მასალების უმნიშვნელო დანახარჯებს. დეტალების აღდგენის შრომატებადობა მთელი ავტომობილის

რემონტის შრომატევადობის 40%-ზე მეტს შეადგენს. დეტალის კონსტრუქციის და მისი ცვეთის ან დაზიანების დონის მიხედვით დანახარჯები მის აღგდენაზე ახალი დეტალის დირექტულების 30%-ს არ აღემატება. ამასთან, რაც უფრო რთული და ძვირია დეტალი, მით უფრო ნაკლებია მისი აღდგენის შედარებითი დირექტულება. ავტო-სარემონტო საწარმოებს აქვთ ისეთი ტექნიკური შესაძლებლობანი, რომელთა მეშვეობითაც შეიძლება დეტალის არა მარტო ზომების აღდგენა, არამედ ზოგ შემთხვევაში მისი ხარისხის გაუმჯობესებაც.

დეტალების აღდგენის შრომატევადობა დამოკიდებულია ავტოსარემონტო საწარმოს სიმძლავრეზე, მაგ. დეტალის აღდგენის შრომატევადობა საწარმოსი, რომელმაც წელიწადში 500 ავტომობილი უნდა გაარემონტოს 2-ჯერ მეტია, ვიდრე იმ საწარმოში, რომლის პროგრამაა 10000 ავტომობილის გარემონტება. ამრიგად აღსაღენი დეტალების ნომენკლატურის და რაოდენობის გაფართოება და სარემონტო საწარმოს სიმძლავრის გადიდება ხელს უწყობს ავტომობილის რემონტის თვითდირებულების შემცირებას, სათადარიგო ნაწილების და მასალების ეკონომიას.

ავტომობილის დეტალების დეფექტები იყოფა
ძირითადად სამ ჯგუფად: ბუნებრივი ცვეთის
შედეგად წარმოქმნილი დეფექტები, მექანიკური
დაზიანების და ანტიკოროზიული საფარის
დაზიანების შედეგად წარმოქმნილი დეფექტები.
ბუნებრივი ცვეთის შედეგად იცვლება დეტალების
მუშა ზედაპირის ზომები და გეომეტრიული
ფორმები, ირდვევა ჩასმები შეუდლებებში;
მექანიკური დაზიანებანი დეტალებში თავს იჩენს
ნარჩენი დეფორმაციის, ბზარების, ჩამონატეხების,
ამონაფხვენების და ჩანამტვრევების სახით.
აღსადგენ დეტალებს შორის შედარებით მცირე
რაოდენობითაა ისეთი დეტალები, რომელთაც
(გალვანური და ქიმიური) ანტიკოროზიული საფარის
ან საღებავის დაზიანება აქვთ. დეტალების აღდგენის
ტექნოლოგიის ძირითადი ამოცანაა ექსპლუატაციის
დროს დარღვეული ჩასმების, მექანიკური სიმტკიცის,
ცვეთამედეგობის და ანტიკოროზიული მედეგობის
აღდგენა.

შეუდლებული დეტალების ჩასმების აღდგენა
შეიძლება ორი გზით: თავდაპირველი ზომების
ახლით შეცვლით, წინასწარ დადგენილ სარემონტო
ზომებამდე და დეტალის თავდაპირველი ზომების

მთლიანად აღდგენით. პირველ შემთხვევაში
გაცვეთილი ზედაპირების აღსაღენად იყენებენ
შემდეგ ხერხებს: დეტალების აღდგენა სერემონიტო
ზომებით და დამატებითი სარემონტო დეტალებით.
სარემონტო ზომები წინასწარ დაწესებული ზომებია,
რომელთა მიხედვითაც მუშავდება დეტალების
შესაბამისი ზედაპირები. დამატებითი სარემონტო
დეტალების გამოყენებით დეტალების აღდგენის
ხერხი ემყარება დატალების გაცვეთილი ზედაპირის
ან დეტალის ნაწილის შეცვლას წინასწარ
დამზადებული სარემონტო დეტალებით. თავ-
დაპირველი ზომების მთლიანი აღდგენა შესაძ-
ლებელია დაწნევით, გალვანური ან ქიმიური
დაფარვით, დადუღებით, მთლითონებით და სხვა.

2.7.1. დეტალების აღდგენა დაწნევით

ავტომობილის დეტალების დაწნევით აღდგენა
ემყარება დეტალების მასალების პლასტიკური
თვისებების გამოყენებას. აღდგენის ეს ხერხი
ეკონომიკურია, უზრუნველყოფს დეტალების

დეტალების აღდგენის მაღალ ხარისხს და შეიძლება გამოვიყენოთ სამ შემთხვევაში: დეფორმირებული დეტალების ფორმის, გაცვეთილი ზედაპირების ზომის და დეტალის ლითონის ზოგიერთი თვისების (ციფრული) აღსადგენად. ლითონის პლასტიკური დეფორმაციის პროცესზე დიდ გავლენას ახდენს დეტალის ლითონის ქიმიური შემადგენლობა, სტრუქტურის ერთგვაროვნება და მარცვლების ზომები.

წევით დამუშავების დროს (სწორება, ჭედვა, გლინვა და სხვა) ლითონის ცივ ან ცხელ დეტალზე გარეშე ძალის მოქმედებით იცვლება დეტალის არა მარტო ფორმა, არამედ ლითონის სტრუქტურა და თვისებები. დეტალის მოცულობაში ეს ცვლილება არათანაბარია – ზოგი მარცვალი განიცდის მეტ, ზოგი კი ნაკლებ დეფორმაციას. ამ დროს მარცვალთა დაქუცმაცება ხდება და მსხვილ-მარცვლოვანი სტრუქტურა წვრილმარცვლოვნად გარდაიქმნება და ლითონში დამატებითი ძაბვები ჩნდება. ყველა ამის შედეგად იზრდება ლითონის სისალე და სიმტკიცე, მცირდება პლასტიკურობა და ლითონის შემდგომი დეფორმაციისთვის საჭირო

ხდება მეტი ძალის დახარჯვა. ამიტომ დეტალებს სწორების შემდეგ საჭიროა ჩაუტარდეს მოშვება.

2.7.2. დეტალების აღდგენა შედუღებით და დადუღებით

შედუღება არის პროცესი, რომლის დროსაც მიიღება ლითონის ნაკეთობათა დაუშლებლი შეერთება ადგილობრივი შედუღებით. დადუღება კი არის შედუღების ნაირსახეობა, რომლის დროსაც გამდნარი ლითონით დაიფარება დეტალი მისი ზომების წინასწარი აღდგენისთვის. შედუღების ორი ხერხი არსებობს, ხელით (აირით და ელექტრორკალური) და მექანიზებული (ნახევრად ავტომატური და ავტომატური ფლუსის შრის ქვეშ; დამცავი აირების გარემოში, წყლის ორთქლის გარემოში, ვიბრო-რკალური და პლაზმურ-რკალური).

შედუღების ნებისმიერი სახის გამოყენების დროს წარმოიქმნება ლითონის გამდნარი აბაზანა, რომელიც გარემოცულია მირითადად ცივი ლითონით. გამდნარი ლითონის გაცივების დროს ხდება მისი რეკრისტალიზაცია და გადაკრისტალება.

ძირითადი ლითონის და გამდნარი ლითონის
აბაზანის საზღვარზე წარმოიქმნება თერმული
გავლენის ზონა. ამ ზონაში მომხდარი ცვლილებანი
არსებით გავლენას ახდენს შედუდების ხარისხზე.
ამიტომ შედუდების ხარისხის შესაფასებლად
საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ, არა მარტო
დადუღებული ლითონის მდგომარეობა, არამედ
თერმული გავლენის ზონის მდგომარეობაც.
თერმული გავლენის ზონის სიღრმე დამოკიდებულია
შედუდების სახეობასა და რეჟიმზე. შესადუდებელი
ლითონის ქიმიურ შემად-გენლობაზე, დეტალის
საწყის ტემპერატურას და გარემომცველი პაერის
ტემპერატურაზე.

აირით შედურების დროს თერმული გავლენის
ზონა მეტია, ვიდრე ელექტრო შედუდების დროს.
რაც უფრო მეტია შედუდების დენის ძალა, ან აირის
სანთურის სიმძლავრე, მით მეტია თერმული
გავლენის ზონის სიღრმე. შედუდების ოპტიმალური
რეჟიმის შერჩევით შესაძლებელი ხდება ამ ზონის
სიღრმის მნიშვნელოვანი შემცირება შედუდების
დროს. რადგან დეტალი არათანაბრად ხურდება და
ცივდება, წარმოიქმნება შიგა თერმული ძაბვები,

რომლებიც ხელს უწყობენ ნარჩენი დეფორმაციის და ზოგჯერ ბზარების წარმოქმნას.

შედუღების დროს ლითონის აბაზანაზე მოქმედებს შემხები ჰაერი, რომელიც შეიცავს აზოტს და წყალბადს. ამ აირებთან ლითონის შეერთებით წარმოიქმნება არასასურველი ქიმიური შენაერთი რკინის ფურჩის (FeO) და რკინის ჟანგის (Fe_2O_3) სახით. შედუღების ხარისხი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად იზოლირებულია შედუღების აბაზანა შემხები ჰაერისგან.

აირით შედუღება (დაღუღება) დამყარებულია ჟანგბადის ალტი საწვავი აირის (აცეტილენი, ბუნებრივი აირები, ბენზინის, წყალბადის, ბენზოლის ორთქლი) წვით გამოყოფილი სითბოს გამოყენებაზე. პრაქტიკაში ყველაზე მეტად იყენებენ აცეტილენ-ჟანგბადით შედუღებას და დაღუღებას, რაც უზრუნველყოფს $3100\text{-}3200^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურის ალის მიღებას. აცეტილენი სპეციალურ გენერატორებში კალციუმის კარბიდისგან მიიღება. შედუღების რეჟიმში იგულისხმება საშემდუღებლო სანთურის სიმძლავრე, საშემდუღებლო ალის შემადგენლობა, სანთურის დახრის კუთხე ნაკერის მიმართ,

სანთურის მოძრაობის მიმართულება ნაკერის დერმის მიმართ და მის გასწვრივ სანთურის გადაადგილების სიჩქარე. შედუღების რეჟიმის შერჩევა დამოკიდებულია შესადუღებელი ლითონის სახეობაზე, დეტალის ზომაზე და დასადები ნაკერის მდგრმარეობაზე.

სანთურაში მიწოდებული აცეტილენის და ჟანგბადის რაოდენობის მიხედვით შედუღების ალი შეიძლება იყოს ნორმალური, აცეტილენით გამდიდრებული და ჟანგბადით გამდიდრებული. შედუღების დროს ჟანგბადის წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად იყენებენ ფლუსს, ფხვნილის ან პასტის (ცომის) სახით. მოქმედების მიხედვით ფლუსები იყოფა ორ ჯგუფად: ფლუსებად, რომლებიც ჟანგეულებთან ქიმიურ ნაერთში შედიან და გამხსნელ ფლუსებად. პირველი ჯგუფის ფლუსები წარმოქმნიან ადვილდნობად ქიმიურ ნაერთებს ჟანგეულებთან და წილის სახით ამოტივტივდებიან შედუღების აბაზანის ზედაპირზე, რითაც იცავენ აბაზანას ჰაერთან შეხებისგან. ფლუსებად გამოიყენებიან ბორის მჟავა (H_3BO_3), ბორაკი ($Na_2B_4O_4 \cdot 10H_2O$), კვარცის ქვიშა (SiO_2).

აცეტილენ-უანგბადის ალით შედუღება
 გამოიყენება თხელფურცლოვანი (0,8-2,5მმ)
 მასალისგან დამზადებული დეტალების აღსადგენად,
 რუხი თუჯის, ალუმინის შენადნობის, და ჭედადი
 თუჯის რჩილვისათვის. შედუღებისთვის მისადუღ
 მასალად იყენებენ 4-5მმ დიამეტრის ლეროებს,
 რომელიც შეიცავს 5-5,5%-ს სილიციუმს და 7-9%
 სპილენბს. ფლუსად იყენებენ AФ-4A მარკის ფლუსს.
 ფლუსს ხსნიან წყალში და პასტის სახით აცხებენ
 დეტალზე და მისადუღ ლეროზე. ფლუსის წაცხების
 წინ დეტალს ახურებენ 300-350°C ტემპერატურამდე.
 შედუღების შემდეგ აშრობენ ფლუსის ნარჩენებს და
 შედუღების ადგილს ამჟმავებენ 10%-იანი HNO₃-ის
 ხსნარით.

ელექტრორკალურ შედუღებას (დადუღებას)
 იყენებენ ბზარების და ნახვრებების და დამატებითი
 სარემონტო დეტალების შედუღება-მიღუღებისთვის.
 შედუღების პროცესში შესაძლოა გვქონდეს დენის
 წყაროს მუშაობის სამი რეჟიმი: უქმი დენის, მუშა
 დენის სიდიდის ფართო დიაპაზონით და მოკლე
 შერთვის რეჟიმი. ელექტრორკალის კვება შეიძლება
 ხორციელდებოდეს მუდმივი ან ცვლადი დენით.

უფრო ეპონომიურია ცვლადი დენის კვების წყაროები. მუდმივი დენით შედუღებას მიმართავენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ცვლადი დენის გამოყენება არ შეიძლება. მაგ. იგი გამოიყენება მცირე სისქის ლითონების შესადუღებლად. მუდმივი დენით შედუღების დროს ელექტრული რკალი მიიღება უფრო სტაბილური და მდგრადი.

ავტოსარემონტო საწარმოებში მუდმივი დენის წყაროს წარმოადგენს შემდეგი ტიპის გარდამქმნელები: PC-300, PC-500, SAM, PCSO-300 და PCSO-500 და გამმართველები BCH-3M, BCΓ-3A. ცვლადი დენით შედუღებისთვის იყენებენ ტრანსფორმატორებს TC-120, TC-300, TC-500, CTЭ-24У, CTЭ-34У და CTH-350. შედუღების და დადუღების ტექნოლოგიური პროცესი შედგება მომზადების, შედუღების და შემდგომი დამუშავებისგან.

ელექტრორკალური შედუღებისთვის (დადუღებისთვის) გამოყენებული ელექტროდები იყოფა ტიპებად და მარკებად. ავტოსარემონტო საწარმოებში გამოყენება ჰპოვა შემდეგი მარკის ელექტროდებმა CB-08A, CB-15Г, CB-08, CB-08Г, CB-08ГА, CB-10Г2 და სხვა. მავთულ ელექტროდებს

ამზადებენ 1-12მმ-მდე დიამეტრის ზომისას, სიგრძით
კი 250-300მმ.

ელექტრორკალური შედუღების და დადუღების
რეჟიმს განსაზღვრავს ელექტროდის ტიპი, მარკა,
დიამეტრი, შედუღების დენის ძალა და პოლარობა.
დადუღების დროს გამოყენებული დენის სიდიდე 10-
15%-ით ნაკლები უნდა იყოს შედუღებასთან
შედარებით თერმული გავლენის ზონის
შემცირებისთვის. ელექტრორკალური შედუღების
დროს ტემპერატურა მიიღება $6000-6500^{\circ}\text{C}$. თუკის
დეტალების ცივად შედუღებისთვის იყენებენ ხელით
ელექტრორკალურ შედუღებას, ხოლო ალუმინის
შენადნობიანი დეტალებისთვის უმეტესად არგონ-
რკალურ შედუღებას.

აგტომატური და ნახავრადაგტომატური
შედუღება და დადუღება ფლუსის შრის ქვეშ.
შედუღების და დადუღების ეს ხერხი პროგრესულია
და დეტალების აღდგენის ტექნოლოგიაში დიდ
გამოყენებას პოულობს. ამ დროს ელექტრულ
მავთულს ერთდროულად აწვდიან ფლუსთან ერთად
შედუღების ადგილზე. რკალის მაღალი
ტემპერატურის გამო დნება ძირითადი ლითონი,
ელექტროდის ლითონი და ფლუსი. ამ დროს

გამოყოფილი აირები წარმოქმნიან კამერას, რომელიც ზემოდან შემოსაზღვრულია წილით, ქვემოდან კი გამდნარი ლითონის აბაზანით. შედუღების ზონაში მყოფი თხევადი წილა და აირები შედუღების აბაზანას იცავენ პაერის ზემოქმედემისგან.

წილის ქერქი, რომელიც გაცივების დროს წარმოიქმნება, ხელს უწყობს ნორმალური ნაკერის მიღებას, აყოვნებს გამდნარი ლითონის გაცივებას და აუმჯობესებს სტრუქტურული გარდაქმნების პირობებს, აფერხებს გაშხეფვით ლითონის კარგვას. თუ ელექტრული მავთულის და დეტალის გადაადგილება მექანიზებულია, მაშინ ასეთ შედუღებას ავტომატური ეწოდება. ერთ-ერთი მათგანის ხელით მიწოდების შემთხვევაში შედუღებას ნახევრად ავტომატური ეწოდება.

ავტომატური და ნახევრადავტომატური შედუღება და დადუღება დამცავი აირების გარემოში შედუღებას (დადუღებას) ფართოდ იყენებენ დეტალების აღსაღენად. ჭარბი წნევის მეოხებით, რომლითაც დამცავი აირი მიეწოდება, ხდება რკალის სვეტის და გამდნარი შედუღების აბაზანის განმხოლოება

ჰაერისგან. ფოლადის და თუჭისგან დამზადებული დეტალებისთვის დამცავ აირად გამოიყენება ნახშირორჟანგი, ხოლო ფერადი ლითონების და ლეგირებული ფოლადებისთვის არგონი.

დამცავი აირით შედუღებას ფლუსით შედუღებასთან შემდეგი უპირატესობა აქვს: აუცილებელი არ არის ელექტროდის ან დეტალის დაფარვა ფლუსით, უფრო მეტად არის შესაძლებელი განხორციელდეს ავტომატური და ნახევრად-ავტომატური შედუღება, მწარმოებლობა 20-70%-ით იზრდება. დამცავი აირების გარემოში ავტომატურ შედუღებას იყენებენ ფოლადის დეტალების დასადუღებლად, ხოლო ნახევრად ავტო-მატურს – ძარების, კაბინების და ფრთაასხმულობის სარემონტოდ.

2.7.3. დეტალების აღდგენა მოლითონებით

მოლითონება ეწოდება პროცესს, რომლის დროსაც გამდნარი ლითონი შეცუმშული ჰაერის ან ინერტული აირების შებერვით გაიფრქვევა და დაედება დეტალის ზედაპირს. ლითონის გადნობა

ხდება მოლითონების აპარატში. ლითონი აქ
მიეწოდება მავთულის ან ფხვნილის სახით და
გადნობა ხდება აცეტილენ-ჟანგბადის ალით,
ელექტრული რკალით ან მაღალი სიხშირის დენით.
ლითონის გადნობის ხერხის მიხედვით
განასხვავებუნ აირულ, ელექტრორკალურ,
მაღალსიხშირულ და პლაზმურ-რკალურ
მოლითონებას.

მოლითონებას მიმართავენ დეტალების
გაცვეთილი ზედაპირების აღსაღენად, კორპუსულ
დეტალებზე ბზარების ამოსავსებად, მხურვალ-
მედეგობის და კოროზიული მედეგობის გასაუმ-
ჯობესებლად, მაღალი ანტიფრიქციული თვისებების
მისაღწევად და დეკორატიული მიზნებისათვის.
მოლითონებით შეიძლება დეტალზე ნებისმიერი
ლითონის ნებისმიერი შრის დადება 0,03მმ-ის
სისქიდან რამდენიმე მილიმეტრამდე. მოლითონების
ნაკლად შეიძლება ჩაითვალოს დეტალის
ზედაპირთან დადებული შრის შეჭიდვის შედარებით
მცირე სიმტკიცე, რის გამოც მისი გამოყენება
რეკომენდებული არ არის იმ დეტალების
აღსაღენად, რომლებიც დიდი კუთრი დატვირთვით
მუშაობენ (კბილანების კბილები, გამანაწილებელი

ლილვის მუშტები და სხვა) და აგრეთვე იმ დეტალების აღსადგენად რომლებიც მუშაობები ისეთ პირობებში, სადაც არ არის შეზეთვა (სამუხრუჭე დოლები, გადაბმულობის დისკო და სხვა). დეტალების მოლითონებით აღდგენა შეიცავს დეტალების ზედაპირის მომზადებას მოლითონებისთვის, მოლითონებას და შემდგომ მექანიკურ დამუშავებას.

დეტალების ზედაპირის მომზადების ხარისხზე ბევრად არის დამოკიდებული ძირითად ლითონს და დაფრქვეულ შრეს შორის შეჭიდვის სიმტკიცე. ზედაპირების მომზადების პროცესი შედგება: დეტალების გაუცხიმოების და გასუფთავებიგან, დეტალების გაცვეთილი ზედაპირის წინასწარი დამუშავებისგან სწორი გეომეტრიული ფორმის მისაცემად. საბოლოო მექანიკური დამუშავების შემდეგ მოლითონებული შრის სისქე უნდა იყოს: ცილინდრული ზედაპირებისთვის არანაკლებ 0,5-0,8 მმ, ბრტყელი ზედაპირების-თვის არანაკლებ 0,5-1,0 მმ-ისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დადებული ფენები შეიძლება განშრევდეს.

დეტალის ზედაპირის სიმქისის მისაღებად იყენებენ მექანიკურ და ელექტრულ დამუშავების

სხვადასხვა ხერხებს. მექანიკური დამუშავების ხერხებს მიეკუთვნება საფანტჭავლური დამუშავება, გლეჯილი კუთხევილის მოჭრა, მრგვალი კუთხევილის მოჭრა, საკენჭით დამუშავება და სხვა. შეჭიდვის სიმტკიცის ასამაღლებლად განსაკუთრებულ ეფექტს იძლევა მაღალი სისმირის დენით დეტალის გახურება ფენილის შემოლდობის მიზნით. ზედაპირების მომზადების შემდეგ ახდენენ არადასაფარი ზედაპირების იზოლაციას ქაღალდით, მუყაოთი ან ფურცლოვანი რკინით. მომზადებიდან მოლითონებამდე დროის შუალედი არ უნდა აღემატებოდეს ორ საათს, რათა არ მოხდეს მომზადებული ზედაპირების ჰაერის ჟანგბადით დაჟანგვა.

აირული მოლითონება მუშაობის პრინციპის მიხედვით შეიძლება დაიყოს ორ სახედ: მოლითონება საბერი აირის გამოყენებით და მოლითონება საბერი აირის გამოუყენებლად. მოლითონება საბერი აირის გამოყენებით უფრო გავრცელებულია. ასეთი მოლითონების დროს მავთული დნება საწვავი აირის (აცეტილენი, პროპანი და სხვა.) და ჟანგბადის ალით, ხოლო ლითონის დაქუცმაცება და მისი ნაწილაკების

დეტალის ზედაპირზე გადატანა ხდება შეკუმშული ჰაერით. მოლითონების რეჟიმებია: შეკუმშული ჰაერის წნევა $3-5 \text{ კგ/სმ}^2$, ჰაერის ხარჯი $0,6-0,8 \text{ მ}^3/\text{წთ}$, აცეტილენის წნევა $2-7 \text{ კგ/სმ}^2$, ჟანგბადის ხარჯი $240-850 \text{ ლ/სთ}$, მავთულის დიამეტრი $1,2-3,0 \text{ მმ}$, მავთულის მიწოდების სიჩქარე $4,6-6,0 \text{ მ/წთ}$, აპარატის მწარმოებლობა $1,0-10 \text{ კგ/სთ-მდე}$, მავთულის გამოყენების კოეფიციენტი 80% , მანძილი საქმენიდან დეტალის ზედაპირამდე $100-150 \text{ მმ}$.

საბერი აირის გამოყენების გარეშე აირულ მოლითონებას მიეკუთნება: „რეაქტიული”, ფეთქებით და საწვავი აირის გაზრდილი წნევით მოლითონება. „რეაქტიულ” და ფეთქებით მოლითონებას იყენებენ ძნელდნობადი მასალებით მჭრელი და საზომი იარაღების მუშა ზედაპირების დასაფარავად, მათი ცვეთამედეგობის ამაღლების მიზნით. საწვავი აირის გაზრდილი წნევით მოლითონება კი გამოიყენება სალი და კერამიკული შენადნობების ფხვნილების გასაფრქვევად.

ელექტრომოლითონებას მრავალი უპირატესობა აქვს სხვა სახის მოლითონებასთან შედარებით, თუ აირული მოლითონების დროს ალის ტემპერატურა არ აღემატება 3000°C , ელექტრო-

მოლითონების დროს 4000°C და ზოგჯერ მეტსაც აღწევს, ამავე დროს მაღალმწარმოებლურია. მის ნაკლად უნდა ჩაითვალოს ქიმიური ელემენტების მნიშვნელოვანი ამოწვა და ლითონის დიდი დანაკარგები გაფრქვევის დროს. ლექტრო-მოლითონება მუშაობის პრინციპის მიხედვით შეიძლება დავყოთ ორ სახედ: ელექტრორკალურ და მაღალი სიხშირის დენით ელექტრომოლითონებად.

ელექტრომოლითონება გამოიყენება ყველა სახის მოლითონებული სამუშაოს შესასრულებლად. მისი მუშაობის პრინციპი ასეთია: ორი ერთმანეთისგან იზოლირებული $1,2\text{-}2,5\text{მ}$ დიამეტრის ლითონის მავთული $0,6\text{-}1,5\text{მ}/\text{წ}$ სიჩქარით მიწოდების მექანიზმით გადაადგილდება მიმმართველებში. ბუნიკიდან გამოსვლისას მავთულის ბოლოები უახლოვდება ერთმანეთს და დენის გავლენის შედეგად დნება. შეკუმშული ჰაერის ჭავლი, რომელიც დნობის ადგილთან $4,0\text{-}6,0\text{გ/სმ}^2$ წნევით მიეწოდება, გამდნარ ლითონს აფრქვევს წვრილ ნაწილაკებად და აფენს მას წინასწარ მომზადებული ლითონის ზედაპირზე. მოლითონების რეჟიმია: დენის ძალა $110\text{-}250\text{ა}$ (ცვლადი) ან $55\text{-}160\text{ა}$ (მუდმივი), ძაბვა $25\text{-}35\text{გ}$, შეკუმშული ჰაერის წნევა $4,0\text{-}6,0\text{გ/სმ}^2$,

დეტალის პრუნვის წრიული სიჩქარე 15-20მ/წთ,
მავთულის დიამეტრი 1,2-2,5მმ.

ელექტრომოლითონების სამუშაოების შესას-
რულებლად საჭიროა შემდეგი ძირითადი მოწ-
ყობილობა: ექტრომოლითონების აპარატი, სადაბ-
ლებელი ტრანსფორმატორი, კომპრესორი რესი-
ვერით, ზეთის და ტენის დამჭერი, სახარატო ჩარხი
და საფანტაციური დანადგარი. მაღალსიხშირული
მოლითონება ემყარება ინდუქციური პრინციპის
გამოყენებას. ცვლად ელექტრომაგნიტურ კელში
დენის გამტარის გადაადგილების დროს მასში
ინდუქციონდება გრიგალური დენები, რომლებიც
ახურებენ გამტარის ზედა ფენებს. ამ პრინციპზეა
მოწყობილი MBZ-1 და MBZ-2 ტიპის მოლითონების
აპარატები.

მაღალსიხშირული მოლითონების დროს
მავთულის დნობის და დაქუცმაცების პროცესი
განსხვავდება ელექტრორკალური მოლითონებისგან.
ინდუქციური გახურების გამოყენებით მაღალ-
სიხშირული მოლითონების დროს ხდება მავთულის
გარე ზედაპირის შრეობრივი შემოლლობა და
მთლიანი გადნობა თანდათანობითი გადაადგილებით.
ინდუქციური გახურების დროს ადვილია მავთულის

გახურების ტემპერატურიდი რეჟიმის მართვა, რითაც შეიძლება ქიმიური ელემენტების ამოწვის და დაუანგვის მინიმუმამდე დაყვანა.

პლაზმურ-რკალური მოლითონება ემყარება აირების უნარს განსაზღვრულ პირობებში გადავიდნენ პლაზმურ მდგრმარეობაში. პლაზმას, რომელიც დამუხტული ნაწილაკების ძლიერ ნაკადს წაროადგენს, აქვს მაღალი ელექტრული გამტარობა. ამის მეშვეობით პლაზმის ჭავლში ძაბვა მკვეთრად ეცემა, ხოლო დენის ძალა იზრდება განსაზღვრულ სიდიდემდე და მყარდება რკალის მდგრადი წვა. პლაზმის ჭავლის ტემპერატურა ბევრად უფრო მაღალია ელექტრული რკალის ტემპერატურაზე.

2.7.4. დეტალების აღდგენა

ელექტრონაპერტკლური დამუშავებით

დეტალების ელექტრონაპერტკლური დამუშავება დამყარებულია ორ ახლო ელექტროდს შორის ელექტრული განმუხტვის თვისებაზე, რის შედეგადაც ხდება ელექტროდების დაშლა. დაშლის ასეთ ხერხს ელექტრული ეროზია ეწოდება.

ენერგიის სიდიდის და პროცესის ხანგრძლივობისგან დამოკიდებულებით ერთზოული დაშლა შეიძლება იყოს ნაპერწკლური ან იმპულსური. დაშლის პროცესი უფრო სწრაფად განვითარდება თუ ელექტროდებს შორის მოთავსებული იქნება ელექტრო გაუმტარი სითხე (ნავთი, მინერალური ზეთი და სხვა). ელექტრული განმუხტვა ელექტრომაგნიტურ სითხეში ხდება ამ შუალედური სითხის დაიონების გზით. სითხის იონებით თანდათანობით გაჯერებით ირლვევა დიელექტრიკის წინაღობა და წარმოიქმნება გამტარი არხი, როლმლის გავლითაც ხდება განმუხტვა.

განმუხტვის ზონაში ელექტროენერგიის დიდი კონცენტრაციის გამო მცირე ფართობზე (დენის სიმკვრივე 10^5 - 10^6 ა/სმ 2) ვითარდება დიდი ტემპერატურა (10000 - 11000°C) და წნევა (25 კგ/სმ 2), რის შედეგად ელექტროდების ლითონი დნება და ნაწილობრივ ორთქლდება. დიელექტრიკის სახის და ელექტროდების მიხედვით გამდნარი ლითონი ეფინება კათოდზე ან ამოვარდება (ცვივა) განმუხტვის ზონიდან.

თუ დეტალი ჩართული იქნება კათოდად, ხოლო ელექტროდი (იარაღი) ანოდად, მაშინ

ელექტრონაპერწყლური განმუხტვის დროს ანოდის ლითონი გადადის კათოდზე და ეფინება დეტალის ზედაპირს. ანოდის ლითონის ნაწილაკები იმყოფებიან აირულ მდგომარეობაში, ეპრობიან კათოდის ზედაპირის ფენას და წარმოქმნიან ახალ ქიმიურ შენაერთს. გაცხელების და გაცივების მაღალი სიჩქარეების გამო, მიიღება ლითონის ნაწრთობი სტრუქტურა. ამ პროცესის შედეგად იცვლება ლითონის ქიმიური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, იზრდება სიმტკიცე, კოროზიისადმი მედეგობა და სხვა.

ნაპერწყლური და იმპულსური განმუხტვა მიიღება სხვადასხვა ელექტრული სქემების მიხედვით შესრულებულ დანადგარებზე, როგორებიც არიან: კონდენსატორიანი, დაბალი ძაბვის (30ვ) უკონდენსატორო, მანქანური და ლამპური. გტო-სარემონტო საწარმოებში გამოყენებას პოულობს კონდენსატორიანი და უკონდენსატორო დანადგარები. ასეთი სახის დანადგარები მარტივია, იაფი და საიმედო ექსპლუატაციისთვის, მათი ნაკლია გამოყენების დაბალი კოეფიციენტი და დაბალი მწარმოებლობა. ელექტროდ იარაღი მოძრაობის ხასიათის მიხედვით შეიძლება იყოს ორი სახის:

უკონტაქტო, როცა იგი დეტალიდან დაშორებულია ე.ი. მათ შორის არის დრუებო და კონტაქტური, როცა ელექტროდი მოძრაობის დროს ხან ეხება და ხან სცილდება დეტალს.

კონტაქტური ხერხით მომუშავე კონდენსატორული ელექტრონაპერწკლური დამუშავების დანადგარებია: ИАС-2М, ИАС-3, ЭФИ-10Мб ЭФИ-25, УПР-3М და სხვა.

2.7.5. დეტალების აღდგენა რჩილვით და ანტიფრიქციული შენადნობების ჩამოსხმით

რჩილვა ეწოდება გამდნარი სარჩილით დეტალების დაუშლებლად შეერთებას. სარჩილი ჩვეულებრივ ფერადი ლითონებისგან მზადდება და მისი დნობის ტემპერატურა შესაერთებელი დეტალების ტემპერატურაზე დაბალია.

რადგან რჩილვისას ძირითადი ლითონი ხურდება მხოლოდ სარჩილის დნობის ტემპერატურამდე, ამიტომ მისი ქიმიური შემადგენლობა უცვლელი რჩება. არ იცვლება აგრეთვე ნაკეთობის ფორმა და ზომები. რჩილვით მიღებული შეერთება

იმდენად სუფთაა, რომ იგი შემდგომში მექანიკურ დამუშავებას არ მოითხოვს. სარჩილის დნობის ტემპერატურის და სიმტკიცის მიხედვით რჩილვა ორგვარია: რბილი და მაგარი სარჩილით.

რბილი ეწოდება ისეთ სარჩილს, რომლის დნობის ტემპერატურა 400°C -ზე დაბალია და სიმტკიცე გაჭიმვაზე $5-7\text{ კგ/სმ}^2$ არ აღემატება. რბილი სარჩილით რჩილვა გამოყენებულია უმთავრესად დეტალების შეერთების პერმეტულობის უზრუნველსაყოფად, როდესაც შეერთება მცირე დატვირთვაზე მუშაობს (რადიატორების, საწვავის ავზების და სხვ). რბილი სარჩილი ძირითადად კალის და ტყვიის სხვადასხვა პროპორციის შენადნობს წარმოადგენს. რბილი სარჩლის მარკებია ПОС-90, ПОС-30, ПОС-40 და ПОС-18. რბილი სარჩილით რჩილვისას მდნობად გამოყენებულია: მარილმჟავა, ქლოროტუთია, კანიფოლი და ნიშალური.

მაგარი სარჩილით რჩილვა იხმარება მტკიცე მინარჩილის მისაღებად. მაგარი სარჩილის დნობის ტემპერატურა $700-1100^{\circ}\text{C}$ -ია, სიმტკიცე გაჭიმვაზე 50 კგ/სმ^2 აღწევს. ყველაზე გავრცელებული მაგარი სარჩილებია სპილენძ-თუთიის და ვერცხლის

სარჩილები, რომელთა მარკებია ПМЦ-42, ПМС-48,
ПМС-54, ПСр-10, ПСр-12 და სხვა.

მაგარი სარჩილით რჩილვის დროს მდნობად
ბორაკს ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$), ბორის მჟავას (Na_2BO_3),
ქლორორუმიას (ZnCl_2), ფტორკალიუმს (KF) და
ტუტელიოთონების სხვა მარილებს იყენებენ.
გახურების მეთოდის მიხედვით მაგარი სარჩილით
რჩილვის რამდენიმე სახე არსებობს: აირის ალით,
ელექტროჭინაღობის დუმელში, გამდნარი მარილის
ან ლითონის აბაზანაში, ინდუქციური და
კონტაქტური რჩილვა.

აგტომობილის დეტალების რემონტის დროს
ზოგჯერ საჭირო ხდება რუხი თუჯის და ალუმინის
დეტალების რჩილვა. ამ ლითონების რჩილვა
საგრძნობ სიძნელეებთან არის დაკავშირებული.
რუხი თუჯის რჩილვა გაძნელებულია იმით, რომ მის
ზედაპირზე წარმოქმნილი გრაფიტის ქერცლი
ეჭინააღმდეგება თუჯის ლითონთან სალი სარჩილით
შეერთებას. საიმედო სარჩილის მისაღებად საჭიროა
მისარჩილი ადგილის საფანტჰავლური დამუშავება.

ალუმინის დეტალების რჩილვის დროს
გვხვდება შემდეგი დაბრკოლებები: ლითონის

გადახურებისას წარმოიქმნება ჟანგეულების ძნელ-დნობადი აფსკი, რომლის მოცილება დეტალის ზედაპირიდან ძნელია. ეს აფსკი არ იხსნება იმ მდნობებით, რომლებიც იხმარება ფოლადის და სპილენძის რჩილვის დროს. სპეციალური მდნობები, რომლებიც შეიმუშავეს ალუმინის შენადნობების რჩილვისთვის, აქტიურად აცილებენ ჟანგეულებს დეტალის ზედაპირიდან მხოლოდ 500°C -ზე მეტ ტემპერატურაზე. ამიტომ ალუმინის შენადნობებისგან დამზადებული დეტალების რჩილვა უმჯობესია მაგარი სარჩილებით.

რაც შეეხება ანტიფრიქციული შენადნობების კვლავჩამოსხმით დეტალების აღდგენას ავტოსარემონტო საწარმოებში შედარებით ნაკლები მოცულობის სამუშაოებით განისაზღვრება. ამ ხერხით აღადგენენ მხოლოდ ბაბიტის მილისებს, რომლებიც წარმოადგენენ გამანაწილებელი ლილვის სრიალის საკისრებს და მუხლა ლილვის საბრჯენ საყელურებს. ამ მიზნისთვის გამოიყენება შემდეგი მარკის ბაბიტები: Б-83, БН, БТ, СОС-6-6 და ტყვიიან ბრინჯაოს БрС-30. ბაბიტები ნორმალურად მუშაობენ, როცა კუთრი წნევა არ აღემატება 75გ/სმ^2 და

ტემპერატურა 100°C -ს. ტყვიიან ბრინჯაოს იყენებენ იქ, სადაც კუთრი წნევა აღწევს $200-250\text{გ/ სმ}^2$ და ტემპერატურა $140-160^{\circ}\text{C}$.

მილისებში ბაბიტის ჩასხმის ტექნოლოგიური პროცესი შედგება ჩასასხმელი მილისების მომზადებიგან, ბაბიტის დნობის და მილისებში ბაბიტის ჩასხმისგან. მილისების მომზადება მდგომარეობს მათი შიგა ზედაპირების დამუშავებაში დეტალის და ბაბიტის მტკიცე შეჭიდების უზრუნველსაყოფად. მომზადებაში იგულისხმება მისი მექანიკური დამუშავება და ძველი ბაბიტის მოცილება დეტალის $100-120^{\circ}\text{C}$ გახურებით ტიგელში. ბაბიტის ჩასხმის დროს დაუანგვისგან დეტალის ზედაპირის დასაცავად იყენებენ ქლოროვანი თუთიის (ZnCl_2) წყალსნარს. მოსამზადებელ სამუშაოებში შედის აგრეთვე ბაბიტით დასაფარი ზედაპირების მოკალვა. მოკალვა ხდება ტიგელში. მოკალვის თპტიმალურ ტემპერატურად ითვლება $280-300^{\circ}\text{C}$. ამ ტემპერატურაზე მიიღება დეტალის ზედაპირსა და სარჩილს შორის შეჭიდვის უკეთესი სიმტკიცე. მოკალვის შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს

ბაბიტის ჩასხმა ზედაპირის დაუანგვის თავიდან ასაცილებლად. დაყოვნება მოკალვას და ბაბიტის ჩასხმას შორის 0,5 წუთს არ უნდა აღემატებოდეს.

ტიგელში ბაბიტის დნობისას დაუანგვის თავიდან ასაცილებლად ტიგელს იცავენ პაურთან შეხებისაგან ხის ნახშირის დაყრით. გარდა ამისა, მკაცრად უნდა იქნეს დაცული ბაბიტის გახურების ტემპერატურა, რომელიც $50\text{-}60^{\circ}\text{C}$ უფრო მეტია ბაბიტის გამყარების ($350\text{-}400^{\circ}\text{C}$) ტემპერატურაზე.

2.7.6. დეტალების აღდგენა პლასტმასებით

ავტოსარემონტო საწარმოებში პლასტმასების გამოყენება შედარებით გვიან დაიწყეს. ლასტმასებით აღადგენენ მექანიკურად დაზიანებულ დეტალებს (ბზარებს, ჩაჭყლებილ ადგილებს) და გაცვეთილი დეტალების ზედაპირებს. პლასტმასას ბევრი ღირსშესანიშნავი თვისება აქვს, მცირე კუთრი წონა, კოროზიული მედებობა, დიელექტრიკულობა, მექანიკური სიმტკიცე, დეტალის დამზადების და აღდგენის სიადგილე, ლამაზი შესახედაობა და

შედარებითი სიიაფე. გარდა ამისა, ამა თუ იმ ტიპის
პლასტმასას აქვს სპეციალური თვისება –
ანტიფრიქციულობა, მაღალი თბო და ყინვამედეგობა,
სხვადასხვა გამხსნელის – ბენზინის, ზეთის, მენის,
ტუტის და სხვათა მიმართ მედეგობა, გამჭირვალობა,
ელასტიკურობა და სხვა. პლასტიკური მასა მიიღება
სინთეზური მასალების დიდი ჯგუფისგან და მას
შემოკლებით ეწოდება პლასტმასა ან პლასტიკატი.
პლასტმასა შემადგენლობით მრავალნაირია და
წარმოადგენს კომპონენტთა რთულ ნარევს. ეს
კომპონენტებია: პოლიმერი (ფისი), შემავსებელი,
პლასტიფიკატორი, დაძველების საწინააღმდეგო
ნივთიერება და შემფერადებელი.

პლასტმასის შემადგენელ კომპონენტთაგან
ძირითადია პოლიმერი, რომელიც შემკვრელი
ნივთიერების როლს ასრულებს და
მაღალმოლექულური ნაერთია. ბუნებრივი
პოლიმერული ნივთიერებებია: კანიფოლი, ასფალტი,
ხის ცელულოზა და სხვა. ხელოვნურია სინთეზური
პოლიმერები, რომლებსაც მარტივი
დაბალმოლექულური ნივთიერებიგან –
მონომერისგან სინთეზური (ხელოვნური) გზით
დებულობენ. შემავსებელი პლასტმასის მოცულობას

ზრდის და ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებას აუმჯობესებს. შემავსებლებია: მერქნის ფხვნილი, კვარცის ან აზბესტის ფხვნილი, ბამბეულის ანაჩები, აზბესტის ან მინის ბოჭკო. პლასტიფიკატორი პოლიმერის და შემავსებლის ნარევს პლასტიფიკურობას ანიჭებს, ზრდის მიღებული პლასტმასის ელასტიკურობას. პლასტიფიკატორს წარმოადგენენ სითხეები: დიბუტილფტალატი, დიოქტიფ-ტალატი, სტეარინი, ქაფუსის ზეთი ოლეინმჟავა და სხვა. დაძველების საწინააღმდეგო ნივთიერება ანელებს პლასტმასის ჟანგვის პროცესს, რომელიც ხდება მომატებული ტემპერატურის და სინათლის სხივების ზემოქმედებით. დაძველების საწინააღმდეგო ნივთიერებად ტყვიის სტეარინს იყენებენ. შემფერადებელი გამოყენებულია პლასტმასის სათანადო დეკორატიული შესახედაობის მისაღებად. შემფერადებლად იყენებენ სურინჯს, ოხრას, მუმიას და სხვა.

ავტოსარემონტო საწარმოებში პლასტმასები გამოიყენება კორპუსულ დეტალებში ბზარების ამოსავსებად, გორგის საკისრების შეუდლების აღდგენისთვის და აგრეთვე ძარას რემონტის დროს ჩაჭრლებილი ადგილების გასასწორებლად. პლასტმასებისგან დეტალების დამზადების და აღდგენის

ძირითადი მეთოდებია: ჩამოწევა, წნევით ჩასმა,
ტვიფრვა, შედუღება და ჭრით დამუშავება,
გაცვეთილი ზედაპირების აღდგენას
აწარმოებენ ჩამოწევით და გაცვეთილ ზედაპირზე
პლასტმასის ფენის დაფარვით. მექანიკურად
დაზიანებული დეტალების აღდგენისთვის იყენებენ
დაწებებას და შედუღებას. სინთეზური ფისებიდან
მიღებული წებო გამოიყენება ფრიქციული საღებების
დასაწებებლად. დეტალების აღდგენისთვის ყველაზე
მეტი გამოყენება აქვთ შემდეგი სახის პლასტმასებს:
ეპოქსიდური ფისები ედ-5 და ედ-6, სტირაკრილი TШ,
პოლიამიდინი ფისი AK-7, კაპრონის ფისი A და B
მარკები, თერმოპლასტიკები ПФН-12, ПФН-37,
წებოები БФ-2, БФ-4, К-153, და BC-10T.

ეპოქსიდური ფისები გამოიყენება ცილინ-
დრების ბლოკზე წყლის პერანგის მხარეს არსებული
ბზარების, გადაცემათა კოლოფის და უკანა ხიდის
კარტერების კედლებზე, საწვავის ავზსა და
რადიატორებში წარმოქმნილი ბზარების შესავსებად.
სტირაკრილი TШ გამოიყენება დეტალზე
წარმოქმნილი ბზარების და დეტალის გაცვეთილი
ზედაპირების აღსაღენად. პოლიამიდიანი ფისი AK-7

გამოიყენება მოძრავი შეუდლების დეტალების გაცემითი ზედაპირების აღსადგენად (ლილვო-საკისარი). თერმოპლასტები ПФН-12 და ПФН-37 გამოიყენება ძარის და კაბინის აღსადგენად. წებოები БФ-2 და БФ-4 წარმოადგენენ უნივერსალურ წებოებს და გამოიყენება ლითონების, პლასტმასები, მინების და სხვათა დასაწებებლად. დაწებება უნდა მოხდეს $140-150^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე $5-10\text{ კგ/სმ}^2$ წნევის ქვეშ. ამ წებოებით რეკომენდირებულია ისეთი დეტალების დაწებება, რომლებსაც მუშაობა უხდებათ 80°C ტემპერატურამდე.

უფრო მაღალ ტემპერატურაზე მომუშავე დეტალების დაწებება, როგორიც არის სამუხრუჭე ხუნდების და გადაბმულობის დისკოს სადებები, უნდა მოხდეს BC-10T-ით, რომელიც შედგება სინთეზური ფისისგან და ორგანული გამსსნელისგან. ამ წებოთი დაწებებული ფრიქციული სადებების სიმტკიცე 2-3-ჯერ მეტია, ვიდრე დამოქლონების დროს. იგი საიმედოდ მუშაობს -60°C -დან $+300^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურის ზღვრებში.

2.8. კვანძების და დეტალების აწყობა
ავტომობილის ექსპლუატაციის პროცესში
ხდება მისი დეტალების ცვეთა და კორპუსული
დეტალების დეფორმაცია. კორპუსული დეტალების
დეფორმაცია კი თავის მხრივ იწვევს ღერძცდენას,
არაპარალელურობას, ნახვრეტის დერძიდან
გადახრას და ცენტრთაშორის მანძილის შეცვლას.
ცენტრთაშორის მანძილის შეცვლა განსაკუთრებით
გასათვალიწინებელია კბილანური გადაცემების
აწყობის დროს. არაპარალელურობა, დერძიდან
გადახრა და ცენტრთაშორის მანძილის შეცვლა
ისეთ კორპუსულ დეტალებში, როგორიცაა
გადაცემათა კოლოფის და რედუქტორის
კარტერებში, იწვევენ კბილანების კბილთა გვერდითი
დრეჩოს შეცვლას, კბილანების მოდების შეცვლას,
გადაცემის თვითგამორთვას, კბილანის კბილზე
ძაბვის გაზრდას, საყრდენი საკისრების
გადატვირთვას და მაშასადამე დეტალების ცვეთის
დაჩქარებას. ამიტომ აწყობის წინ საჭიროა
კორპუსული დეტალების, განსაკუთრებით კი მისი
გეომეტრიული პარამეტრების გულდასმით
შემოწმება.

ძრავას აწყობა. ავტომობილის კაპიტალური რემონტის დროს ძრავას აწყობის ტექნილოგიური პროცესი ანალოგიურია მისი დამზადების დროს ძრავას აწყობის ტექნილოგიურ პროცესის და იყოფა კვანძურ და საერთო აწყობად. კვანძებად აწყობა სტაციონარულია და ჩვეულებრივ სრულდება შესაბამისი მოწყობილობებით აღჭურვილ სამუშაო ადგილზე (საზეინკლო დაზგა ან სპეციალური მაგიდა). კვანძების აწყობის სამუშაო ადგილი ჩვეულებრივ განლაგებულია ძრავას საერთო აწყობის პარალელურად. კვანძებად იწყობა: დგუში ბარბაცათი, ცილინდრების სახურავი, გადაბმულობა, მუხლა ლილვი მქნევარით და გადაბმულობით, ფრქვევანა, მიმტუმბი, მაღალი წნევის საწვავის ტუმბო, ზეთის ტუმბო, ზეთის ფილტრი, წყლის ტუმბო, საწვავის ტუმბო, გამანაწილებელი ლილვი კბილანასთან ერთად და სხვა. ძრავას აწყობენ ურიკაზე, რომელიც ესტაკადაზე გადაადგილდება. აწყობის მოხერხებულობისთვის ძრავას უნდა შეეძლოს, როგორც ვერტიკალურ, ისე ჰორიზონტალურ სიბრტყეებში მობრუნება. აწყობის შემდეგ ხდება ძრავას მიმუშავება და გამოცდა.

გადაცემათა კოლოფის აწყობა. გადაცემათა კოლოფის აწყობის ტექნოლოგიური პროცესი შედგება კვანძებიდან და საერთო აწყობის პროცესებისგან. კვანძების აწყობა ხდება სპეციალურ პოსტებზე, საერთო აწყობა კი ნაკადური მეთოდით ესტაკადაზე, რომელიც აღჭურვილია გადასაადგილებელი და მოსაბრუნებელი ურიკით. საერთო აწყობის პოსტის პარალელურად მდებარეობს კვანძების აწყობის სამუშაო ადგილი.

სპეციალური მოწყობილობათა გამოყენებით აიწყობა შემდეგი კვანძები: წამყვანი ლილვი, შუალედური ლილვი, მეორადი ლილვი, გადაცემათა კოლოფის სახურავი და მართვის მექანიზმი.

უკანა ხიდის აწყობა. აწყობის ტექნოლოგიური პროცესი აქაც იყოფა სპეციალურ პოსტებზე კვანძებიდ აწყობად და კონვეიერზე ან ესტაკადაზე საერთო აწყობად. კვანძებიდ აიწყობა: უკანა ხიდის კარტერი ნახევარდერძების მილებით, ჩობალებით და საცობებით, წამყვანი კონუსური კბილანა, დიფერენციალი მიმყოლ ცილინდრულ ან კონუსურ კბილანასთან ერთად, რედუქტორი, მორგვი სამუხრუჭებელი დოლით, მუხრუჭების საბრჯენი დისკო და სხვა. უკანა ხიდის საიმედო და ხანგრძლივი

მუშაობისთვის საჭიროა აგრეთვე კონუსური კბილანების ურთიერთმიმუშავება. იმ შემთხვევაში, როდესაც წყვილ კონუსურ კბილანებს შორის ერთ-ერთი წუნდებულია, მაშინ ხდება მთლიანად ახალი წყვილის შერჩევა და სტენდზე მათი მიმუშავება.

განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს პიპოიდური გადაცემის კონუსური კბილანა, რადგან კბილების უხარისხო მოდება იწვევს მათ გაჭექვას და ძლიერ ხმაურს, რაც სწრაფად აქვეითებს მათი მუშაობის უნარს. კონუსური კბილანების მოდების ხარისხი ფასდება შემდეგი პარამეტრებით: კბილებს შორის გვერდითი ღრებოს სიდიდით, კონტაქტის ლაქის ზომით და მდებარეობით, ხმაურის დონით. გვერდითი ღრებო იზომება ინდიკატორული მოწყობილობით, მისი სიდიდე პიპოიდური წყვილისთვის უნდა იყოს 0,12-0,35მმ ფარგლებში. კონტაქტების ანაბეჭდს უნდა ჰქონდეს რეკომენდებული ფორმა, სათანადო ზომა და მდებარეობდეს დაკონტაქტებული კბილის განსაზღვრულ ადგილზე.

წინა ხიდის აწყობა. აწყობის ტექნოლოგიური პროცესი იყოფა კვანძურ და საერთო აწყობად. კვანძებად აიწყობა: საბრუნი სატაცი, ქვედა და ქანქარისებური ბერკეტები, საჭის განივი, საშუალო

და გრძივი წევები, საყრდენი სამუხრუჭო დისკო
ხუნდებით, სამუხრუჭო დოლის მორგვები,
ამორტიზატორები და სამუხრუჭო კამერები.
კვანძებად აწყობა ხდება ცალკეულ პოსტებზე,
ხოლო მთლიანი აწყობა ესტაკადზე. შეერის,
განმლის და მობრუნების ოპტიმალური კუთხეების
რეგულირება ხდება სპეციალურ სტენდზე, რომელიც
აწყობის ხაზზეა დაყენებული.

2.8.1. აგრეგატების მიმუშავება და გამოცდა

ავტოსარემონტო საწარმოს ძირითადი მიზანია
რემონტის ხარისხის გაუმჯობესება. ამ ამოცანის
გადაწყვეტა შეუძლებელია გარემონტებული აგრე-
გატების მიმუშავება გამოცდის გარეშე. აგრეგატების
და კვანძების მიმუშავება, როგორც წესი ხდება
სპეციალურ გამოსაცდელ დანაღვარებზე.

აგრეგატის მიმუშავების შედეგად იცვლება
დეტალის ზომები, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

და ზედაპირის მაკრო და მიკრო უწესივრობანი. ეს პროცესი უზრუნველყოფს საქასალუატაციო დატვირთვის დროს ობიექტის ნორმალურ მუშაობას და ცვეთის ინტენსიურობის შემცირებას, რაც თავისთვის ზრდის ექსპლუატაციის პროცესში მექანიზმის ხანგამძლეობას და საიმედოობას. დეტალების მიმუშავების მთლიანი პროცესი იყოფა სტენდზე ხანმოკლე და ექსპლუატაციის პირველ პერიოდში მიმუშავებად.

მიუმუშავებული დეტალის ზედაპირი
ხასიათდება ხორკლიანობით, მოხახუნე ზედაპირებს შორის შეხების ფართობის სიმცირით, რის გამოც ფართობის ერთეულზე მოსული დატვირთვა დიდია და ცვეთაც შესაბამისად ინტენსიური. ასევე დიდი დაწოლის გამო მოხახუნე ზედაპირებიდან ხდება ზეთის ფენის გამოწევა, რაც იწვევს მოხახუნე ზედაპირების უშუალო კონტაქტს და ზრდის მოხახუნე ზედაპირების ტემპერატურას. ამიტომ ავტომობილის ყველა აგრეგატი აწყობის შემდეგ უნდა მიმუშავდეს და გამოიცადოს.

ძრავას მიმუშავება და გამოცდა. ძრავას მიმუშავება და გამოცდა შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: ა) ძრავას ცივად მიმუშავება გარე

წყაროდან; ბ) ძრავას ცხლად მიმუშავება უქმი
სვლით და დატვირთვით; გ) ძრავას გამოცდა.


მიმუშავების პროცესში უმჯობესდება
დეტალების მოხახუნე ზედაპირების სარისხი, რაც
ზრდის ცვეთამედეგობას, სიმტკიცეს დაღ-
ლილობისადმი და მდგრადობას კოროზიის მიმართ.

დატვირთვით ძრავას გამოსაცდელად და
მისამუშავებლად იყენებენ სხვადასხვა სტენდებს,
ჰიდრავლიკურს ან ელექტრულს. ჰიდრავლიკური
სტენდი მოითხოვს ელექტროძრავიან დანადგარს და
დიდი რაოდენობით წყალს, გამოიყენება ცივად
მიმუშავებისთვის. მუდმივი დენის ელექტრულ
სტენდზე იყენებენ ბალანსირებულ გენერატორს,
რომელიც ძრავას ცივად მიმუშავების დროს
მუშაობს როგორც ელექტროძრავა, ხოლო
დატვირთვით მიმუშავების დროს როგორც მუხრუჭი.
ავტოსარემონტო საწარმოებში ფართოდ გამოიყენება
სტენდები KI-725 და KI-1363.

გადაცემათა კოლოფის მიმუშავება და
გამოცდა. გადაცემათა კოლოფის გამოცდის მიზანია
მისი მუშაობის შემოწმება ყველა გადაცემაზე,
როგორც უტვირთოდ ისე დატვირთვით. მოწმდება
აგრეთვე გადაცემის გადართვის სიადვილე და

კბილანების თვითამორთვის შეუძლებლობა. გამოცდა ხდება გადაცემათა კოლოფის პირველადი ლილვის 1000-1400ბრ/წთ ზღვრებში.


დატვირთულ მდგომარეობაში გადაცემათა კოლოფის გამოსაცდელად გამოიყენება სხვადასხვა სტენდები: ელექტრომაგნიტური, ასინქრონულ-ძრავიანი და შიგა ძალებით დატვირთული. უხრუჭების სისტემის მიხედვით სტენდები შეიძლება იყოს: მექანიკური, პიდრავლიკური და ელექტრული მუხუჭებით. ნახ. 2.5. მოცემულია გადაცემათა კოლოფის გამოსაცდელი სტენდი ჩაკეტილი კონტურით. გადაცემათა კოლოფის გამოცდა ხდება

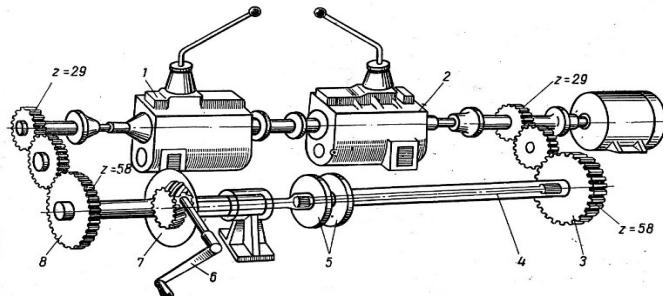

ნახ. 2.5. გადაცემათა კოლოფის გამოსაცდელი
ჩაკეტილკონტურიანი ხტენდის სქემა. გადაცემათა კოლოფი; 2.
ხტენდის კოლოფი; 3. მარჯვენა რედუქტორი; 4. ტორსიონი; 5.
ტორსიონის გრეხების სიდიდე; 6. სახელური; 7. მგრეხავი
მოწყობილობა; 8. მარცხენა რედუქტორი.

8,35 კგმ-იანი მგრეხი მომენტით, რომელსაც
ელექტროძრავა ავითარებს.

უკანა ხიდი აწყობის შემდეგ საჭიროებს
გამოცდას და მიმუშავებას, როგორც ტვირთით ისე
უტვირთოდ. უკანა ხიდი ისე როგორც გადაცემათა
კოლოფი, მოწმდება ხმაურზე. გამოცდის დროს
ხდება მუხრუჭების რეგულირება და მოწმდება
მთავარი გადაცემის და დიფერენციალის მუშაობა
ნახ. 2.6-ზე წარმოდგენილია უკანა ხიდის
გამოსაცდელი უნივერსალური ასიქრონულძრავიანი
სტენდი. უკანა ხიდის მიმუშავება და გამოცდა
შეიძლება შიგა ძალებით დატვირთულ სტენდზე, ე.ო.
ჩაკეტილკონტურიან სტენდზე.

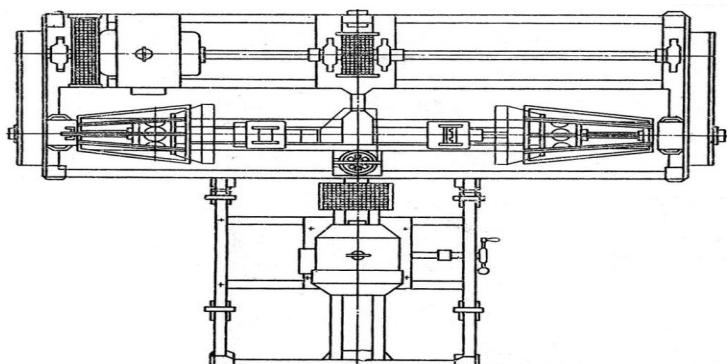

ნახ. 2.6. დატვირთულ მდგომარეობაში უკანა ხიდის
მისამუშავებელი და გამოსაცდელი უნივერსალური ხტენდი

2.9. ავტომობილის აწყობა

ავტოსარემონტო საწარმოში ავტომობილის აწყობის უველაზე რაციონალური ფორმაა. ნაკადური მეთოდით აწყობა, ე.ი. ასაწყობი ავტომობილის თანმიმდევრული გადადგილებით ცალკეულ პოსტებზე, რომლის დროსაც თითოეულ პოსტზე ასრულებენ გარკვეულ ოპერაციებს. პოსტი აღჭურვილია სათანადო დანადგარებით, იარაღებით და მოწყობილობით. აგრეგატები, კვანძები და დეტალები მიეწოდება შესაბამის პოსტს ავტომობილზე მათი თანმიმდევრული დამაგრების მიხედვით. ნაკადური მეთოდით აწყობის დროს სამუშაო პოსტები განლაგებული არიან აწყობის ტექნოლოგიური პროცესის შესაბამისი თანმიმდევრობით. ამ დროს მუშაობის უწყვეტ პროცესს აღწევენ ასაწყობ პოსტებზე თითოეული მუშის მიერ შესასრულებელი ოპერაციების ხანგრძლივობის რიტმულობით.

აწყობის ნაკადური მეთოდი შასაძლებლობას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ ავტომობილის აწყობის ხარისხი, ავამაღლოთ შრომისნაყოფიერება, შევამციროთ სამუშაო ციკლის ხანგრძლივობა,

შევამსუბუქოთ და გავაუმჯობესოთ აღრიცხვა. ავტომობილზე კვანძების და აგრეგატების დამაგრების დროს საჭიროა ყველა სარეგულირო სამუშაოების შესრულება, მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა გაისინჯოს და დარეგულირდეს ფეხის მუხრუჭი, მუხრუჭების პიდრავლიკური და პნევმატიკური ამძრავები, გადაბმულობის ამძრავი, გადაცემათა კოლოფის მართვის მექანიზმი, წინა თვლების დაყენების კუთხები და სინათლის მაშუქები.


სატვირთო ავტომობილების და ავტობუსების აწყობა ხდება ესტაკადური ტიპის კონვეიერზე. აწყობის დროს ჩარჩოზე ჯერ მაგრდება წინა და უკანა ხიდები, შემდეგ ხდება შასის გადმობრუნება სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით და თანმიმდევრულად მაგრდება დანარჩენი კვანძები და აგრეგატები.

ტრანსმისიის აგრეგატების შესაზეთად, ძრავას, გადაცემათა კოლოფის და უკანა ხიდის კარტერებში ჩასასხმელად იყენებენ ცენტრალიზებული შეზეთვის დანადგარს. აწყობის ხაზის ბოლოში დაყენებულია ოპტიკური ან მექანიკური

სტენდი წინა თვლების პუთხეების სარეგუ-
ლირებლად.

2.10. ავტომობილის გამოცდა და რეგულირება

აწყობის შემდეგ ავტომობილი მიდის კონტროლის და გამოცდის პოსტზე. კონტროლი და გამოცდა ტარდება იმისთვის, რათა გაისინჯოს აწყობის, დამაგრებისა და რეგულირების სარისხი, შეამოწმონ ყველა აგრეგატის, მექანიზმისა და ხელსაწყოების ტექნიკური მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინონ დამატებითი რეგულირება. გამოცდა ხდება ეგრედწოდებული სარბენი დოლებით აღჭურვილ სტენდზე ნახ. 2.7.

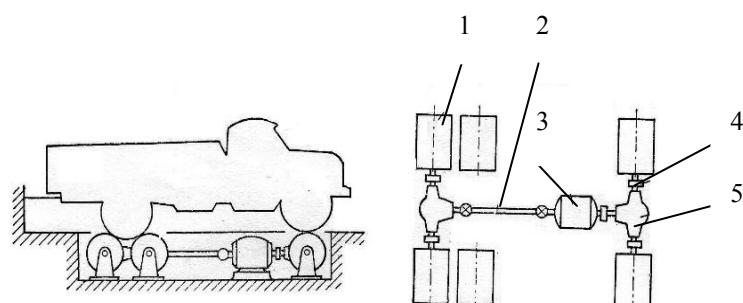

ნახ. 2.7. სარბენდოლებიანი სტენდი

სარბენი დოლი 1, ელექტრომაგნიტური ქუროს 4, რედუქტორის 5 და კარდანის 2 მეშვეობით შეერთებულია ელექტროძრავა-მუხრუჭთან 3. ელექტროძრავა-მუხრუჭს წარმოადგენს ასიქრონული ძრავა, რომელიც ზოგჯერ მუშაობს, როგორც ძრავა, ზოგჯერ კი როგორც გენარატორი.

გამშვები მოწყობილობა და საკონტროლო საზომი ხელსაწყოები დამონტაჟებულია მართვის პულტზე. სტენდი შესაძლებლობას გვაძლევს შევამოწმოთ ძრავას, ტრანსმისიის აგრეგატების და სავალი ნაწილის მუშაობა; შევაფასოთ ავტომობილის ძირითადი საექსპლუატაციო-ტექნიკური დონე, გავზომოთ ძრავას სიმძლავრე, წამყვანი თვლების წევის სიდიდე, საწვავის ხარჯი (სხვადასხვა სიჩქარის და დატვირთვის პირობებში), გზა და გაქანების დრო მოცემულ სიჩქარემდე, ხახუნით გამოწვეული დანაკარგები აგრეგატებსა და სავალ ნაწილში, სამუხრუჭო მანძილი, მუხრუჭების ერთდროული და ინტენსიური მოქმედება.

გამოცდის შემდეგ ავტომობილში წარმოქმნილ ყველა დევექტს ასწორებენ და გადასცემენ საბოლოო შეფასებისთვის, ხოლო შეღებვის შემდეგ იგზავნება მზა პროდუქციის საწყობში.

თავი III

3. ძრავის რემონტის ტექნოლოგია

3.1. ძრავის დაშლის ტექნოლოგია

ძრავის მუშაობის უნარის აღსადგენად პირველ
რიგში აუცილებელია წარმოვადგინოთ რემონტის
მიზანი და ამოცანები. რემონტის მიზანი შეიძლება
ჩამოვაყალიბოთ, როგორც ძრავის პარამეტრების და
საექსპლუაციო მახასიათებლების აღდგენა
პასპორტში მოცემული მაჩვენებლების, რემონტისა
და ექსპლუატაციის ინსტრუქციის ან საერთოდ
მიღებული რეკომენდაციების დონემდე. ძრავის
პარამეტრებს და საექსპლუატაციო მახასიათებლებს,
რომლებიც კონტროლდება და მთლიანად
განსაზღვრავს რემონტის ხარისხს, შეიძლება
მივაკუთნოთ:

ძრავის ხმაური;

გამონაბოლქვი აირების ტოქსიკურობა
და კვამლიანობა;

გამშვები მახასიათებლები;

ვიბრაციის დონე და მდგრადობა
მუშაობის ყველა რეჟიმზე;

მიმღეობა, სიმძლავრე (მაბრუნებელი
მომენტი), საწვავის საგქსპლუატაციო
ხარჯი;

რემონტის შემდეგ ძრავის რესურსი, ანუ
გარბენა შემდეგ რემონტამდე.

ჩამოყალიბებული მიზანი შეიძლება
მიღწეულ იქნას:

ყველა ეტაპზე რემონტის ტექნოლოგიისა
და წესების დაცვა;

დეტალის ადრინდელი გეომეტრიის
აღდგენა – კონფიგურაცია, ფორმა,
ურთიერთპარალელურობა,

პერპენდიკულარობა, ზედაპირის ცემა,
აგრეთვე მასალის ზედაპირის თვისებები
(სისალე);

ყველა შეუდლებულ დეტალებში დრეჩოს
ნომინალური მნიშვნელობის აღდგენა;
ძრავის მართვის სისტემის და დამხმარე
აგრეგატების სამუშაო ფუნქციების
აღდგენა.

ამ ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტა
დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, ნაწი-
ლობრივ სარემონტო საწარმოს მუშა პერსონალის

კვალიფიკაციასა და გამოცდილებაზე, რემონტისთვის საჭირო ინსტრუმენტების, სამარჯვების და მოწყობილობების არსებობაზე. აქედან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პატიოლიტური დამოცდილებას ძრავის რთული დევექტების ან არცოუ ისე იშვიათად გატეხილი დეტალების რემონტის დროს; ამ შემთხვევაში საჭიროა არა მარტო ძრავის მოხერხებული დაშლა, არამედ აწყობის, მისი მუშა პროცესების, დეტალების სამუშაო პირობების და აგრეთვე რემონტის ტექნიკური ცოდნა. ამის გარეშე ჩვეულებრივ ვერ უზრუნველვყობთ რემონტის ხარისხს.

3.1.1. ძრავის დაშლა

ავტომობილიდან მოხსნილ ძრავს გარე ზედაპირზე აქვს ჭუჭყის ფენა, დაშლის დროს იგი შეიძლება მოხვდეს შიგნითა დეტალებზე ან გამოიწვიოს მათი დაზიანება, რაც დაუშვებელია, მით უმეტეს მაშინ, როცა ეს დეტალები შეიძლება ხელმეორედ გამოვიყენოთ. ამიტომ დაშლამდე ძრავი უნდა გაირეცხოს გარედან. გარეცხისთვის

შეიძლება გამოვიყენოთ სპეციალური საკნიანი სარეცხი დანადგარი, მაგრამ მაღალი ლირებულების გამო ეს დანადგარი ზოგ შემთხვევაში მიუწვდომელია, ამიტომ ასეთ დროს ძრავი შეიძლება გავრეცხოთ წნევით მიწოდებული წყლის ჭავლით ან წყლის ემულსიით.

ძრავის დაშლა საკმაოდ მოხერხებულია სპეციალურ სტენდზე, რომელთა კონსტრუქცია ერთ-მანეთისაგან განსხვავებულია. ამ სტენდებში საერთო არის ის, რომ ძრავი შეიძლება დავამაგროთ სტენდის მილტუჩებზე და ვაბრუნოთ განივი დერძის ირგვლივ. ჩვეულებრივ დაზგებოან შედარებით მსგავსი სტენდის უპირატესობაა მოხერხებული მიდგომა ძრავის ყველა მხარეს და აგრეთვე დეტალების დაუზიანებელი მოხსნა. სპეციალური სტენდების ნაკლი არის ის, რომ ისინი არ არიან 100%-ით უნივერსალურნი, რადგან მათზე შეუძლებელია ყველა მოდელის და გაბარიტების ძრავის დამაგრება, გარდა ამისა საჭიროებენ დიდ ფართობს საწარმოში.

დაშლა შეიძლება დავიწყოთ საკიდი აგრეგატის მოხსნით – გენერატორი, ანთების გამანაწილებელი, წყლის ტუბო, კრონშტეინები. გორგოლაჭები და ა.შ. ამით თავისუფლდება და


საშუალება გვეძლევა ადვილად მივუდგეთ ძრავის ბლოკს, სახურავს და მის წინა ნაწილს. ამ ეტაპზე საჭირო არ არის შემშვები და გამშვები კოლექტორების მოხსნა, ამ სამუშაოს შესრულება მიზანშეწონილია ბლოკის მოხსნილ სახურავზე. ცილინდრების ბლოკის სახურავის მოხსნამდე აუცილებელია შევამოწმოთ გაზგამანაწილებელი ფაზების დაყენების ნიშნები დეტალებზე და მის მექანიზმებზე – ვარსკვლავაზე, შკივზე, კბილანაზე და დეტალების კორპუსზე.

ბლოკის სახურავის მოხსნის შემდეგ აუცილებელია გადავაბრუნოთ ძრავი, მოვხსნათ კარტერის ქვეში და ზეთმიმღები ან ზეთის ტუმბო (ძრავის კონსტრუქციისგან დამოკიდებულებით). ბარბაცები დგუშებთან ერთად საჭიროა მოვხსნათ რიგრიგობით, რათა სახურავები ერთმანეთში არ აირიოს. არსებობს სხვადასხვა მოწყობილობა ცილინდრის ზედა ნაწილის გასაჩარხად, რომელთაგან შეიძლება აღვნიშნოთ დასამუშავებელ ზედაპირებზე დაცენტრებადი და თვითდაყენებადი ზენკერის ტიპის ინსტრუმენტი.

რიგ შემთხვევებში საკმაოდ დიდ კრობლემას ქმნის მუხლა ლილვის ცენტრალური ქანჩის მოხსნა,

რისთვისაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სპეციალური ქანჩის გასაღები ერთ მეტრამდე სიგრძის სახელურით. თუ ამ საშუალებითაც არ მოიხსნა მაშინ საჭირო ხდება ქანჩის გახერხვა. ნახ.


3.1. აღწერილი ოპერაციის შემდეგ იხსნება გადაბმულობა და მქნევარა. ამ დეტალების მოხსნა არ გვიშლის მათზე ნიშნის გაკეთებას, თუ ისინი დგანან ცალსახად. გადაბმულობის და მქნევარას მოხსნისას სარგებლობენ სათანადო მოწყობილობით.

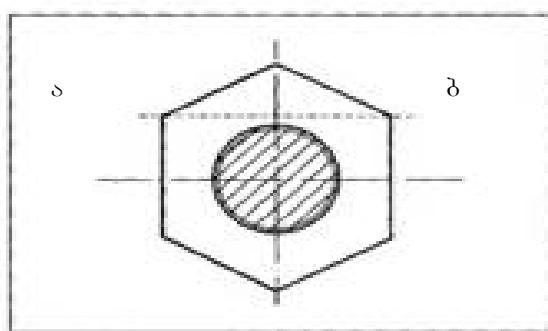

ნახ. 3.1. მუხლა ლილვის ბოლოდან ქანჩის მოხსნის შეუძლებლობის გამო საჭიროა გაიხერხოს “ $\alpha - \alpha$ ” ხაზე

შეივის და სხვა დეტალების მოხსნა მუხლა ლილვის ბოლოდან სრულდება კუთხვილიანი სახსნელით. ამ ოპერაციის ძირითადი მოთხოვნილებაა –

სახსნელის ცენტრალური ჭანჭიკი ეყრდნობოდეს
მუხლა ლილგს მხოლოდ სპეციალური საყრდენით.
ნახ. 3.2.

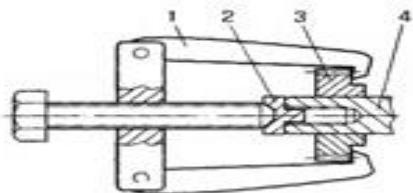

ნახ. 3.2. მუხლა ლილგის ძოლოდან შეივის სახსნელის
გამოყენების სქემა. 1. სახსნელი, 2. ლილგის დაზიანებისგან
დამცავი, სახსნელის ჭანჭიკის საყრდენი, 3. შეივი, 4. მუხლა
ლილგის ძოლო.

ძრავის დაშლა მთავრდება ძირითადი
საკისრების სახურავის მოხსნით და მუხლა ლილგის
ბლოკიდან ამოღებით. ძირითადი საკისრების
სახურავის მოხსნამდე აუცილებელია შემოწმდეს
მათი ნუმერაცია. ჩვეულებრივ სახურავებს აქვთ
მზარდი ნომერი მუხლა ლილგის ბოლოდან,
მხოლოდ ზოგიერთ ძრავებს აქვთ შებრუნებული

ნუმერაცია. ამ დროს დაშვებული შეცდომა გამოიწვევს ძრავის ტექნიკურ გაუმართაობას.

3.1.2. ძრავის ცალკეული აგრეგატების და პვანძების დაშლა

ძირითადი კვანძები და აგრეგატები, რომელებიც საჭიროებენ აუცილებელ დაშლას ძრავის რემონტის შესრულებისას არის ცილინდრების ბლოკის სახურავი და ზეთის ტუმბო. მათი დაშლის აუცილებლობას გვპარნახობს დეტალების მდგომარეობის გულდასმით შემოწმება – ცვეთა, ღრეჩო შეუდლებებში და დეფორმაცია.

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მრუდხარა-ბარბაცა მექანიზმის (მბმ) და დგუშ-ცილინდრის ჯგუფის (დცჯ) ძირითადი დეტალების დიდ ცვეთასთან ერთად, ბლოკის სახურავის გამანაწილებელი მექანიზმის დაშლა აუცილებელია. სახურავის დაშლის ძირითადი მიზანი – დეტალების და მისი არხების გარეცხვა ჭუჭყის და ცვეთის ნაწილაკებისგან, სარქველების შემოწმება, ჰერმეტულობა, ზეთმიმდების ხუფის შეცვლა. ამ

წესების დაუცველობამ შეიძლება მიგვიყვანოს
მთელი სამუშაოს, ისეთ შრომატევადობამდე,
რომელიც შეიძლება დასჭირდეს თუნდაც შედარებით
ახალ ძრავს მცირე გარბენით, ვიდრე იმ ძრავს
რომელიც არის მოძველებული, აქვს დიდი გარბენა
და ჩვეულებრივ ექნებოდა რემონტის შემდეგ ისეთი
უწესივრობები, როგორც რემონტამდე. მას შეიძლება
პქონდეს გარკვეული სასიათის ხმაური და კაკუნი,
ზეთის გაზრდილი ხარჯი, ზედმეტად დაბალი ან
მაღალი წნევა, გაშვებისას ზეთის მიწოდების
დარღვევა და სხვ.

სახურავის დაშლაში შედის შემშვები და
გამშვები კოლექტორების მოხსნა და
გამანაწილებელი მექანიზმის დაშლა. სახურავიდან
კოლექტორის მოხსნა არ არის რეკომენდებული, თუ
კოლექტორის სადებების პერმეტულობა დაცულია
ძრავის მთელი მუშაობის პერიოდში. გარდა ამისა
ხდება ქანჩის მოშვება გამშვებ კოლექტორზე და
არც თუ იშვიათად სარჭის მოტეხვა. სარჭის
მოტეხვისას უნდა მოხდეს მისი გაბურღვა, რომელიც
ძალიან ძნელი სამუშაოა, განსაკუთრებით მაშინ,
როცა სახურავი დამზადებულია ალუმინის
შენადნობისგან.

კოლექტორის მოხსნა აუცილებელია მაშინ,
როცა:

გვაქვს კოლექტორის ახალი სადები;
დარღვეულია პერმეტულობა სახურავ-
თან;
დაზიანებულია ქრონი, რომელიმე კოლექ-
ტორი (ბზარი, ანახლები);
მოტეხილია სამაგრი სარჭები;
დაზიანებულია და რემონტს საჭიროებს
ბლოკის სახურავი.

გამანაწილებელი ლილვის და სარქველების
მექანიზმების მოხსნა უმრავლეს კონსტრუქციებში
არ იწვევს რაიმე გართულებას. ყველაზე მარტივად
ეს პროცედურა სრულდება ლილვის საკისრების
გასართი საყრდენების სქემით ან საკისრების
მოსახსნელი კორპუსით, აგრეთვე კონსტრუქციებში
სადაც მხრეულის დერძის არგასართი საყრდენი
დამაგრებულია სახურავზე ცალკე საყრდენის სახით.
გამანაწილებელი ლილვის მოხსნის შემდეგ
აუცილებელია სარქველებიდან ზამბარების მოხსნა
და სარქველების ამოდება. სარქველებიდან
ზამბარების მოხსნა წარმოებს სპეციალური
მოწყობილობის საშუალებით. სარქველების მექა-

ნიზმის დაშლა მთავრდება ზამპარის საყრდენი საყელურის მოხსნით – ამ ოპერაციის შეუსრულებლობა იწვევს საყელურების დაკარგვას და სახურავის შემდგომ რემონტს.

დიზელის ძრავებში სარქველების მექანიზმის დაშლის გარდა ხშირად წარმოიქმნება ფრქვევანების მოხსნის აუცილებლობა. ბევრ თანამედროვე ძრავებში ფრქვევანის მოხსნა შეიძლება 27მმ-იანი მაღალი ტორსული ქანჩის გასაღების საშუალებით, რის შემდეგაც ვიღებთ მოწვის საწინააღმდეგო საყელურებს ფრქვევანის სახურავის ბუდიდან.

ზეთის ტუმბოს დაშლა აუცილებელია ძრავას როგორი რემონტის შესრულების დროს. დაშლა გვაძლევს შესაძლებლობას მოვაშოროთ ჭუჭყი კორპუსის არხებიდან, გამოვავლინოთ კორპუსის და კბილანების მდგომარეობა, ღრეული შეუღლებულ დეტალებში და სარედუქციო სარქველის მუშაუნარიანობა. ძრავების რემონტის პრაქტიკაში ცნობილია შემთხვევები, როცა აწყობილ ძრავში ძველი ტუმბოს დაუშლელად და შეუმოწმებლად დაყენებამ გამოიწვია საკმაოდ სერიოზული დეფექტები და უწესივრობები.

გარდა აღნიშნული კვანძების და
აგრეგატებისა ძრავის რემონტის დროს ხშირად
გვიხდება დგუშის მოხსნა ბარბაცასთან ერთად – ეს
სამუშაო სრულდება სხვადასხვა მეთოდებით
დგუშის კონსტრუქციის მიხედვით, მოსრიალეა თუ
ჩაწერილი თითო ბარბაცაში.

3.2. ძრავის დეტალების გარეცხვა

ძრავის დეტალების გარეცხვა წარმოადგენს
დიდად საპასუხისმგებლო ოპერაციას, განსაზღვრავს
შემდეგ ეტაპებზე მუშაობის და მთლიანად რემონტის
სარისს. დაშლის შემდეგ დეტალების გარეცხვის
აუცილებლობას გვპარნახობს პირველ რიგში
სისუფთავის მოთხოვნა დეფექტაციის დროს, ჭუჭყი
შეუძლებელს ქმნის ზუსტ გაზომვას და ხშირად
ფარავს დეტალის დეფექტს, რომლის გამომჟღავნება
ადგილია გარეცხვის შემდეგ. ძრავის რემონტის
დროს მიღებულია გარეცხვის ორი ძირითადი სახე –
ხელით და ავტომატიზებული. ხელით გარეცხვა
ხშირ შემთხვევაში გამოყენებულია მცირე
სარემონტო საწარმოებში. ტექნოლოგია საკმაოდ
მარტივია – დეტალი ან კვანძი დაიდება სპეციალურ

ქვეშზე და ირეცხება ფუნჯით ან გამრეცხი
ხსნარით. გამრეცხ ხსნარად ხშირად გამოყენებულია,
ბენზინი, ნავთი და სოდის ხსნარი.

ყველაზე უკეთესი სარეცხი საშუალებაა
ბენზინი. მისი მთავარი ნაკლი არის – ორთქლის
მაღალი აქტოლადობა, რაც დაკავშირებულია
ხანძრის საშიშროებასთან და ტოქსიკურობა,
განსაკუთრებით დახურულ შენობაში. გარდა ამისა
ბენზინი ახდენს მავნე ზეგავლენას მთლიანად
გარემოზე. ბენზინი ვერ რეცხავს ბოლომდე მტვრის
მცირე ნაწილაკებს, ჭუჭყის და განსაკუთრებით
აბრაზიულ ნაწილაკებს დეტალებიდან რემონტის
შემდეგ, რის გამოც დეტალების გარეცხვა მხოლოდ
ბენზინში არ შეიძლება ჩაითვალოს ხარისხიანად,
მიუხედავად იმისა, რომ დეტალების გარეცხვის
აღნიშნული ხერხი ჯერ კიდევ გამოიყენება მცირე
სარემონტო საწარმოებში, ბენზინი მავნედ მოქმედებს
რეზინის სამარჯვებზე და აგრეგატების შემამ-
ჭიდროვებელ დეტალებზე. ბენზინის უპირატესობას
წარმოადგენს ზეთის ჭუჭყის სწრაფი გახსნა,
აგრეთვე დეტალების გაუცხიმოება, რაც საშუალებას
გვაძლევს გარეცხვის და გაშრობის შემდეგ

აღმოვაჩინოთ დეტალზე ბზარები და სხვა
დეფექტები.

ნავთი მნიშვნელოვნად ნაკლებ ხანძარსაშიშია
და მისი ორთქლი პრაქტიკულად არ არის
აქროლადი, მაგრამ ტოქსიკურია და დიდხანს
მოქმედებს ხელის კანზე. მისი სარეცხი თვისებები
მნიშვნელოვნად ნაკლებია ვიდრე ბენზინის იმის
გამო, რომ ის უფრო ბლანტია. დეტალები
გარეცხის შემდეგ რჩებიან ზეთიანი და კარგად
იზიდავენ მტვერს და ჭუჭყს. ამის გამო ნავთის
გამოყენებას ძრავის რემონტში შეიძლება ჰქონდეს
მხოლოდ დამხმარე მნიშვნელობა.

ბენზინის და ნავთისაგან განსხვავებით სოდის
ხსნარი არ არის ტოქსიკური და აბსოლუტურად
უსაფრთხოა. მისი ნაკლი არის ის, რომ ეფექტურია
ძირითადად, მხოლოდ ცხელ მდგომარეობაში,
მნელად აცილებს ჭუჭყს რთული კონფიგურაციის
დეტალებს და იწვევს ალუმინის დეტალების
კოროზიას, ამიტომ მცირე სახელოსნოებში მისი
გამოყენება უფრო ხელსაყრელია. სარემონტო
საწარმოებში გამოყენებას პოულობს სხვა სარეცხი
ნივთიერებები და სპეციალური სინთეტიკური
ხსნარები.

ძრავის დიდი მოცულობის სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას ხელით რეცხვა არაეფექტურია მცირე მწარმოებლობის გამო. ამიტომ საშუალო და დიდ სარემონტო საწარმოებში მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნას ძრავის სარეცხი დანადგარები. ასეთი დანადგარები გამოშვებული სხვადასხვა ფირმების მიერ უზრუნველყოფს, როგორც მცირე ისე დიდი დეტალების გარეცხვას გაცხელებით და გაწმენდას დამაჭუჭყიანებელი ხსნარებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი დანადგარები მაღალეფექტურია, ხელით რეცხვა მთლიანად არ არის გამორიცხული საწარმოო პროცესებიდან. ძლიერ დაჭუჭყიანებული დეტალების წინასწარი გაწმენდა მაინც ხელით სრულდება.

გამრეცხი მოწყობილობის გამოყენების და დეტალების გარეცხვის ხერხისგან დამოუკიდებლად, გარეცხვა თავის მხრივ წარმოადგენს ოპერაციის კომპლექსს, შესრულებულს შემდეგი მიმდევრობით:

1. დეტალის გარე ზედაპირების გასუფთავება ჭუჭყისგან;
2. შიდა სიღრუეებისა და არხების გასუფთავება ნაშვის და დეტალების ცვეთის ნაწილაკებისაგან;

3. დეტალების შეუდლებული ზედაპირების გასუფთავება შემამჭიდროვებელი ელემენტებისგან;
4. დეტალების გარეცხვა;
5. შიდა არხების გაქრევა და დეტალების გაშრობა.

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ გარეცხვის სხვადასხვა ეტაპზე დაჭუჭყიანების ხარისხისაგან დამოკიდებულებით დეტალებმა შეიძლება მოითხოვონ განსხვავებული საშუალებები. გარედან ძლიერ გაჭუჭყიანებული ძრავი, განსაკუთრებით თუ აქვს ნამუშევარი ზეთის გამონაჟონი დეტალების შეერთების ადგილზე ჩვეულებრივ ითხოვს გარე ზედაპირების მექანიკურ გაწმენდას ლითონის ჯაგრისით ან საფხეკით. ანალოგიური ინსტრუმენტები შეიძლება გამოვიყენოთ დეტალის შიგა სიღრუის წინასწარი გაწმენდისთვის, თუ მასზე არის ნამწვის დიდი დანალექი.

მიუხედავად იმისა, რომ სადაო არ არის რემონტის სამუშაოების ხარისხიანად შესრულებისთვის დეტალების გულმოდგინედ გარეცხვის ოპერაციების აუცილებლობა, პრაქტიკაში ხშირად ამ საკითხს სათანადო ყურადღებას არ

აქცევენ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც დეტალებს საერთოდ არ რეცხავენ ანდა უხარისხოდ. აღნიშნულის მიზეზია ძრავში მიმდინარე პროცესების უცოდინარობა.

ძრავის დაშლის და ყველა დეტალის გარეცხვის შემდეგ საჭიროა მათი შენახვა. მოცემულ შემთხვევაში საუბარია გაუცვეთელ დეტალებზე, რომლებიც რემონტს არ საჭიროებენ, მათ რიცხვში შედის სამაგრი დეტალები, კრონშტეინები, სახურავები, გარსაცმები და სხვ.

ცხადია, ძრავის მცირე რემონტის დროს დეტალები სპეციალურ შენახვას, როგორც წესი არ საჭიროებენ. სამუშაო მოითხოვს მცირე დროს და მოხსნილ დეტალებს საკმაოდ სწრაფად დააყენებენ ავტომობილზე. მაგრამ განსაკუთრებით ძრავის რთული რემონტის დროს ავტომობილი შეიძლება იდგეს მნიშვნელოვანი დროის განმავლობაში ძრავის გარეშე. ამ დროის განმავლობაში რემონტდება გაცვეთილი დეტალები და ელოდებიან დაკვეთილ სათადარიგო ნაწილებს. დეტალი, რომელიც არ მონაწილეობს სარემონტო პროცესში, შეიძლება ინახებოდეს ისე, რომ დაცული იყოს მისი

მთლიანობა აწყობამდე და ძრავის ავტომობილზე
დაყენებამდე.

3.3. ძრავის დეტალების დეფექტაცია

ძრავის დეტალების დეფექტაციის ძირითადი
მიზანი – განისაზღვროს ცვეთის ხარისხი, ან ყველა
დეტალის დაზიანება. ეს აუცილებელია იმისათვის,
რომ ერთი მხრივ შევიძინოთ აუცილებელი
სათადარიგო ნაწილები, ხოლო მეორეს მხრივ –
გამოვლინდეს ის დეტალები, რომლებიც შეიძლება
გავარემონტოთ ან აღვადგინოთ.

მოცემულ ეტაპზე რემონტი ითხოვს
განსაზღვრულ მოხერხებულობას, გამოცდილებას და
მოთმინებას. ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შემდეგ
ძრავს ჩვეულებრივ აქვს დიდი რაოდენობის
გაცემილი დეტალები და ზედაპირები. აქედან
გამომდინარე საჭიროა – ჩავიწეროთ გაცვეთილი
ზედაპირის და დაზიანებული დეტალის ყველა ზომა.
ეს გამორიცხავს შემდგომში აწყობის დროს
აღმოჩენილ, ადრე შეუმჩნეველ ან დავიწყებულ
დაზიანებებს და შესაბამისად ძრავის რემონტის
გადიდებულ დროს.

დეფექტაცია წარმოადგენს საქმაოდ რთულ და ხანგრძლივ პროცესს, მაღალი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე სპეციალისტებს, რომლებიც ასრულებენ კონტროლს და დეტალების გაზომვას. ეს სამუშაო შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ დეტალების გარეცხვის შემდეგ, სხვაგვარად ზუსტი გაზომვა შეუძლებელია, რადგან ჭუჭყი შეიძლება მოხვდეს გამზომი ხელსაწყოს ფეხზე. გაზომვის და კონტროლის დროს უნდა ვიცოდეთ ძირითადი დეტალები და ზედაპირები, რომლებიც საჭიროებენ შემოწმებას. გაზომვის და შემოწმების შედეგები რეკომენდებულია შევიტანოთ დეფექტაციის აქტში, იმისათვის რომ გავაკეთოთ დასკვნა რა არის აუცილებელი, რემონტი თუ დეტალის შეცვლა. ძირითადი ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ დეტალებზე, რომელთაც ადრე უკვე ჰქონდათ ჩატარებული რემონტი, რადგან ასეთი დეტალების აღსაღენად საჭიროა დიდი შრომა ან შეიძლება საერთოდ უვარგისი გამოდგეს და საჭიროებდეს შეცვლას.

დეფექტაციის შესასრულებლად საჭიროა გვქონდეს ყველა აუცილებელი გამზომი ინსტრუმენტი. რომელიმე ინსტრუმენტის უქონლობის

შემთხვევაში ვერ უზრუნველვყოფთ მადალი ხარისხის რემონტს, რადგან შეუძლებელი იქნება ზუსტად განვსაზღვროთ დეტალების ტექნიკური მდგომარეობა და შესაბამისად რემონტის ან მათი დიდი რაოდენობის შეცვლის აუცილებლობა.

3.3.1. ძრავის ძირითადი დეტალების

გაზომვის ტექნოლოგია

მუხლა ლივი წინასწარ წაჭიროებს ვიზუალურ დათვალიერებას და ყელების მდგომარეობის შემოწმებას. ღრმა ნაკარგები მის ზედაპირზე ჩვეულებრივ ადასტურებს რემონტის აუცილებლობას, მაშინაც კი, თუ გაზომვა არ აჩვენებს ცვეთას. მუხლა ლილვის ყელის ზედაპირი შეიძლება იყოს გლუვი, მაგრამ ეს სრულად არ ნიშნავს იმას, რომ ლილვი არ არის გაცვეთილი – ცნობილია შემთხვევები, როდესაც პრაქტიკულად თითქმის იდეალური გარე ზედაპირის ყელს ჰქონია დაუშვებელი ცვეთა და მთლიანად ლილვს დიდი დეფორმაცია.

ლილვის დეფორმაცია მოწმდება პრიზმებზე დგარიანი ინდიკატორით, რომელსაც აქვს

დამაგრებული ფეხი. (ნახ. 3.3) გაზომვისას საჭიროა ლილვი განაპირა ძირითადი ყელებით დავა-



ნახ. 3.3. მუხლა ლილვის დეფორმაციის კონტროლი და ყელების ცემის გაზომვა პრიზმაზე
ყენოთ პრიზმებზე, შემდეგ შევახოთ ინდიკატორის ფეხი რიგრიგობით შუა ყელის შუა ნაწილს, ლილვი დავაბრუნოთ ერთ ბრუნზე. ისრის მაქსიმალური გადახრა გვიჩვენებს ყელის ცემას. თუ ყელზე შეიმჩნევა უთანაბრო ცვეთა მთელ სიგანეზე, მაშინ ის ჩვეულებრივ უფრო მცირე იქნება შუა ნაწილში სადაც სრულდება გაზომვა.

განაპირა ძირითადი ყელების ახლოს გაზომვისას შეიძლება გამოვლინდეს ყელის ელიფსობა არათანაბარი ცვეთის გამო. ლილვის შუა

ძირითადი ყელის დასაშვები ცემა განაპირა ყელებთან შედარებით წვეულებრივ არ უნდა აღემატებოდეს 0,05-0,06 მმ-ს. გასათვალისწინებელია, რომ ახალ ლილვს შეიძლება პქონდეს ცემა არა უმეტეს 0,01-0,015 მმ. რეკომენდებულია, რომ თუ ცემა მეტია 0,04-0,05 მმ-ზე ლილვი გარემონტდეს.

ლილვის გაზომვა მოსახერხებელია მიკრომეტრის (ნახ. 3.4.) გამოყენებით, გაზომვისას საჭიროა მიკრომეტრი დავაყენოთ ყელზე და დავაძ-



ნახ. 3.4. ძირითადი ყელების გაზომვა მიკრომეტრით
რუნოთ გამზომი ხელსაწყოს თავი, სანამ არ გამოჩნდება ჭრიალას დამახასიათებელი დანაყოფი.
უფრო ზუსტი გაზომვა შეიძლება შევასრულოთ პასამეტრით, რომელსაც აქვს 5-10-ჯერ მცირე დანაყოფის ფასი და გამორიცხავს ყოველგვარ

ცდომილებას. ყელის დასაშვები ელიფსობა არ უნდა აღემატყებოდეს 0,01-0,015 მმ-ს.

გაზომვისას, რომ შეცდომები გამოირიცხოს, საჭიროა თითოეული ყელის გაზომვის წინ მიკრომეტრი შევამოწმოთ და აუცილებლობის შემთხვევაში ხელახლა დავაყენოთ.

ამისათვის საჭიროა გამოვიყენოთ ეტალონური სიგრძის საზომი, რომელიც თან ახლავს მიკრომეტრს. თუ მიკრომეტრის ჩვენება არ ემთხვევა ეტალონის სიგრძეს და განსხვავდება მისგან 0,005 მმ-ით, მაშინ უნდა მოვუშვათ კონტრქანჩი და საზომი თვალი დავაყენოთ ნულზე.

ცილინდრის დიამეტრის გაზომვა ხორციელდება შიგმზომი ინდიკატორის საშუალებით. გაზომვის წინ საჭიროა ინდიკატორი დავაყენოთ ნულზე ფარდობითი ხელსაწყოებით. ეს შეიძლება გაპეტდეს რამდენიმე ხერხით – მიკრომეტრის გამოყენებით, რგოლისებრი კალიბრით ან სპეციალური დასაყენებელი ხელსაწყოთი. ყველაზე მარტივი (მაგრამ არა უმჯობესი) ხერხია ინდიკატორის დაყენება მიკრომეტრის საშუალებით, ამისათვის საჭიროა მიკრომეტრი დავაყენოთ დამრგვალებულ ზომაზე, რომელიც ახლოსაა

ცილინდრის დიამეტრთან (ცილინდრის მიახლოებული დიამეტრიც შეიძლება გავზომოთ შტანგენფარგლით). შემდეგ შიგმზომი დავაყენოთ ისე, რომ მისი საყრდენი ფეხები ეხებოდეს მიკრომეტრის გამზომ ზედაპირებს. მიკრომეტრის ორ სიბრტყეში რჩევით შესაძლებელია შიგმზომი ინდიკატორის ისარი დავაყენოთ ნულზე. შიგმზომი ინდიკატორის დაყენება რგოლისებრი კალიბრის გამოყენებით პრაქტიკაში რამდენადმე შეზღუდულია კალიბრების დიდი რაოდენობით აუცილებლობის გამო, მაშინ როცა გასარემონტებელია ძრავების დიდი რაოდენობა. შიგმზომის გასამართავად მოხერხებულია დასაყენებელი ხელსაწყოს გამოყენება, მაგრამ ეს მეთოდი პრაქტიკაში ჯერჯერობით იშვიათად გვხვდება.


შიგმზომი ინდიკატორით ცილინდრის დიამეტრის გაზომვისას შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა გამოცდილი მექანიკოსი, რომელიც სწორად აიღებს ინდიკატორის ჩვენებებს. ინდიკატორის ჩვენების სწორად ასაღებად ინდიკატორის საზომი ფეხების სიმეტრიის დერძი უნდა იყოს ცილინდრის დერძის პერპენდიკულარული. ცილინდრის დიამეტრიც იზომება

რამდენიმე კვეთში (ნახ. 3.5.) ცილინდრის ზედაპირი ყველაზე მეტად ცვდება ზედა მკვდარ წერტილთან ახლოს. თუ ცვეთა არ აღემატება 0,05-0,06 მმ-ს საჭიროა შეავამოწმოთ ცილინდრის მთელი ზედაპირის მდგომარეობა. მხოლოდ იმ შერმოხვევაში თუ ზედაპირზე არ გვაქვს ნაკაწრები შეგვიძლია გამოვიყენოთ სტანდარტული ზომის დგუში და რგოლი. რემონტის პრაქტიკაში ცნობილია შემთხვევები, როდესაც ცილინდრების ცვეთა არ აღემატებოდა 0,01-0,02 მმ-ს, მაგრამ ზედაპირი იყო დაკაწრული და მასში სტანდარტული რგოლების და დგუშის დაყენებამ გამოიწვია ზეთის ხარჯი 1,0-1,5 ლიტრი 1000 კმ გარბენაზე.

ძრავების დიდ რაოდენობას აქვს ცილინდრის დიამეტრის დაშვება „+“ ფარდობითი სტანდარტული მნიშვნელობა (ზღვრებში 0-0,02 მმ). ამ დროს საჭიროა გვახსოვდეს, რომ აუცილებელია ჩავატაროთ გაზომვები.

საკისრის სადების ზომები დაფაქტაციის დროს კონტროლდება იმისათვის, რომ დავადგინოთ მისი დეფორმაცია და განვსაზღვროთ რემონტის აუცილებლობა. გაზომვის წინ აუცილებელია


დეტალის სახსნელი სიბრტყის ზედაპირი
გავწმინდოთ და თანაბრად დავუჭიროთ სახურავის

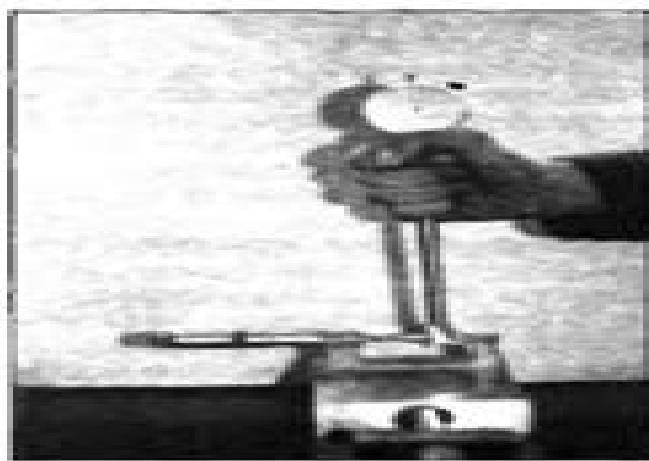

ნახ. 3.5. შიგმზომი ინდიკატორის გამართვა
მიკრომეტრის საჭუალებით და ცილინდრის ღიამეტრიც
გაზომვა

ჭანჭიკები. გაზომვის მეთოდი იგივეა რაც
ცილინდრების შემთხვევაში. განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა დაეთმოს საყრ-დენის ცვეთას და
გადახურებას. მსგავს შემთხვევებში გარდა დი-
ამეტრის კონტროლისა საჭიროა შევამოწმოთ საყ-
რდენის არათანალერძულობა. ამისათვის უნდა
ვისარგებლოთ მრუდთარგა სახაზავით, რისთვისაც
საყრდენები უნდა დავაყენოთ ისე, რომ მათი დერ-

ძები პარალელური იყოს. არათანალერძულობა ან დეფორმაცია შეიძლება გამოვავლინოთ სახაზავის რხევით შუალედურ საყრდენზე. თუ სახაზავი იწყებს რხევას ერთ რომელიმე საყრდენზე არათანალერ-

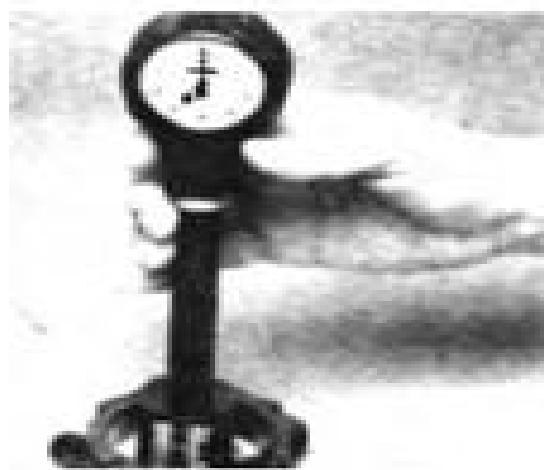

*ნახ. 3.6. ბარბაცას ქვედა თავის ნახვრეტის დიამეტრის
გაზომვა ინდიკატორით*

ძულობის განსაზღვრა შესაძლებელია ცეცის საშუალებით. დასაშვებად შეიძლება ჩაითვალოს ისეთი დეფექტი, რომელიც არ აღემატება 0,02 მმ-ს,

წინააღმდეგ შემთხვევაში საყრდენი საჭიროებს რემონტს. ბარბაცას ქვედა თავის გაზომვა ხდება შიგმზომი ინდიკატორით, სახურავის ჭანჭიკების ან ქანჩების დაჭერის შემდეგ (ნახ. 3.6). ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შემდეგ ბარბაცას ქვედა თავის ნახვრების გაჭიმვა მისი დერძის გასწვრივ ხდება $0,01$ - $0,013$ მმ-ით, ამიტომ საჭიროა რემონტი.

ბარბაცას ზედა თავში თითის ჩასმის ორი ხერხი არსებობს, უძრავი და მცურავი ჩასმა. უძრავი ჩასმის შემთხვევაში გამოწეხილი თითის ზომა არ უნდა იყოს შემცირებული $0,015$ - $0,020$ მმ-ით, წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭიროა ბარბაცა შეიცვალოს, ან ჩავსვათ გადიდებული დიამეტრის თითი დგუშის ნახვრების დიამეტრის დამუშავების შემდეგ. მცურავი ჩასმის დროს თითის დიამეტრის შეცვლის შემთხვევაში საჭიროა მილისის შეცვლა. დგუშის თითის დიამეტრი და ცვეთა იზომება კასამეტრით $0,002$ მმ-ის სიზუსტით. ცვეთა განისაზღვრება მუშა და არამუშა ზედაპირების დიამეტრების სხვაობით. ამისთვის საჭიროა გავითვალისწინოთ თითის დეფორმაცია და ცვეთის უთანაბრობა, რის გამოც გარეთა დიამეტრი ხდება ოვალური. თითის ცვეთამ და ოვალობამ არ უნდა

გადააჭარბოს 0,01 მმ-ს წინააღმდეგ შემთხვევაში
საჭიროა მისი შეცვლა.


განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს
ბარბაცას დერძის დეფორმაციას, რისთვისაც უნდა
ვისარგებლოთ სპეციალური გასაზომი ხელსაწ-
ყოქით. თუ ეს ხელსაწყოები არ გვაქვს მაშინ
შეიძლება გამოვიყენოთ ბრტყელი ზედაპირი
ბარბაცას დეფორმაციის შესამოწმებლად. ფილაზე
დეფორმირებული ბარბაცა ქანაობს, როგორც
ნაჩვენებია ნახ. 3.7.-ზე. ბევრად უფრო ზუსტ შედეგს
გვაძლევს შემოწმება ღრებოზე მრუდორგა
სახაზავით (ნახ. 3.8.). მაგრამ ორივე მეთოდი
მიუღებელია დეფორმაციის რაოდენობრივი ხარისხის
შეფასებისათვის, რადგან აუცილებელია დეფორ-
მირებული ბარბაცას გასწორება. ბარბაცას
დეფორმაცია ზედა და ქვედა თავის დერძების
არაპარალელურობაზე არ უნდა აღემატებოდეს 0,02-
0,03 მმ-ს ცილინდრის დიამეტრის ტოლ სიგრძეზე.
საჭიროა აღინიშნოს, რომ ბარბაცას შემოწმება
ფილაზე დაგრეხილი დეროთი ჩვეულებრივ არ
იძლევა დამახასიათებელ „ქანაობას”, რადგან
მოცემული ხერხი ყოველთვის არ წარმოადგენს



ნახ. 3.7. ბარბაცას დეფორმაციის შემოწმება

სასწორებელ ფილაზე

უშეცდომოს არა მარტო რაოდენობრივად არამედ სარისხობრივადაც. ძრავის დეტალების შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს გამანაწილებელი მექანიზმის და მისი ამძრავის მდგომარეობას, რამდენადაც ძრავის ამნაწილს შეიძლება პქონდეს უწესივრობათა საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ძრავის სმაურჩე უდიდეს გავლენას ახდენს გამანაწილებელი ლილვის და მისი დეტალების ტექნიკური მდგომარეობა – მბიძგველები და საყრდენები. გამანაწილებელი ლილვის საკისრებში ღრებო განისაზღვრება საყრდენი ნახვრეტის და ყელის დიამეტრის გაზომვის შედეგად, ეს ღრებო არ უნდა აღემატებოდეს 0,09-0,10 მმ-ს. თუ

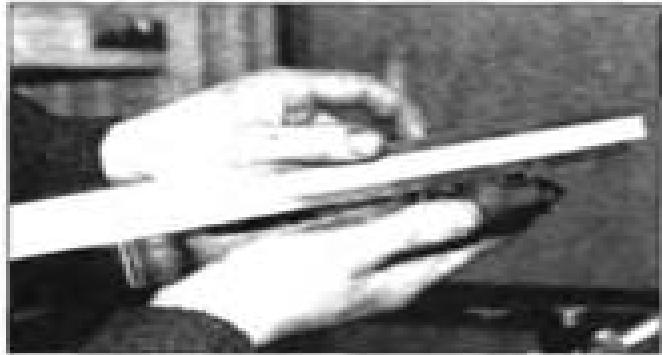


ნახ. 3.8. ბარბაცის დეფორმაციის შემოწმება მრუდთარგა
სახაზავით

ლრეჩო გადიდებულია აუცილებელია გამოვარკვიოთ
დეტა-ლების ნომინალური ზომები საცნობარო
ლიტე-რატურით, იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ
რომელი დეტალია ძლიერ გაცვეთილი – ხშირად
გამანაწილებელი ლილვის შეცვლით შეიძლება
აღვადგინოთ ნომინალური ლრეჩო საკისრებში.

გარდა ამისა გამანაწილებელი ლილვის საყ-
რდენი ყელის დიამეტრები საჭიროა შევამოწმოთ
ცემაზე ნახ. 3.9. ამასთან ერთად მოწმდება ლილვის
მუშტები, მბიძგველები, სარქველები და მხრეულის

ღერძი. გაცვეთის შემთხვევაში ხდება ზოგიერთი დეტალის მუშა ზედაპირების აღდგენა ან შეიცვლება

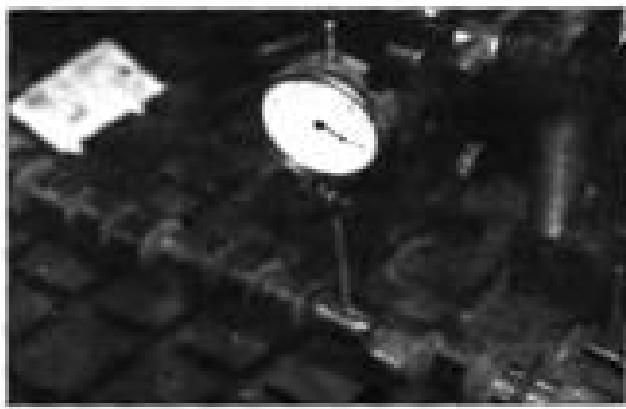

ნახ. 3.9. გამანაწილებელი ლილვის დეფორმაციის შემოწება
პროზდაზე

ახლით. რაც შეეხება სარქველებს ისინი დამატებით უნდა შემოწმდნენ დეფორმაციაზე, მცირე დეფორმაციაც კი ადვილად შეიმჩნევა გარეგანი დათვალიერებით, მაგრამ მაინც საჭიროა გამოვიყენოთ სპეციალური ხელსაწყო ნახ. 3.10. ძრავის დეფორმაციის შემთხვევაში აუცილებელია შევამოწმოთ ცილინდრების ბლოკი და მისი სახურავი. შემოწმება სრულდება მრუდთარგა



ნახ. 3.10. სარქველის დუროს შემოწება დეფორმაციაზე
ხელიაღური ხელსაწყოს გამოყენებით

სახაზავით და ცეცების კომპლექტის გამოყენებით. სახაზავი იდება სიბრტყეზე დიაგონალურად და მათი ზედაპირების ხვრელში თავსდება შესაბამისი სისქის ცეცი ნახ. 3.11. თუ $0,05\text{--}0,06$ მმ სისქის ცეცი თავისუფლად გადის სახაზავის ქვეშ ზედაპირი საჭიროებს დამუშავებას. ბლოკის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შემდეგ შესაძლებელია შეიმჩნეს მცირე „ჩავარდნები“ ცილინდრების ზედაპირსა და ბლოკის სახურავის სამაგრი ჭანჭიკების ნახვრეტების შემაღლებებს შორის. სახურავის დეფორმაცია ხშირად დაკავშირებულია ძრავის გადახურებასთან და გამოიხატება ზედაპირის

შუა ნაწილის ჩავარდნით. ძლიერი გადახურების შემთხვევაში სახურავმა შეიძლება განიცადოს დეფორ-



*ნახ. 3.11. ბლოკის სახურავის სისრტყის დფეფორმაციის
შემოწმება მრუდოარგა სახაზავის და ცეცის კომპლუქსის
გამოყენებით*

მაცია არა მარტო ბლოკის შეპირაპირების არამედ ზევითა ზედაპირზე და ნაწილობრივ გამანაწილებელი ლილვის საგებზე.

ძრავის ყველა დეტალის შემოწმების შედეგების საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა – აუცილებელია მათი რემონტი ან შეცვლა. საბოლოო გადაწყვეტილება რემონტი ან ახალი დეტალით შეცვლა ხშირად დაკავშირებულია ორ სერიოზულ ფაქტორთან – სარემონტო ბაზის არსებობა

კვალიფიციური პერსონალით და აუცილებელი დეტალის დაყენების შესაძლებლობით. იშვიათი და ძველი ძრავების რემონტისთვის უფრო მიზან-შეწონილია, როგორც ეპონომიის, ისე ახალი დეტალების მიღების სიძნელეების გათვალისწინება. ფართოდ ცნობილი და გაგრცელებული ძრავებისთვის შესაძლებელია ყველა ვარიანტი, ახალი მოდელები კი ხშირად გათვლილია დეტალების შეცვლაზე, მათ რიცხვში სარემონტო ზომების კომპლექტის უქონლობის გამო. ასე, რომ მრავალი საკითხის გადაწყვეტა დამოკიდებულია სარემონტო ორგანიზაციის შესაძლებლობებზე და რემონტის შემსრულებელი პერსონალის კვალიფიკაციაზე.

3.3.2. ძრავის დეტალებში ბზარების აღმოჩენა

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, დეტალების შემოწმებისას არ შეიძლება შემოვიფარგლოთ

მხოლოდ გაზომვებით, დეფორმაციით და კონკრეტული ზედაპირის ცვეთით. ზოგჯერ დეტალებზე შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა დეფექტები, სახელდობრ, მეტნაბეჭი, ბზარები და სხვ. დეტალებში ბზარის გაჩენის მიზეზად გვევლინება პირველ რიგში მუშაობის არანორმალური პირობები, როგორიცაა ძლიერი გადახურება, ჩქარი გაციება, დარტყმითი დატვირთვები და სხვ. ბზარის წარმოქმნა აგრეთვე შესაძლებელია რემონტის ტექნოლოგიის დარღვევის გამო. მაგალითად, მუხლა ლილვის ყელის სათელის მოჭერა გახეხვის დროს წარმოქმნის ძაბვების კონცენტრაციას და აჩენს ბზარებს ყელის კიდეებზე.


ზოგიერთ ძრავზე სახურავის ჭანჭიკების ზედმეტად მოჭერა შეიძლება გახდეს მიზეზი ცილინდრების ბლოკში ჭანჭიკების ნახვრეტების კუთხვილებში ბზარების წარმოქმნისა. წყლით გაგრილების სისტემის ძრავის ექსპლუატაცია დროის იმ პერიოდში, როდესაც წყალი ცივია, არის აგრეთვე საკმაოდ გავრცელებული მიზეზი ბლოკსა და მის სახურავზე წარმოქმნილი ბზარებისა წყლის გაჟონვის შედეგად.

ამა თუ იმ დეტალში წარმოქმნილი ბზარი, ხშირად ლოკალიზდება ე.ი. ხანგრძლივი დროის

განმავლობაში რჩება უცვლელი. ხშირ შემთხვევაში
(ციკლური გამოცდა, მუშა დატვირთვა და ციკლი
გაცხელება-გაგრილება) ბზარი ვითარდება და
მთავრდება დეტალის გატევით. ბზარის
განვითარების სისწრაფე და შედეგი დამოკიდებულია
დეტალის ტიპზე, მასალაზე და პლეთზე,
რომელზედაც გადის ბზარი. მრუდხარა ბარბაცა
მექანიზმის (მბმ) საპასუხისმგებლო დეტალების და
დგუშის ჯგუფის, მუხლა ლილვის ჩათვლით,
ბარბაცა და დგუშის თითო, ბზარის წარმოქმნის
ადგილისგან დამოუკიდებლად, პრაქტიკულად
ყოველთვის იწვევს დეტალების დაშლას და ძრავის
წყობიდან გამოსვლას. ამ თვალსაზრისით ბზარი
ნაკლებად საშიშია დგუშის რგოლის დარის
ზღუდარებს შორის, მაგრამ ბზარი დგუშის ნუქრში
ჩვეულებრივ იწვევს დაშლას, თუმცა ეს ნაკლებად
საშიშია, ვიდრე ბარბაცას გაწყვეტა.

კორპუსულ დეტალებში, როგორიცაა ცილინ-
დრების ბლოკი, ბლოკის სახურავი, ბზარი როგორც
წესი გადის გაგრილების სისტემის სიღრუეში,
შეზეთვის სისტემის არხებში, კარტერის ვენტი-
ლაციაში, ცილინდრებში ან გარემოში იწვევს
გაჟონგას და მუშა სითხის გამოდინებას. გარდა

ამისა, ბზარიდან, ცილინდრის კედლიდან ან წვის
საქნიდან, გაგრილების სისტემაში ძრავის მუშაობის
დროს ხვდება გამომუშავებული აირი, რომლიდანაც
გამოედინება გამაგრილებელი სითხე, რაც ხშირად
ამცირებს გაგრილების სისტემის ეფექტურობას.
სავსებით შესაძლებელია ბზარები უფრო მეტად
იყოს ცილინდრების ბლოკის და სახურავის
ზედაპირების, სამაგრი ჭანჭიკების, გაგრილების
სიღრუის ფანჯრებში და აგრეთვე ცილინდრის ზედა
ნაწილის წრიულ მიმართულებაზე. ბზარები
ცილინდრის ქვედა ნაწილში ჩვეულებრივ
დაკავშირებულია დაზიანებული (დაშლილი)
ბარბაცას დარტყმებთან, რომელიც განლაგებულია
ვერტიკალურად (ნახ. 3.12.). ბლოკის სახურავში
ბზარი ხშირად განლაგებულია სარქველის ბუდე-
ებთან, სარქველის ბუდეებს შორის და წინკამერაში
(დიზელებში). გამანაწილებელი ლილვის ზედა
საგებში, აგრეთვე გამშვები სარქველის ბუდეებში.
პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ყველა ბზარის აღმოჩენა
გარეგანი დათვალიერებით შეუძლებელია. ძალიან
ხშირად ბზარების აღმოჩენას ხელს უშლის
დეტაილს დაჭუჭყიანება, ნამწვი, ფისი, ზედაპირის

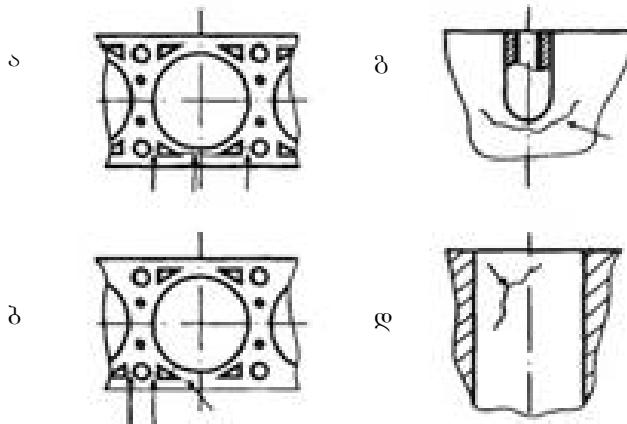

ნახ. 3.12. ტიპური ძარღების ცილინდრების ძლოკში. α) სახურავის ჭანჭიკების ნახერულების ხაზზე; β) ანალოგიურად ცილინდრის მასრებზე; γ) სამაგრი ჭანჭიკების ნახერულების ახლოს; δ) ცილინდრის მასრებზე

რთული რელიეფი, ბზარის მცირე ზომა და სხვ. ამიტომ ბზარის არსებობის შესახებ უტყუარი ინფორმაციის მისაღებად ძრავის საპასუხისმგებლო დეტალებში აუცილებელია ვისარგებლოთ დეფექტოსკოპის სპეციალური მეთოდებით. ყველაზე იაფი და მარტივი მეთოდია ფერადი დეფექტოსკოპია. ამ მეთოდის არსი მდგომარეობს შემდეგში: შესამოწმებელი დეტალის ზედაპირს წინასწარ რეცხავენ ბენზინში, წმენდენ და აშრობენ შეკუმშული ჰაერის ჭავლით, რის შემდეგაც წაუსმევენ წითლად

შედებილ სპეციალურ სითხეს, რომელსაც აქვს
გაუონვის დიდი უნარი. კაპილარულობის მოქმედებით
სითხე მოხვდება ბზარებში. დეტალზე დარჩენილ
გამშრალ სითხის ფენას მოწმენდენ ჩვრით,
რომელიც დასველებულია ტრანსფორმატორის
ზეთის და ნავთის ნარევით. ეს ნარევი ამჟღავნევბს
დიდ სიბლანტეს და ამის გამო ბზარში ვერ აღწევს.
შემდეგ ზედაპირს გაწმენდენ მშრალი სუფთა ჩვრით,
გაწმენდილ სუფთა ზედაპირზე წაუსმევენ
მამჟღავნებელ თეთრ საღებავს, რომელსაც გამოჰყავს
ბზარში დარჩენილი სითხე. რამდენიმე წუთის
შემდეგ დეტალის ზედაპირის თეთრ ფონზე
გამოიხატება ბზარის წითელი სურათი, რომელიც
მიუთითებს ბზარის ადგილსა და კონფიგურაციას.
შემოწმების შემდეგ დეტალს ასუფთავებენ
საღებავისგან. საღებავის მეთოდი საკმაოდ
უნივერსალურია და საშუალებას იძლევა ვიპოვოთ
ბზარი, რომლის სიგანეა 0,001 მმ ნებისმიერი
მასალის დეტალების უმეტესობაზე. მისი ნაკლია
ბზარის გამოვლენის სიძნელე ხორცლიან
ზედაპირზე.

მაგნიტური დეფექტოსკოპიის მეთოდი გამო-
იყენება, მხოლოდ თუკი და ფოლადისგან

დამზადებული დეტალებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ მაგნიტური თვისებები. დეტალი თავსდება მაგნიტურ ველში და მაგნიტდება, შემდეგ დეტალზე მოაყრიან სპეციალურ ფერომაგნიტურ ფხვნილს ან სუსპენზიას, თუ დეტალის ზედაპირზე არის ბზარი, მაშინ მაგნიტური ველი ამ ადგილზე იქნება არაერთგვაროვანი და წარმოიქმნება ფერომაგნიტური ნაწილაკების დაგროვების ზონა, რომელიც გვიჩვენებს არსებულ დეფექტს.

დეფექტაციის მეთოდების ნაირსახეობას წარმოადგენს მაგნეტოლუმინესცენციური დეფექტოსკოპის მეთოდი. თუ სპეციალურ ფერომაგნიტურ ფხვნილს დაუმატებო ფლუორესცირებულ პასტას, მაშინ დეფექტი მასალაში მკაფიოდ გამოიხატება სიბრუნვეში. ეს აიოლებს ბზარის მოქებნას და შემოწმების შედეგს ხდის უფრო უძჭველს. მაგნიტური დეფექტოსკოპიის მეთოდი იძლევა კარგ შედეგს, სახელდობრ – მუხლა ლილვის მზარის მოსახებნად. ბზარი წარმოიქმნება საკისრის დაშლის და რემონტის ტექნოლოგიის დარღვევის შემთხვევაში. ულტრაბგერით დეფექტოსკოპიას საფუძვლად უდევს ულტრაბგერითი იმპულსების არეგვლა, რომელიც გადაეცემა დეფექტიდან დეტალზე 2-5

მეგაჰერცი სიხშირის დროს. არეკლილი იმპულსები გარდაიქმნება, გაძლიერდება და გადაეცემა ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპიის ხელსაწყოს ეპრანს. არსებობს აგრეთვე რენტგენოლოგიური ხელსაწყო დეტალების საკონტროლოდ. მიუხედავად ნებისმიერ მასალაში ფარული დეფექტების გამოვლენის ფართო შესაძლებლობისა, ამ მეთოდებმა რემონტის პრაქტიკაში გავრცელება ვერ პპოვა მოწყობილობის სიძირისა და ზოგიერთ დეტალზე შეზღუდული გამოყენების გამო.


ფარული დეფექტების გამოვლენაში საჭმაოდ ფართო გამოყენება პპოვა გამოცდის პიდრაც-ლიკურმა მეთოდმა. ეს მეთოდი ძირითადად გამოიყენება ისეთი დეტალებისთვის, რომლებსაც აქვთ რთული ფორმა და შიგნით აქვთ სიღრუე და არსები. მეთოდის არსი მდგომარეობს, იმაში რომ დეტალის ზედაპირზე გამომავალ ნახვრეტებს დახურავენ ჰერმეტულად და ერთი ნახვრეტიდან შეუშვებენ წყალს წნევით 0,6-0,8 მპ, თუ დეტალს აქვს ბზარი წყალი გამოვა იქედან და წნევა სიღრუეში დაეცემა.

რემონტის პრაქტიკაში ზოგჯერ იყენებენ პნევმატიკურ გამოცდას, ამისთვის დეტალის არსებში

და სიღრუეში მიაწოდებენ შეკუმშულ პაერს წნევით 0,15-0,2 მა და დეტალს ჩაუშვებენ წყალში, პაერის ბუშტულების წარმოქმნით შეიძლება განვსაზღვროთ ბზარის და ფორების განლაგების ადგილი. გამოცდის პნევმატიკური მეთოდი უფრო ზუსტად გვიჩვენებს დეფექტის განლაგებას, მაგრამ ნაკლებმგრძნობიარეა მიკრობზარების მიმართ, ვიდრე პილრავლიკური.

კარგი შედეგით ხასიათდება ბზარში შემდწევი სითხით გამოცდის მეთოდი. მას საფუძვლად უდევს ზოგიერთი სითხის, სახელდობრ ნავთის შეღწევადობა ბზარებსა და ფორებში. გამჭოლი დეფექტის არსებობის შემთხვევაში მის სიღრუეში ჩასხმული ნავთი თანდათანობით გამოჟონავს გარეთ. დეტალის ზედაპირი წინასწარ იფარება ცარცის ხსნარით და შრება. ამ მეთოდის ნაკლია რთული კონფიგურაციის დეტალებში დეფექტების აღმოჩენის შეუძლებლობა, აგრეთვე გამოცდისთვის საჭირო დიდი დრო, თუ დეფექტი ძლიერ მცირეა.

გარდა ჩამოთვლილი მეთოდებისა, დეტალის ზედაპირზე არსებული ბზარი შეიძლება გამოვაჭლინოთ, თუ მას დაგამუშავებთ, მაგალითად,

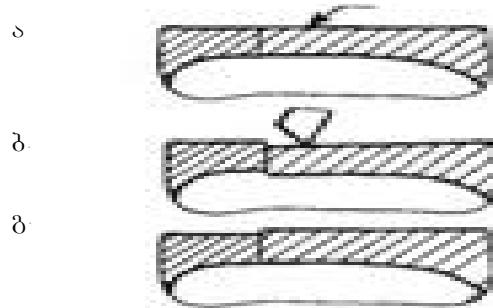

*ნახ. 3.13. ტიპიური შემთხვევა პზარის აღმოჩენისა დეტალის
დამუშავების შემდეგ. ა) დასამუშავებელი ზედაპირი; ბ)
დეტალის კედლის გამოწევება; გ) საფეხურის წარმოქმნა
დამუშავების შემდეგ.*

ქვიშაჭავლური დამუშავების შემდეგ დეტალის ზედაპირი ხდება მშრალი, სუფთა, მქრქალი რუხი ფერის. ამის გამო ზეთი ან ნავთი, რომლითაც შევსებული იყო დეფექტი, გარკვეული დროის შემდეგ გამოდის ზედაპირზე და გამომჟღავნდება სველი საზის სახით. დეტალის მუშა ზედაპირის წინასწარი დამუშავება, როგორიცაა გახეხვა, ხონინგება ან სხვა ხერხის გამოყენება აგრეთვე გამოამჟღავნებს პზარებს. ეს დაკავშირებულია მასალის გადიდებულ დრეკადობასთან, რის შედეგადაც დამუშავების შემდეგ წარმოიქმნება

აშეარა „საფეხურები” ზედაპირზე (ნახ. 3.13.). ზემოთ განხილული მეთოდების გამოყენებით განისაზღვრება კონკრეტული სახელოსნოს და პერსონალის შესაძლებლობები. რაც უფრო ფართოდ გამოიყენება დეფექტოსკოპიის ესა თუ ის მეთოდი რემონტის დროს, მით უფრო მაღალია გარემონტებული ძრავის საიმედოობა და მცირეა მტკუნებების რაოდენობა.

3.4. ძრავის რემონტის ხერხები და ძრავის დეტალების აღდგენა

3.4.1. საერთო მიდგომა დეტალების

რემონტან

ძრავის გაცვეთილი ან დაზიანებული დეტალების რემონტის დროს აუცილებელია გავითვალისწინოთ საერთო განსაზღვრული წესები. ეს საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ შეცდომები, უზრუნველვყოთ რემონტის ხარისხი, მთლიანად შევამციროთ უწესივრობების ალბათობა და მტკუნებები რემონტის შემდეგ, გამოვრიცხოთ

დროის დანახარჯები და მათი გამოსწორების
საშუალებები.

ექსპლუატაციაში მყოფი ძრავის ყველა
დეტალი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა დაზიანება,
შეიძლება პირობითად დავყოთ ორ ჯგუფად.
პირველი ჯგუფი – მუშა ზედაპირებით უშუალოდ
კონტაქტირებული გაცვეთილი დეტალები. ასეთი
დეტალები შეიძლება დავამუშაოთ სარემონტო
ზომებამდე იმ შეუდლებისთვის, რომელსაც
საჭიროებს უგარგისი დეტალების ნაცვლად
შემოტანილი სათადარიგო დეტალები. ამის
მაგალითს წარმოადგენს მუხლა ლილვის ყელის
გახეხვა გადიდებული სისქის ბაბიტის სადების, ან
ცილინდრების ხონინგება გადიდებული დიამეტრის
დგუშისთვის.

მეორე ჯგუფი – გაუცვეთელი დეტალები,
რომლებიც უშუალოდ არ მუშაობენ ცვეთაზე
კონტაქტში, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში
დებულობენ ამა თუ იმ დაზიანებას შეუდლებული
დეტალების ჩაშლით. მას შეიძლება მივაკუთნოთ,
ბარბაცა, ცილინდრების ბლოკი და სხვ. პირველი
ჯგუფის დეტალებისგან განსხვავებით, გაუცვეთელი
დეტალები საჭიროებენ გარემონტებას უპირატესად

წინა ზომების აღდგენით. თუ რემონტის დროს ეს პირობა ირდვევა, მაშინ, როგორც, წესი საჭიროებს არასტანდარტულ დაკომპლექტებას. ამ დროს არ არის გამორიცხული, რომ ძრავის საიმედოობა იქნება შემცირებული და შემდგომში რემონტი გაძნელებული ან შეუძლებელი ამ დეტალების შეუცვლელად. ნათქვამიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ რემონტის შემდეგი წესები:

1. არ არის საჭირო შეიცვალოს სარემონტო დეტალის კონსტრუქცია განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ეხება ფარდობითად იაფ დეტალს. სხვა საქმეა, როცა ცილინდრში აღმოჩნდება დაზიანება ან ბზარი, ანდა ცილინდრს აქვს ბოლო სარემონტო ზომა. ასეთ შემთხვევაში მასრის ჩასმა ცილინდრში გამართლებულია იმდენად, რამდენადაც ეს არის აღდგენის ერთადერთი ხერხი ისეთი ძვირადღირებული დეტალისა, როგორიც ცილინდრების ბლოკია.
2. ძრავის რემონტის დროს უმჯობესია ერთჯერ შეცვალოთ ან გავა-

რემონტოთ ყველა გაცვეთილი და
საჭვრო დეტალი, რაღაც ეს
აღმოჩნდება უფრო იაფი ვიდრე
ძრავის რამდენჯერმე ნაწილობრივი
დაშლა და დეფექტების აღმოფხვრა.

3. გარემონტებულ დეტალს უნდა
ჰქონდეს გეომეტრიული მახასი-
ათებლები პერპენდიკულარობა, პარა-
ლელობა, მუშა და საბაზო
ზედაპირების ისეთი ურთიერთცემა,
როგორც ახალ დეტალს. რაც უფრო
მეტია რემონტის ხარისხი, მით უფრო
მცირეა ზედაპირების ზომებისა და
ფორმის გადახრა. პარამეტრების
გადახრა შეიძლება იყოს ერთის
მხრივ რემონტის ტექნოლოგიით და
მეორე მხრივ ძრავის აწყობის წინ
გულმოდგინე შემოწმებით გამოწ-
ვეული. რემონტის და შემოწმების
დროს დაშვებული შეცდომები
ჩვეულებრივ იწვევს დეტალის და
მისი შეუდლების დაჩქარებულ
ცვეთას.

4. დეტალის რემონტის დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელია მისი განმეორებითი რემონტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაცვეთილი ზედაპირებიდან უნდა მოვაცილოთ ლითონის მინიმალური სისქის ფენა. ამას გარდა, არ შეიძლება დეტალი ნებისმიერად დავამუშავოთ, ისე რომ არ შეესაბამებოდეს სარემონტო ზომებს. მაგალითად, ბლოკის სახურავის გაჩარხვა, ან ლილვის ყელის გახეხვა ისეთ არასტანდარტულ შემამჭიდროვებელზე, რომელიც შეგვიქმნის პრობლემებს შემდეგში. უფრო უარესია, როცა ბარბაცას ნახვრეტს დავამუშავებთ არასტანდარტული სადების მიხედვით, რადგან შემდეგ ნომინალურ ზომაზე დაბრუნება შეუძლებელია.
5. ძრავის რემონტის დროს არ არის საჭირო ვისარგებლოთ დაბალი კომპლექტობის ან საეჭვო ხარისხის დეტალებით. როგორც წესი ისინი

უნდა განვასხვაოთ დაბალი ფასით
და გარეგნობით ძრავიდან მოხსნილი
დეტალებისგან. დაბალი კომპლექ-
ტობის და თვისებების დეტალებმა
შეიძლება გამოიწვიონ ძრავის
განმეორებითი რემონტი რამოდენიმე
ათეული კილომეტრის გარბენის
შემდეგ. აქედან გამომდინარე სათა-
დარიგო დეტალების ფასი და
თვისებები საჭიროა იყოს
ოპტიმალური, სხვაგვარად ძრავის
რემონტი შეიძლება გახდეს არარენ-
ტაბელური.

6. ძრავის რემონტის პრაქტიკაში
საჭიროა გამოვიყენოთ რამოდენიმე
ძირითადი ხერხი: ღრებოს, შეუდ-
ლებული ზედაპირების და
გაცემილი დეტალების აღდგენა.

ა) დეტალი დამუშავდება უახლოეს
სარემონტო ზომამდე გადიდებული (ნახვრეტი) ან
შემცირებული (ლილვი). მეორე დეტალი იცვლება
ახლით, რომელსაც აგრეთვე აქვს გადიდებული
(შემცირებული) სარემონტო ზომა. ეს არის დგუშ-

ცილინდრის ჯგუფის (დცჯ) და მრუდხარა-ბარბაცა
მექანიზმის (მბმ) რემონტის უფრო მეტად
გავრცელებული და იაფი ხერხი.

ბ) ერთი გაცვეთილი დეტალი არ მუშავდება
(თუ ცვეთა მცირეა) ან მუშავდება მისი სწორი
გეომეტრიული ფორმის აღდგენამდე. მეორე
დეტალის მუშა ზედაპირზე დაედება ლითონის ფენა
(დადუღება, შედუღება, დაფრქვევა, გალვანური
დაფარვა). ამის შემდეგ დეტალს ამუშავებენ ზომაზე,
მეტს სტანდარტზე (ლილვი), რათა უზრუნველყოს
საჭირო ლრეჩო შეუდლებაში. აღნიშნული ხერხი
შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამანაწილებელი
მექანიზმის აღდგენის დროს.

გ) ერთ გაცვეთილ დეტალზე ლითონის ფენის
დადებით და დამუშავებით სტანდარტის ტოლ
ზომაზე (თუ ცვეთა მცირეა) ან მასზე ნაკლები (თუ
ცვეთა დიდია). მეორე იცვლება სტანდარტის
შესაბამისი ახალი ან სარემონტო ზომის დეტალით.
გამანაწილებელი, დამხმარე და საბალანსირო
ლილვები, რომლებიც სრიალის საკისრებში
ბრუნავენ, აღნიშნული ხერხი წარმოადგენს
ძირითადს მათი რემონტისთვის. გარდა ამისა ეს
ხერხი ხშირად გამოიყენება ძლიერ გაცვეთილი

მუხლა ლილვის გასარემონტებლად, როცა
ცალკეული ზედაპირების ცვეთა 3-4 სარემონტო
ზომაზე მეტია.

დ) გაცვეთილი დეტალი, რომელსაც აქვს
მოსახსნელი (გასახსნელი) ნაწილი, მუშავდება
სახსნელი სიბრტყე, რის შემდეგ დეტალები
ერთდება, გაცვეთილი ზედაპირები მუშავდება
სტანდარტულ ზომაზე. აღდგენის ეს ძირითადი
ხერხი ეკუთნის ცილინდრების ბლოკში საკისრის
საგებს, ბლოკის სახურავის გასახსნელ სიბრტყეს
და ბარბაცას.

ე) ორივე შეუდლებული დეტალი იცვლება
ახლით, მაგრამ ერთი მუშავდება საჭირო დრეჩოს
უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული ხერხი დამახასი-
ათებელია ბლოკის სახურავისთვის, რომელსაც
შეეცვალა გაცვეთილი სარქველები და ბუდები,
ბარბაცას ზედა თავისთვის, თუ შეიცვალა მილისა
და დგუშის თითო.

ვ) ორივე დეტალი იცვლება ახლით, თუ
საჭიროა უზრუნველვყოთ მუშა დრეჩო. ასეთი
შემთხვევებია, როცა იცვლება მუხლა ლილვი
თავისი სადებებით, გამანაწილებელი და დამხმარე
ლილვი კომპლექტში, ახალი მილისა საკისრებით,

აგრეთვე იცვლება ბლოკი ცილინდრებით, დგუშებით და რგოლებით. ეს ხერხი ძვირადღირებულია და გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც რემონტის სხვა ხერხის გამოიყენება შეუძლებელია დეტალების ძლიერ დაზიანების გამო.

3.4.2. ძრავისა და აგრეგატების დეტალების ნახვრეტების რემონტი

ძრავის კონსტრუქციებში შეიძლება გამოვყოთ ნახვრეტების ორი ტიპი: პირველი ტიპი – ნახვრეტები, რომელთა ზედაპირებში მუშაობენ – ბრუნავენ ან წინსვლით გადაადგილდებიან შეუდლებული დეტალები (ლილვი, მბიძგველი, დგუში, თითი და სხვ). ესაა ცილინდრი, ცილინდრის მასრა, დგუში, გამანაწილებელი ლილვის საყრდენი საკისრები სახურავში, ნახვრეტი დგუშში და სხვა. მეორე ტიპი – ნახვრეტები რომლებიც გამოიყენებულია დანადგარებისთვის ან ჩაწერილი მილისა, საკისრის სადებები და სხვა დეტალები,


რომელთა ზედაპირების მიმართ შეუდლებული დეტალები უშუალოდ არ მუშაობენ (არ გადაადგილდებიან). ასეთ ნახვრეტებს მიეკუთნება საგები სახურავსა და ცილინდრების ბლოკში სადების ან მილისას ქვეშ, ბარბაცას ზედა და ქვედა თავი და სხვ. გარდა ამისა, პირველი ტიპის ნახვრეტები შეიძლება გამოვყოთ შეზეთვის ხერხის მიხედვით – წევით ან გაშეფვით.

ნახვრეტის ტიპის შესაბამისად ექსპლუ-
ატაციაში გვხვდება სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები,
რომელთა შორის საჭიროა აღინიშნოს ცვეთა,
ანაგლეჯი, ნარჩენი ტემპერატურული დეფორმაციები
და სხვ. ამიტომ სხვადასხვა ტიპის ნახვრეტები
საჭიროებენ რემონტის სხვადასხვა ხერხებს და
საშუალებებს.

პირველი ტიპის დეტალების რემონტის
ძირითად ხერხს წარმოადგენს დიამეტრის გადიდება,
სადაც შესაუდლებლად გამოყენებული დეტალი
უნდა იყოს გადიდებული ზომის. მეორე ტიპის
დეტალები რემონტს საჭიროებენ საწყისი ზომის
აღდგენით.

რემონტის ხერხზე არსებით გავლენას ახდენს
ნახვრეტის სახე (გასახსნელია თუ არა). პირველი

ტიპის გასახსნელი გაცვეთილი ნახვრეტისთვის შესაძლებელია აღვადგინოთ საწყისი (სტანდარტული) ზომა. ამისთვის საჭიროა სახსნელი სიბრტყე (ზედაპირი) დავამუშაოთ ისე, რომ დარჩეს ნამეტი ნახვრეტის საბოლოო დამუშავებისთვის (ნახ. 3.14.). თუ ცვეთა მცირეა 0,10-0,15 მმ-ზე, მაშინ დასაშვებია დავამუშაოთ მხოლოდ სახურავის სახსნელი ზედაპირი. ნახვრეტის დამუშავების შემდეგ დასაშვები ზომა მცირეა და არ აღემატება ნახვრეტის სიგრძის დასამუშავებელი სახსნელი ნაწილის 20%-ს. თუ ნახვრეტის ცვეთა ან დეფორმაცია დიდია (მეტია 0,15 მმ-ზე), მაშინ რემონტისთვის საჭიროა სახსნელი სიბრტყის დამუშავება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნახვრეტის უბანი დარჩება დაუმუშავებელი. პირველი და მეორე ტიპის გაუხსნელი ნახვრეტების გარემონტება შესაძლებელია დამატებითი მილისის დაყენებით. მეორე ტიპის ნახვრეტებისთვის ეს მეთოდი წარმოადგენს ძირითადს, ხოლო უკიდურესს პირველი ტიპის ნახვრეტების რემონტის შემთხვევაში, როცა ნახვრეტი ძლიერ გაცვეთილი ან დაზიანებულია. ნახვრეტის ზედაპირის რემონტისას გამოიყენეთ მეტალურგიურ მასალებს, რომელთა გაცვეთილი არ არის დაზიანებული.

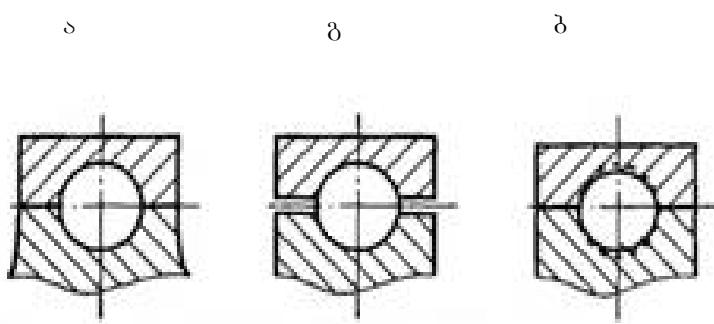

ნახ. 3.14. სახსნელი ნახვების რემონტის საერთო სქემა.

- ა) ნახვების რემონტამდე;
- ბ) სახსნელი ზედაპირის დამუშავება;
- გ) ნახვების ოვალობა დეტალების შეერთების შემდეგ,

ნახვების კონტური რემონტის შემდეგ.

ტისთვის უფრო ხშირად სარგებლობენ, სახარატო, შიგსაჩარხი, სახონინგე და შიგსახეხი ჩარხებით. სახარატო და შიგსაჩარხი ჩარხები ხშირად გამოიყენება ნახვების წინასწარი დამუშავებისათვის. სახარატო ჩარხებები შეიძლება დაგამუშაოთ მცირე გაბარიტული ზომის დეტალები, მაგალითად სახურავი და ზეთის ტუმბოს კორპუსი, ბარბაცა და სხვ. დამუშავების სიზუსტე უნივერსალურ სახარატო ჩარხებეც კი, რომელსაც საკმაოდ მაღალი სიზუსტის მოწყობილობა აქვს – ხდება დაშვება 0,015-0,020 მმ.

სახარატო ჩარხისგან განსხვავებით, შიგსაჩარხი ჩარხი უზრუნველყოფს უფრო მეტ

სიზუსტეს. შედარებისთვის, მოკლე ნახვრეტების დასამუშავებლად სარგებლობენ ვერტიკალურ შიგ-საჩარხი ჩარხით (ცილინდრი, ბარბაცა, სახურავი, ზეთის ტუმბოს კორპუსი და სხვ). გრძელი ან თანაღერძული ნახვრეტებისთვის, რომლებიც გან-ლაგებულნი არიან დიდ სიგრძეზე (ლილვის საყრდენები ბლოკში ან ბლოკის სახურავში) ხშირად გამოიყენება პორიზონტალურ-შიგსაჩარხი ჩარხი.


ასეთი ნახვრეტების დამუშავება თავისთავად წარმოადგენს რთულ ტექნიკურ ამოცანას. ერთი მხრივ საჭიროებს საჭრისის დიდ შვერს, მეორე მხრივ – კონსოლურად განლაგებული საჭრისი გამოჩარხვისას შეიძლება განიცდიდეს დიდ ვიბრაციას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დამუშავების ხარისხს – ზედაპირი ხდება დანაწილებული. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ზედაპირის დანაწილება აუცილებელია საჭრისს დაგუეყნოთ დამატებითი საყრდენი. ამ მხრივ საინტერესოა ნახვრეტის დამუშავება ძელბურღას – სპეციალური საჭრისდამჭერის გამოყენებით, რომელიც დაყენებულია ორ საკისარზე და დამაგერებულია ტორსზე ან დეტალის დამუშავებულ

ზედაპირზე. ძელბურდას გამოყენება საჭიროებს ყველა საჭრისის გულმოდგინედ დაყენებას მოცემულ ზომაზე (ჩვეულებრივ მათი რიცხვი ტოლი უნდა იყოს თანადერძული ნახვრეტების), მაგრამ ამარტივებს ჩარხისგან მოთხოვნებს, მისგან საჭიროა მხოლოდ ბრუნვა და გრძივი მიწოდება. შორს განლაგებული ნახვრეტების თანადერძული დამუშავება დამოუკიდებლად გამოყენებული მოწყობილობისაგან საჭიროებს დეტალის მდგომარეობის ძალიან ზუსტ შემოწმებას.

თანამედროვე ძრავებზე დეტალების პრეციზიულ ნახვრეტებში გამოჩარჩვის შემდეგ ყოველთვის ახდენენ საბოლოო დამუშავებას. დამდენადაც რემონტის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა – რემონტის შემდეგ მივაღწიოთ იმას, რომ ზედაპირის ხარისხი არ იყოს იმაზე უარესი, ვიდრე ახალი დეტალია, საბოლოო დამუშავებისთვის ყველაზე უმჯობესია გამოვიყენოთ სხვადასხვა სახონინგეჩარხები.

ხონინგება სრულდება აბრაზიული ძელაკებით. ალუმინის, ბრინჯაოს და თუკის დეტალების დამუშავებისთვის გამოიყენება ძელაკები, რომლებიც დამზადებულია ალუმინის ჟანგის Al_2O_3 ან

სილიციუმის კარბიდისგან SiC. ფოლადის დეტა-
ლების დამუშავებისთვის ხშირად გამოიყენება
ალმასის და აგრეთვე ბორის კუბიკური ნიტრიდის
ძელაკები. ძელაკები დაყენდება ჩარხის სახონინგე
თავზე, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ბრუნვის და
უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობისა. ნახვრეტის
ზედაპირის დამუშავებისას აუცილებელია მივა-
წოდოთ დიდი რაოდენობით საზეთ-მაცივებელი
სითხე (სმს), ამას გარდა სმს წარიტაცებს
აბრაზიულ და ლითონის ნაწილაკებს ნახვრეტის
ზედაპირებიდან, აგრეთვე აცივებს დეტალს
დამუშავებისას. სმს არის სპეციალური ზეთი,
რომელიც შეიცავს სარეცხი მისართის დიდ
სპექტრს, ძელაკების გაზინთვისათვის, გარდა ამისა
გამოიყენება ინდუსტრიული და სათითისტრე ზეთი,
ნავთი ან სუფთა ნავთი. ნავთის გამოყენება არ არის
მიზანშეწონილი, რადგან იგი ამცირებს ძელაკის
რესურსს. პრაქტიკაში გამოიყენება სხვადასხვა
სქემის ხონინგება (ნახ. 3.15.) ძელაკების ზამბარული
დამაგრებასახონინგე თავზე გვაძლევს კარგად
დამუშავებულ სუფთა ზედაპირს, მაგრამ ვერ
ასწორებს ცილინდრის ფორმის გადახრას, თუ იგი

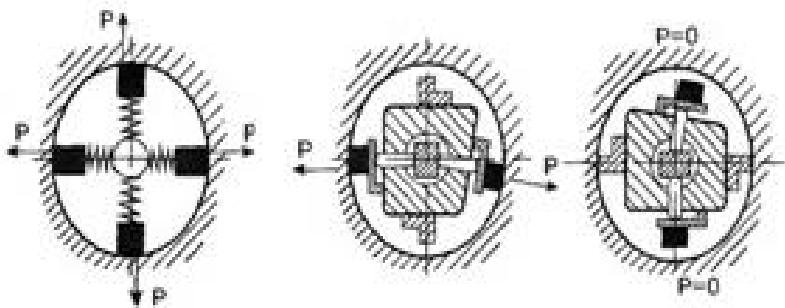

ნალ ა ხონინგების ძორითადი ხელმც პ 1) ძელაკების ზამბარუ დაწოლა კედლებზე და ლით მოხსნილი ფენა თანაბარია; ბ) წარმოებს ხისტი გადაცემა ძელაკებზე, იხსნება ლითონის ფენა თანდათანობით და ხწორდება ოვალობა.

რაიმე მიზეზის გამო არსებობს ხონინგების წინ. სახონინგე თავის ძელაკების ხისტი მიწოდება უზრუნველყოფს ზედმეტი ფენის აღებას და აღადგენს ცილინდრის სწორ გეომეტრიულ ფორმას. ხონინგებით შეიძლება დაგამუშაოთ ნებისმიერი მასალისგან დამზადებული დეტალის ნახვრეტები: ფოლადის, თუჯის, ალუმინის, ბრინჯაოს და სხვ. ხონინგების ნაკლს წარმოადგენს ინსტრუმენტის მაღალი ღირებულება, რამდენადაც ერთ თავს შეიძლება ჰქონდეს რეგულირების მცირე დიაპაზონი, გამონაკლისს წარმოადგენს ცილინდრების სახონინგე თავი, რომელიც მოიცავს დიამეტრის მთელ დიაპაზონს 60-100 მმ. ნახვრეტების რემონტის დროს

დიდი მნიშვნელობა აქვს შემოწმების მეთოდსა და
საშუალებებს, რემონტის ყველა შემთხვევაში
ნახვრეტის დიამეტრების ზუსტი გაზომვა შიგმზომი
ინდიკატორით, რომლის დანაყოფის ფასია 0,01 მმ,
მრავალი დეტალებისთვის კი საჭიროა თანალერ-
ძულობის და პერაჟნდიკულარობის, ან სხვადასხვა
ზედაპირების პარალელობის შემოწმება.

3.4.3. ძრავის ლილვების რემონტი

ძრავის უწესივრობების უმრავლესობა
დაკაგშირებულია ლილვების ცვეთის, დაზიანების ან
გატევასთანაც კი. ძრავის ლილვებია: მუხლა
ლილვი, დამხმარე და საბალანსირო. ძრავის
რემონტის დროს არც თუ იშვიათად საჭიროა
ლილვის საყრდენი ყელების რემონტი. ლილვის
კონსტრუქციისა და დანიშნულებისგან დამო-
უკიდებლად შეიძლება გამოვყოთ რემონტის რომე-
ლიმე საერთო პრინციპი, რომლის დაცვა უზრუნ-
ველყოფს მის საიმედოობას და ხანგამძლეობას
რემონტის შემდეგ.

ლილვის ძირითად უწესივრობებს წარმოად-

გენს ცვეთა ან ანაგლეჯი საყრდენ ყელებზე
სადების ან მიღისის დაზიანების გამო. ამის
შედეგად იზრდება დრეჩო, დატვირთვა საკისრებში
და იმავდროულად უარესდება შეზეთვის პირობები.
ავტომობილის დიდი გარბენის შემდეგ შეიმჩნევა
ყელების ბუნებრივი ცვეთა, რომელიც მუდამ მცირეა
და არ აღემატება 0,05-0,08 მმ-ს. ყელის ოვალობა
იშვიათად აჭარბებს 0,02-0,03 მმ. შემდეგ ყელი ხდება
არაგლუვი, აქვს მრავალრიცხოვანი კაწრულა,
ნაფხაჭნი დარაკი სიღრმით 0,01-0,04მმ. ამიტომ
ლილვის თუნდაც სწორი გეომეტრიული ფორმისა,
დროს ასეთი ყელები არ შეიძლება დავაყენოთ
რემონტის გარეშე.

საკისრების ჩაშლის შემდეგ ყელების ცვეთა
ზოგჯერ აღწევს 0,5-0,8 მმ-ს, ხოლო ზოგ
შემთხვევაში 2-3 მმ-მდე. ყელის ოვალურობა ამ
დროს შეადგენს ცვეთის ნახევარს. ცვეთას, როგორც
წესი აქვს ცალმხრივი ხასიათი, რამაც შესაძლოა
არსებითად გააძნელოს შემდგომი რემონტი. ლილვის
რემონტის დროს საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი
პირობები:

1. შეუდლებაში მუშა დრეჩოს აღდგენა;

2. მუშა და დამხმარე ზედაპირების ურთიერთგანლაგების აღდგენა;
3. მუშა ზედაპირების თვისებების აღდგენა.

აღნიშნული პირობებიდან თუნდაც ერთის უგულებელყოფა გამოიწვევს დაჩქარებულ ცვეთას და წყობიდან გამოსვლას, როგორც თვით ლილვის ასევე მასთან შეუღლებული დეტალის. გადიდებული ღრებო იწვევს ხმაურს და კაკუნს მუშაობის დროს, ხოლო შემცირებული ანაგლეჯებს და გაჭედვას. ლილვის საყრდენი მუშა ზედაპირების დერძის გამრუდება ზრდის დატვირთვას საყრდენებზე და საკისრების ცვეთას. მუშა და დამხმარე ზედაპირების არათანაღერძულობის გამო ხდება ლილვის ამძრავი ელემენტების დაჩქარებული ცვეთა (ჯაჭვი, დვედი, დამჭიმავი), აგრეთვე ირდვევა ლილვის შემამჭიდროებლის ჰერმეტულობა. გარემონტებული ზედაპირების დაბალი ხარისხი ანუ სიმქისე და შემცირებული სისალე აჩქარებს ლილვისა და მასთან შეუღლებული დეტალების ცვეთას.

ლილვის რემონტის ძირითად ხერხებს წარმოადგენს:

1. საყრდენი ყელების გახეხვა სარემონტო (შემცირებული) ზომაზე, როდესაც საყრდენი

ყელები თანაბრადაა გაცვეთილი გამოიყენება
სადებულები გადიდებული სისქის
საკისრებისთვის.

2. დეფორმირებული და გაცვეთილი
ლილვებისთვის ყელების ხეხვა სარემონტო
ზომაზე გასწორების შემდეგ.
3. დეფორმირებული და ძლიერ გაცვეთილი
ლილვები ჯერ უნდა გავასწოროთ, ყელები
დავადუღოთ და შემდეგ გავხეხოთ
სარტყემონტო ზომამდე.
4. დამხმარე და გამანაწილებელი
ლილვებისთვის, სადაც ძირითადად
გამოყენებულია მხოლოდ მიღისები
სტანდარტული ზომის საკისრებისთვის
ყელების წინანდელ ზომაზე გახეხვა ხდება
ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიის ანალოგი-
ურად.
5. გამანაწილებელი ლილვებისთვის ცილინ-
დრების ბლოკში გადიდებული სარემონტო
ზომის მისაღებად შეიძლება ვაწარმოოთ ხეხვა
მე-3 პარაგრაფში აღწერილი ტექნოლოგიის
ანალოგიურად.

6. ლილვებზე, რომელთაც აქვთ დიდი ნარჩენი დეფორმაცია და ყელები არ არის გაცვეთილი წარმოებს მხოლოდ გასწორება.

რემონტის ხერხებისგან დამოუკიდებლად საჭიროა დავიცვათ ოპერაციების განსაზღვრული თანმიმდევრობა.

1. ლილვის დეფექტაცია და რემონტისთვის მომზადება;

2. დადუღება;

3. გასწორება;

4. გახეხვა;

5. ბალანსირება;

6. მუშა ზედაპირების გაპრიალება;

7. საბოლოო კონტროლი.

უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ ძირითადი ოპერაციები.

ლილვების დეფექტაცია წარმოებს რემონტის მეთოდების და საშუალებების შერჩევის მიზნით.

ყელების დიამეტრის გაზომვა და ოვალობის გამოანგარიშება, ზედაპირების ცემის გაზომვა და დამხმარე ზედაპირების ზომების შემოწმება.

დეფექტაციის წინ საჭიროა ლილვი გავრცხოთ და გავამშრალოთ. გავზომოთ ყელის

დიამეტრები მიკომეტრით. საყრდენი ყელები გავზომოთ ერთ სიბრტყეში და განვსაზღვროთ ცვეთა. ლილვის დეფორმაციის გაზომვა შესაძლებელია ორი ხერხით, პრიზმაზე და ცენტრებზე. ლილვის დეფორმაციის გაზომვისას, ის განაპირა ყელებით ეყრდნობა შესამოწმებელ ფილაზე დაყენებულ პრიზმებს და მაგნიტურ დგარზე დაყენებული ინდიკატორის საშუალებით ვზომავთ დანარჩენი ყელის და ზედაპირების ცემას.

ეს ხერხი ყოველთვის არ იძლევა სასურველ შედეგს, ამიტომ უმჯობესია ვისარგებლოთ უძრავი ცენტრებით. რემონტში შემოსული ლილვების უმეტესობას აქვს ტექნოლოგიური საბაზო ზედაპირები, რომლითაც ხდება მისი დაყენება ცენტრებში დამუშავების და შემოწმების დროს.


გაცვეთილი ლილვის ზედაპირების აღდგენის მრავალი ხერხი არსებობს, რომელთაგან ყველაზე ცნობილია დაფრქვევა, შედუდება და დადუდება. პრაქტიკულად ყველა ხერხით ლილვის აღდგენა წარმოებს სპეციალურ დანაგარებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ლილვის ბრუნვის მუდმივ სიჩქარეს. ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ სახარატო ჩარხები, რომელზედაც დაყენებულია სპეციალური

საშემდუდებლო მოწყობილობა. ლილვის ზედა-
პირების ადდგენის შემდეგ მისი ყელების საჭირო
ზომაზე დასაყენებლად საჭიროა მათი დამუშავება
გახეხვით. ნებისმიერი ლილვის გახეხვა შეიძლება
განვახორციელოთ ცენტრებში.

ყელის ზედაპირებს გახეხვის შემდეგ,
როგორც წესი არ აქვთ საჭირო ხარისხი, რაც
იწვევს სადებების ან მიღისების გადიდებულ
ცვეთას მიმუშავების პროცესში. გარდა ამისა, საზეთ
ნახვრეტებს, რომლებიც გადიან ყელის ზედაპირებში,
გახეხვის შემდეგ ჩვეულებრივ რჩებათ მახვილი
ნაპირები, რომელიც აზიანებს სადების რბილ
მასალას.

ლილვის ყელების გაპრიალება რემონტის
შემდეგ შეიძლება განვახორციელოთ სხვადასხვა
ხერხით (ნახ. 3.16.). მათთვის საერთოს წარმოადგენს
წვრილმარცვლოვანი 2-5 მკ აბრაზიული სახები
ტილო, რომელიც დამაგრებულია სპეციალურ
მოწყობილობაზე, ან აბრაზიული პასტა. ზედაპირის
დაყვანის ხარისხი ადვილად შეიძლება შევამოწმოთ,
თუ კარგად გაპრიალებული ყელის ზედაპირზე
გავატარებთ სპილენძის ნაჭერს, მასზე კვალი არ
უნდა დარჩეს. ნებისმიერი ლილვის რემონტი უნდა

δ

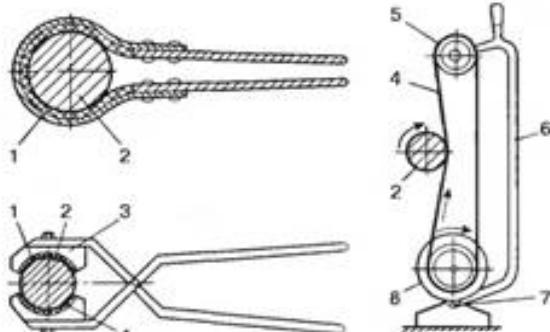

δ

δ

ნახ. 3.16. ლილვის კელების საპრიაღებელი მოწყობილობები. α)

და δ) ხელით მართვის; გ) კლებულტროამძრავის; 1. ქეზის ქმრი ტილო; 2. ლილვის კელი; 3. ბუნიკი; 4. აბრაზიული ტილო; 5. გორგოლაჭი; 6. კრონშტენი; 7. ხახები; 8. კლებულტროამძრავი.

დამთავრდეს მისი ყველა ზომის და ცემის შემოწმებით, რისთვისაც საჭიროა ეს სამუშაო შესრულდეს განსაკუთრებული გულმოდგინებით. გარემონტებული ლილვის არასრულმა კონტროლმა შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს ძრავის რემონტის ხარისხი მთლიანად და მისი მუშაობის საიმედოობა ექსპლუატაციაში. შემოწმებამ შეიძლება გვიჩვენოს მუხლა ლილვის ბალანსირების საჭიროება. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს დაკავშირებულია გახეხვის წინ ლილვის წინასწარ დეფო-

რმაციასთან ან უხარისხოდ ჩატარებულ რემონტთან,
რის შედეგადაც ჩასაჯდომი ზედაპირები
მქნევარასთვის დებულობენ მნიშვნელოვან ცემას
ძირითად ყელებთან შეფარდებით. გაუწონას-
წორებელი ლილვი ბრუნვისას წარმოქმნის
დინამიკურ დატვირთვებს საყრდენ ყელებზე,
რომელიც იზრდება ბრუნვის ზრდასთან ერთად.
უფრო მეტად გვხვდება მუხლა ლილვის სტატიკური
და დინამიკური გაუწონასწორებლობა. სტატიკური
ბალანსირების ტექნოლოგია პარალელურ სტენდზე
საკმაოდ მარტივია, ლილვი დაყენებულია
მიმმართველზე და სიმბიმის ბალის მოქმედებით
შემობუნდება და გაჩერდება. ამ მდგომარეობაში მასა
მიმართულია ქვემოთ ბრუნვის ღერძის მიმართ.
დეფორმირებული ლილვის ბალანსირება შესაძ-
ლებელია მხოლოდ ტექნოლოგიური მილისით. არ-
თულების თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნული
კონსტრუქციის დეფორმირებული ლილვის გას-
წორება ხდება აუცილებელი და მას პრაქტიკაში
ალტერნატივა არ აქვს.

3.5. მრუდხარა-ბარბაცა მექანიზმის

დეტალების რემონტი

შიგაწვის ძრავების ძირითად მექანიზმს წარმოადგენს მრუდხარა-ბარბაცა მექანიზმი. ერთი მხრივ მრუდხარა-ბარბაცა მექანიზმის (მბმ) უწესივრობები შეიძლება მაშინვე არა, მაგრამ საკმაოდ სწრაფად იწვევს ძრავის წყობიდან გამოსვლას, მეორეს მხრივ ძრავის რემონტი სახელდობრ მბმ საჭიროებს დიდ სიზუსტეს. მექანიზმის ძირითად დეტალებს წარმოადგენს მუხლა ლილვი, ბარბაცა და სრიალის საკისარი. მუხლა ლილვის რემონტის ტექნოლოგია განხილულია 3.4.3. პარაგრაფში, რაც შეეხება ბარბაცას და სრიალის საკისარს განვიხილოთ შემდეგ თავში.

3.5.1. ბარბაცას რემონტი

ექსპლუატაციაში უფრო ხშირად გვხვდება ბარბაცას რამდენიმე ტიპის დაზიანება და უწესივრობები. ეს არის დეფორმაცია და ბარბაცას ქვედა თავის ნახვრეტების ცვეთა საკისრის


უწესივრობის შედეგად, აგრეთვე ბარბაცას დეროს დეფორმაცია პიდრო დარტყმებით ცილინდრში ან სარქველის და მისი ბუდის გატეხვის შედეგად, რაც იწვევს ბარბაცას დეროს დაგრეხას. ბარბაცას უწესივრობების დიდი უმეტესობა შეიძლება გამოვასწოროთ რემონტის საშუალებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ბარბაცაზე არის ბზარები. ბზარის მქონე ბარბაცა აღარ რემონტდება.

ბარბაცას რემონტი თავისთავად წარმოადგენს რთულ ტექნოლოგიურ პროცესს, საჭიროებს ზუსტ გაზომვებს და საჩარხო მოწყობილობებს, მაგრამ უცხოური ავტომობილების ძრავებისთვის ხდება ამ რემონტის ანაზღაურება. პირველ რიგში ახალი ბარბაცას ფასი საკმაოდ მაღალია, ან და იძულებული ხდები ზოგიერთი ძრავისთვის შეიძინო ბარბაცას მხოლოდ ახალი კომპლექტი. მეორე მთელ რიგ ძველ მოდელებში ბარბაცას შოვნა შეუძლებელია. სანამ გავარემონტებდეთ თუნდაც აშკარა უწესივრო ბარბაცას საჭიროა მისი ძირითადი პარამეტრების გაზომვა. ბარბაცას შემოწმება და დეფექტაცია განხილულია 3.3.1. პარაგრაფში.

ბარბაცას ქვედა თავის რემონტი შეიძლება შესრულდეს სხვადასხვა ხერხით და მოწყობილობის

გამოყენებით. ნახვრეტი რემონტის შემდეგ უნდა იყოს ნომინალური ზომის, ისეთი, როგორიც აქვს დაუზიანებელ ბარბაცას. ბარბაცას ნახვრეტი მუშავდება გამოჩარხით, გაპრიალებით და ხონინგებით.

მარტივ და დასაშვებ ხერხს წარმოადგენს ნახვრეტის გამოჩარხა სახარატო ჩარხზე, რისთვისაც საჭიროა დავამზადოთ გეგმასაყელური, რომლის ტორსი საბოლოოდ იჩარხება დაყენების შემდეგ (ნახ. 3.17). გეგმასაყელურში უნდა იყოს ხრახნული ნახვრეტი ბარბაცას ბუნიკით დასაჭერად. ინდიკატორის დახმარებით შეიძლება მოიძებნოს ბარბაცას ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ნახვრეტის

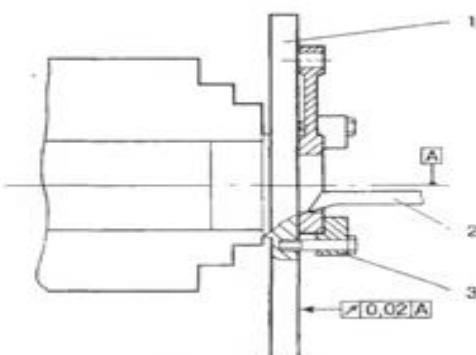

ნახ. 3.17. ბარბაცას თავის დამუხსავება გეგმასაყელურით ხახარატო ჩარხზე. 1. გეგმასაყელური; 2. საჭრისი; 3. მიმღერი.

რადიალური ცემა იქნება მინიმალური. ამის შემდეგ სალშენადნობიანი საჭრისით სრულდება გამოჩარხვა. მოცემული ხერხი საშუალებას გვაძლევს მივაღწიოთ დამაკ-მაყოფილებელ სიზუსტეს 0,02 მმ. ბარბაცას დამუშავების მაღალი ხარისხი შეიძლება განხორციელდეს შიგსახეებ ჩარხზე სადაც სიზუსტე აღწევს 0,01 მმ.

განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს დეფორმირებული ბარბაცას რემონტი. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ უნდა უზრუნველვყოთ ბარბაცას ზედა და ქვედა თავის პარალელობა, რომელიც დეფორმაციის დროს დაირღვა. დეფორმაციის შემცირების ან გამოსწორების ძირითად ხერხს წარმოადგენს გასწორება, რომელიც სრულდება ბარბაცას სასწორებელი სპეციალური ხელსაწყოთი. ამ ხელსაწყოთი გასწორებასთან ერთად სრულდება შემოწმება, მაგრამ ეს ხელსაწყო ხშირად მიუწვდომელია მისი მაღალი დირებულების გამო. აქედან გამომდინარე ბარბაცას გასწორება ხდება უფრო უნივერსალური ხელსაწყოს გამოყენებით. ამ მიზნისთვის სავსებით საკმარისია ჰიდრავლიკური წნეხის გამოყენება დგუშის თითის გამოსაწეხად და ბარბაცას გასასწორებლად.

გასწორების შემდეგ სასურველია ბარბაცას
თერმული დამუშავება ნარჩენი ძაბვების
შესამცირებლად, რაც შესაძლებელია გაკეთდეს
ღუმელში 3-4 სთ-ის განმავლობაში 180⁰-200⁰C
ტემპერატურის დროს. ბარბაცას ზედა თავის
რემონტის საჭიროების შემთხვევაში უნდა
ამოვწენებოთ მილისა და მის ნაცვლად ჩავწენებოთ
ახალი, რომელსაც აქვს ნამეტი შიგა დიამეტრზე
არა ნაკლებ 0,15-0,20 მმ შემდგომი დამუშავებისთვის.

ბარბაცას მილისის ნახვრეტის დამუშავებისას
საჭიროა გვახსოვდეს, რომ ნახვრეტის ფორმის და
ხარისხიდან ყველა დასაშვები გადახრა იწვევს
მილისის და დგუშის თითოს გადიდებულ ცვეთას,
რაც თავისთავად გამოიწვევს ძრავის რესურსის
შემცირებას რემონტის შენდეგ.

3.5.2. სრიალის საკისრების დამზადების და შერჩევის ტექნოლოგია

ძრავის რთული რემონტის დროს ზოგჯერ
გვხვდება ისეთი სიტუაცია, როდესაც შეუძლებელია
საჭირო სარემონტო ზომის სრიალის საკისრის

შოვნა. ეს სიტუაცია დამახასიათებელია ძველი გამოშვების ძრავებისთვის. ბოლო დროს შესაძლებელია ისეთი ვარიანტი, როდესაც იცვლება მუხლა ლილვი და სადებები ახლით ან აღადგენენ მუხლა ლილვის ყელებს სტანდარტულ ზომაზე და აუცილებელია სადებებიც შეიცვალოს სტანდარტული ზომით. ორივე ვარიანტი არის წარუმატებელი: პირველი ლირებულების, ხოლო მეორე საიმედოობის თვალსაზრისით. ამიტომ აღნიშნულ შემთხვევაში დგება სხვადასხვა მოდელის ძრავებისთვის სადებების შერჩევის ან დამზადების საკითხი. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სადებების შერჩევით და დამზადებით შეგვიძლია მივაღწიოთ ძრავის საიმედოობას და მაღალ რესურსს, თუ დავიცავთ სათანადო წესებს და ტექნოლოგიას.

სადებების მასალის შერჩევა წარმოადგენს ფრიად სერიოზულ საკითხს. ბენზინის საწვავზე მომუშავე ძრავებისთვის ძირითადი სადებების მასალაზე მოთხოვნა როგორც წესი არის ჩვეულებრივი. რაც შეეხება დიზელის ძრავებს მათი ბარბაცას სადებების შერჩევა წარმოადგენს პრობლემას იმდენად, რამდენადაც დიზელის მოდელები ფარდობითად არ არის ბევრი და

სადებების მასალა გაანგარიშებულია მნიშვნელოვნად დიდ დატვირთვაზე, მით უმეტეს, არცოუიშვიათ შემთხვევაში დიზელებს ჩაბერვით, აქვთ სრულიად განსხვავებული მასალა, ვიდრე დიზელებს ჩაბერვის გარეშე. საჭიროა ვიცოდეთ, რომ ძრავების უმრავლესობას აქვს სარემონტო ზომის სადებები 0,25; 0,50 მმ, ბევრს 0,75 მმ და ზოგიერთ 1,0 მმ.

დეტალების გარეცხვა აწყობისთვის გულისხმობს იმ ჭუჭყის მოცილებას, რომელიც გარემონტებულ დეტალს შეიძლება თან ახლდეს ესენია: ბურბუშელა, აბრაზიული მასალა, საზეთ-საგრილებელი სითხე და სხვ. დეტალების გარეცხვა აწყობის წინ უნდა მოხდეს უფრო გულმოდგინედ ვიდრე ძრავის დაშილ დროს, რადგან დეტალის სისუფთავეზე პირდაპირ დამოკიდებულია მისი რესურსი და მუშაუნარიანობა. გარეცხვის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საზეთების სისუფთავეს, რადგან მისმა დაბინძურებამ შეიძლება გამოიწვიოს მრიდხარა-ბარბაცა მექანიზმის (მბმ) და დგუშ-ცილინდრის ჯგუფის (დცჯ) დეტალების უწესივრობები და დაშლა. შიგა არხების გაწმენდის ძირითად ხერხს

წარმოადგენს პაერის შებერვა წნევით 0,6 მგპ. ზოგ შემთხვევაში ძლიერ დაჭუქყიანებული არხები იწმინდება მრგვალჯაგრისით, მოწყობილობით რომელიც წარმოადგენს დეროს, მიღით ან გვარლით, რომელსაც ერთ ბოლოზე აქვს ფოლადის მოკლე მავთულები.

გაზომვა აწყობის წინ სრულდება იმავე წესით, როგორც ძრავის დეფექტაციის დროს, მხოლოდ აქ განსხვავებულია მიზანი. დეფექტაციის დროს ვეძებთ დეტალის ცვეთას ან დაზიანებას იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ რემნების შესაძლებლობა ან მისი შეცვლის აუცილებლობა, ხოლო აწყობისას საკონტროლო-საზომი ოპერაციები საშუალებას გვაძლევს:

1. გამოვრიცხოთ გაურემონტებელი ან შეცვლელი დეტალის დაყენება, რომელიც დეფექტაციის დროს შეცდომით იქნა გაშვებული;
2. გამოვრიცხოთ უხარისხოდ გარემონტებული დეტალის დაყენება;
3. გამოვრიცხოთ არაკონდიციური ახალი დეტალის დაყენება (ტრანსპორტირების ან

შენახვისას დაზიანებული, უხარისხოდ
დამზადებული და სხვ);

4. აწყობისას მნიშვნელოვნად მცირდება
შეცდომების ალბათობა (რომელიც
ძირითადად დაკავშირებულია ხრახნული
შეერტებების არასწორ დაჭიმვასთან).

საწიროა აღვნიშნოთ, რომ შესაძლებელია
გარემონტებული დეტალების არა მარტო
საიმედოობის ამაღლება, არამედ შესაძლო
უწესივრობების განსაზღვრა აწყობის დროს
საკონტროლო-საზომი ოპერაციების კომპლექსის
გამოყენებით. ამასთან ერთად ამ კომპლექსს აქვს
ნაკლიც, რომელიც დაკავშირებულია ძრავის
აწყობის დროის ხანგრძლივობასთან.

მუხლა ლილვის და სრიალის საკისრების
დაყენება შესაძლებელია სპეციალური საბრუნი
სტენდის გამოყენებით, რომელზედაც დამაგრებულია
ცილინდრების ბლოკი. აწყობა შესაძლებელია
აგრეთვე სპეციალურ დაზგაზე, რომელიც არ არის
ყოველთვის ხელსაყრელი განსაკუთრებით დიდი
ძრავებისთვის. სანამ საყრდენ სადებებს
დაგაყენებდეთ ბლოკში საჭიროა დაგრწმუნდეთ,

მოცემული სადებების სარემონტო ზომა
გამოსადეგია ჩვენთვის. ყურადღება უნდა მივაქციოთ
ნახვრეტები ერთმანეთს ემთხვევა თუ არა. სანამ
მუხლა ლილვს დავაყენებო აუცილებელია
სადებების შეზეთვა. შეზეთვა რეკომენდებულია არა
ძრავის არამედ სატრანსმისიო ზეთით, რადგან ის
უფრო კარგად იცავს დაზიანებისგან სადებებს
პირველი გაშვების დროს. შემდეგ დავაყენებო
ძირითადი საკისრის სახურავებს და
დინამომეტრული ქანჩის გასაღებით თანაბრად
დავუჭერთ. ჭანჭიკების დაჭერის შემდეგ ვამოწმებო
ლილვის ბრუნვას. ლილვის მძიმედ ან მსუბუქად
დაბრუნება მიუთითებს არასწორ რეენტე რაც
აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.

დგუშ-ცილინდრის ჯგუფის აწყობისას
საჭიროა აგრეთვე ვისარგებლოთ საკონტროლო-
საზომი ოპერაციების კომპექსით, რის შემდეგაც
დავიწყოთ აწყობა. დგუშის ბარბაცასთან აწყობა არ
წარმოადგენს დიდ სირთულეს. თუ თითო ჭექით
ისმება დგუში, საჭიროა ის გაცხელდეს $60-70^{\circ}\text{C}$ -მდე.
შეზეთილი თითო თავისუფლად ისმება დგუშის
ნუკრებში. აწყობის წინ საჭიროა დავაზუსტოთ

დგუშის ორიენტაცია ბარბაცას მიმართ და
სიზუსტის შემთხვევაში დაუსვათ ნიშანი დგუშის
ძირზე. თითის ჩასმის შემდეგ ჩასვამენ ჩამკეტ
რგოლებს. ბარბაცაში თითის სწორად ჩასასმელად
გამოიყენება სამართული. ძრავის რემონტის დროს
გამოიყენება სხვადასხვა მოდელის უნივერსალური
სამართი. დგუშთან ბარბაცას შეერთების შემდეგ
მასში ჩაისმება რგოლები და სპეციალური
მოწყობილობების საშუალებით მოთავსდება
ცილინდრში. აიწყობა ბლოკები სასურავი და
დაეჭირება ბლოკზე. ასევე ბლოკზე დაყენდება
კარტერი და ყველა ის აგრეგატი, რომლებითაც
ძრავი უნდა დაკომპლექტდეს მთლიანად. შემდეგ
ხდება ძრავის მიმუშავება და გამოცდა ძრავების
საგამოცდო სტენდზე. ძრავების გამოცდის
ტექნოლოგია მოცემულია მე-4 თავში.

თავი IV

4.1. ძრავების სარემონტო საწარმოს

დაპროექტების საფუძვლები

ძრავების და მათი კვანძების რემონტის ორგანიზების სრულყოფა მოითხოვს, როგორც არსებული საწარმოების რეკონსტრუქციას, ასევე ახალ საწარმოთა აგებას, რაც საკმაოდ შრომატევადი საპროექტო სამუშაოების შესრულებასთან არის დაკავშირებული.

დაპროექტების ძირითად ამოცანას შეადგენს, ისეთი საწარმოს შექმნა, რომელიც ეკონომიკურად გამართლებული და აღჭურვილი იქნება მოწინავე ტექნიკითა და ტექნოლოგიით; გარდა ამისა, ძირითად მოთხოვნას წარმოადგენს მისი მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) მინიმალური დანახარჯების უზრუნველყოფა.

ძრავების სარემონტო საწარმოს პროექტის დამუშავება უნდა გამომდინარეობდეს შემდეგი გარემოებებიდან: საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარების პერსპექტიული გეგმიდან, მოძრავი შემადგენლობისთვის რემონტის ჩატარების წესებიდან და დებულებებიდან, მშენებლობის და

დაპროექტების ზოგადი საკითხებიდან, სამეცნიერო-
კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტების
რეკომენდაციებიდან და მოქმედი მოწინავე
საწარმოთა გამოცდილების შედეგებიდან.
დაპროექტების სტადიაში განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგს: მშენებლობის
ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას, მშენებლობის
ადგილმდებარეობის სწორად შერჩევას, მოწინავე
ტექნოლოგიური პროცესებისა და მაღალ-
მწარმოებლურ მოწყობილობათა დანერგვას, წარ-
მოების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის
შესაძლო გამოყენებას, წარმოების პროგრესული
ნორმებისა და მეთოდების გამოყენებას,
ეკონომიკურად დასაბუთებული საგეგმო და
საკონსტრუქტორო გადაწყვეტილებების მიღებას,
რომლებიც უზრუნველყოფენ მშენებლობის ღირებუ-
ლების, სამუშაოთა შრომატევადობისა და
პროდუქციის ოვითლირებულების შემცირებას,
შრომის ნაყოფიერების და საწარმოს რენტაბელობის
ამაღლებას.

4.2. სარემონტო წარმოების ორგანიზების მეთოდები

ძრავების სარემონტო წარმოების განვითარება მოითხოვს ძრავების რემონტის სწორ ორგანიზაციას, რაც დამოკიდებულია საწარმოში საამქროების და უბნების რაციონალურ განლაგებაზე, სპეციალიზაციასა და საწარმოო სიმძლავრეზე. შრომის ნაყოფიერების ამაღლების, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების და თვითღირებულების შემცირების დიდ შესაძლებლობას იძლევა საწარმოთა კონცენტრაცია და სპეციალიზაცია.

ცნობილია, რომ არსებობს სპეციალიზაციის სახეები: საგნობრივი, სადეტალო და ტექნოლოგიური. ძრავების სარემონტო საწარმოს საგნობრივი სპეციალიზაციის მაგალითია მთლიანად დაკომპლექტებული ერთი მარკის ძრავის რემონტი. სადეტალოსი კი ცალკეული დეტალების და კვანძების რემონტი. ტექნოლოგიური სპეციალიზაციის დროს პროცესები იყოფა შემადგენელ ნაწილებად: ძრავების დაშლა, ძრავების აწყობა, გაცემილი და დაზიანებული კვანძების აღდგენა,

სამდებრო სამუშაოები, პვების და ელექტროტექნიკური ხელსაწყოების რემონტი და სხვ. ძრავების სარემონტო საწარმოს უმეტესობა სპეციალიზებულია საგნობრივის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, ძრავების სარემონტო საწარმოების შემდგომი განვითარებისთვის უმჯობესია მათი სპეციალიზაცია და კოოპერირება.

ძრავების კონსტრუქციის გათვალისწინებით ძრავების სარემონტო საწარმოები შესაძლებელია სპეციალიზებულ იქნეს ერთი მოდელის ძრავების ცალკეული კავნადებისა და დეტალების რემონტის ან რამდენიმე მოდელის ძრავების ერთი და იმავე, კვანძების და დეტალების რემონტის მიხედვით.

სარემონტო საწარმოების დიდი სიმძლავრე და სპეციალიზაცია ქმნის სამუშაოთა კონცენტრაციის, მექანიზაციისა და აგტომატიზაციის, მაღალ-მწარმოებლური დანადგარების, პროგრესული და შრომის მოწინავე მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობას. სარემონტო საწარმოს დიდი სიმძლავრე და სპეციალიზაცია აფართოებს მომსახურების სფეროს, ეს თავისთავად იწვევს სარემონტო ფონდის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების აუცილებლობას დიდ მანძილზე,

რაც ეკონომიკურად გაუმართლებელია. ამიტომ ძრავების რემონტი ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სამუშაოთა ეკონომიკურად მიზანშეწონილი კონცენტრაცია.

დიდ სარემონტო საწარმოებში მიზან-შეწონილია დეტალების აღდგენა ცენტრალიზებული მეთოდით. აქ გათვალისწინებული უნდა იქნეს მათი, როგორც სასაქონლო პროდუქციად გამოშვება. სარემონტო ფონდის და მზა პროდუქციის მიწოდება უნდა ხდებოდეს ცენტრალიზებული წესით.

დაპროექტების ძირითადი ამოცანაა ტექნიკურად სრულად აღჭურვილი და ეკონომიკურად გამართლებული საწარმოების შექმნა. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს პროგრესული ტექნოლოგია, სრულყოფილი და ამასთან ერთად გამართლებული საწარმოო პროცესების მექანიზაცია და ავტომატიზაცია, კარგი გენერაცია და განათება, სამუშაო ადგილის თანამედროვე ორგანიზაცია და სხვ.

ასხვავებენ ძრავების და მისი შემადგენელი ნაწილების რემონტის ორგანიზების ინდივიდუალურ (გაპიროვნებით) და გაუპიროვნებელ (ინდუსტრიულ) მეთოდებს.

რემონტის ინდივიდუალური მეთოდის დროს სარემონტო ძრავების მოხსნილ დეტალებს, კვანძებს და მოწყობილობებს დააყენებენ იმავე ძრავზე, რომლიდანაც მოხსნა რემონტამდე. აღნიშნული მეთოდის დროს სარემონტო ობიექტის რემონტში ყოფნა ხანგრძლივია, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ძრავის სარემონტო და სატრანსპორტო ორგანიზების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. თანამედროვე პირობებში რემონტის ინდივიდუალური მეთოდის გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ სპეციალური დანიშნულების ძრავებისთვის, რომელთა წარმოება მცირე რაოდენობით სრულდება.

თანამედროვე ძრავების სარემონტო საწარმოებში უპირატესობა ენიჭება ძრავების და მისი შემადგენელი ნაწილების კაპიტალური რემონტის ორგანიზების ინდუსტრიულ (აგრეგატული და შერეული) მეთოდს. ინდუსტრიული მეთოდის პირობებში სარემონტო ოპერაციების შესრულება ხდება აღსადგენი დეტალების, კვანძების ან მოწყობილობების კუთვნილების გაუთვალისწინებლად, ხოლო აწყობას ასრულებენ ისევე, როგორც დამზადების პროცესში, დეტალების ურთიერთშემცველობის პრინციპის მიხედვით.

ძრავების სარემონტო საწარმოებში საწარმოო პროგრამისა და შრომის საგნების გადაადგილების სახის მიხედვით, ტექნოლოგიური პროცესების და ოპერაციების შესრულებისთვის გამოიყენება სპეციალური და უნივერსალური სამუშაო ადგილების მეთოდი. იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალიზებული სამუშაო ადგილები განლაგებულია ერთმანეთის თანმიმდევრობით, ერთობლიობაში ქმნიან ნაკადურ ხაზს, ორგანიზების მეთოდს კი ეწოდება ნაკადური მეთოდი. თანამედროვე პირობებში უფრო სრულყოფილია წარმოების ორგანიზების ნაკადური მეთოდი. ნაკადური მეთოდით ორგანიზების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს თითოეულ სამუშაო ადგილზე სამუშაოთა სინქრონიზაცია (თითოეულ სამუშაო ადგილზე სამუშაოთა მოცულობის თანაბრობის ან ჯერადობის დაცვა), მოწყობილობათა, სამარჯვთა და იარაღთა სპეციალიზაცია.

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით საგრძნობლად მაღლდება შრომის მწაროებლურობა, პროდუქციის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად იქნება კარგი პორობები, მცირდება საწარმოო პროცესის ციკლი, შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს

საწარმოო ფართობისა და მოწყობილობათა მაღალი ეფექტურობა. ნაკადურ ხაზზე სამუშაო ადგილის სპეციალიზაცია საწარმოო პროცესების მექანიზაციისა და დაბალი კვალიფიკაციის მუშახელის გამოყენების საშუალებას იძლევა.

სარემონტო საწარმოებში ნაკადური მეთოდით სრულდება ძრავების დაშლა-აწყობა, ზოგიერთი კვანძების და მოწყობილობების რემონტი, ზოგიერთი საბაზო და სხვა დეტალების აღდგენა. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება საჭიროებს სარემონტო წარმოების შემდგომ კონცენტრაციას და სპეციალიზაციას და საბოლოო ჯამში, ინდუსტრიული ტიპის ძრავის სარემონტო საწარმოების შექმნას.

წარმოების სპეციალიზებული სამუშაო ადგილების ორგანიზებისას ძრავების დაშლა, აწყობის და დეტალების აღდგენის ოპერაციების შესრულება ხორციელდება იმ სამუშაო ადგილებზე, რომლებიც სპეციალიზებულია ძრავების ტიპების (მარკები) მიხედვით და, აქედან გამომდინარე მისი კვანძებისა და დეტალების მიხედვით. აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისას თითოეულ სამუშაო ადგილზე მუშაობა არ საჭიროებს ურთიერთშორის მკაცრ

სინქრონიზაციას, როგორც ნაკადური მეთოდის დროს.

სპეციალიზებულ სამუშაო ადგილთა გამოყენება ხდება ძრავების დაშლის და აწყობის სამუშაოების ორგანიზების დროს და აგრეთვე კვანძების, მოწყობილობებისა და დეტალების აღდგენის პროცესში.

უნივერსალური სამუშაო ადგილების მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ ორიგინალური კონსტრუქციის და ერთეული რაოდენობის ძრავების რემონტის დროს.

4.3. დაპროექტების სტადიები

ძრავის სარემონტო საწარმოების დაპროექტება ძირითადად შედგება ორი სტადიისაგან: ტექნიკური და სამუშაო პროექტების დამუშავებისგან, რაც სრულდება საპროექტო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული საპროექტო მოცემულობის საფუძველზე. მოცემულობაში აღნიშნავენ დაპროექტების საფუძველს, მშენებლობის ადგილს ან რაიონს,

პროდუქციის დასახელებას და წარმოების საწარმოო
სიმძლავრეს, სარემონტო ფონდის მიწოდების
წყაროს, აგრეთვე წყლით, სათბობით, გაზითა და
ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას. იქვე უნდა
იყოს დასაბუთებული დასაპროექტებელი ძრავების
სარემონტო საწარმოს მშენებლობის საჭიროება და
ზემოთ ჩამოთვლილი მაჩვენებლების სიდიდეები
საავტომობილო პარკის განვითარების პერ-
სპექტიული გეგმის გათვალისწინებით.

ტექნიკური პროექტის დამუშავება ხდება
საპროექტო დავალების საფუძველზე. მისი მიზანია
გამოარკვიოს დასაპროექტებელი ძრავის სარემონტო
საწარმოს აგების ტექნიკური (ტექნოლოგიური)
შესაძლებლობა და ეკონომიკური მიზანშეწომილობა.
ტექნიკურ პროექტში შედის ტექნოლოგიური,
სამშენებლო, სანიტარულ-ტექნიკური (წყალსადენი,
კანალიზაცია, გათბობა, ვენტილაცია),
ენერგეტიკული, სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკურ-
ეკონომიკური ნაწილი. პროექტის ყველა ნაწილი
ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან.

ტექნიკურ პროექტში დასაბუთებულ უნდა
იქნეს სამშენებლო ადგილის შერჩევის სისტორე,
სარემონტო ფონდის მიწოდების წყარო, წყლით,

სათბობით, გაზითა და ელექტროენერგიით საწარმოს
მომარაგების წყაროები, დასაპროექტებელი
ობიექტისთვის დადგენილ უნდა იქნეს ძირითადი
ტექნიკური გადაწყვეტა, გაანგარიშებულ იქნეს
მშენებლობის ღირებულება და განისაზღვროს
ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები.
პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილი არის ძირითადი
და შეიცავს განმარტებით ბარათს, საწარმოს
გენერალურ გეგმას და ძირითადი საწარმო-
ნაგებობებში ტექნოლოგიურ მოწყობილობათა
განლაგებას.

განმარტებით ბარათში წარმოდგენილია:
საწარმოს ორგანიზაცია, მისი შემადგენლობა,
ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები,
დასაბუთებულია საწარმოს მუშაობის რეჟიმი,
მოცემულია საწარმოო პროცესის ძირითადი
ელემენტების საანგარიშო ნორმები, გაან-
გარიშებულია წლიური საწარმოო პროგრამა,
ძირითადი და დამხმარე მუშების საჭირო
რაოდენობა, საწარმოო, სასაწყობო და
საყოფაცხოვრებო ფართობები, განსაზღვრულია
მუშაობის რეჟიმი და თითოეული სამქროს
მუშებისა და მოწყობილობების დროის ფონდი,

გაანგარიშებულია ცალკეული საამქროების ფართობები ერთ მუშაზე განსაზღვრული პუთირი ფართის მიხედვით (მოწყობილობები, მუშათა შემადგენლობა, ელექტროენერგიის, ორთქლის, წყლისა და სხვა ხარჯები), დასაბუთებულია ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობების შერჩევა და მოცემულია მათი სპეციფიკაცია.

ამის შემდეგ უნდა დავადგინოთ საწარმოო შენობის სქემატური გეგმა საამქროების, უბნების და სხვა ნაგებობათა აღნიშვნით. დავამუშაოთ საწარმოს გენერალური გეგმის სქემა.

სამუშაო პროექტი უნდა შედგეს დამტკიცებული ტექნიკური პროექტის საფუძველზე. იგი მთლიანად უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პროექტში გათვალისწინებულ დებულებებსა და გაანგარიშებებს, გულისხმობს სამუშაო ნახაზების შედგენას და მის საფუძველზე პროექტის საბოლოო გაფორმებას. სამუშაო ნახაზები წარმოადგენენ დოკუმენტებს, რომელთა მიხედვოთაც ხორციელდება სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები.

სამუშაო ნახაზები მუშავდება პროექტის ყველა ნაწილის (ტექნოლოგიური, სამშენებლო, სანტექნიკური და ენერგეტიკული) მიხედვით.

პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილის სამუშაო
ნახაზები შეიცავს საწარმოო შენობების გეგმას
მასში განლაგებული მოწყობილობების და
დანადგარების ჩვენებით.

4.4. ძრავის სარემონტო წარმოების სერიულობა

საწარმოო პროგრამის მიხედვით ძრავის სარემონტო საწარმოები შეიძლება იყოს: ერთეული და მცირესერიული, სერიული და მასობრივი წარმოების. ერთეულ და მცირესერიულს მიეკუთვნება საწარმოები, რომლებიც ძრავის კაპიტალურ რემონტს ახორციელებენ ინდივიდუალური მეთოდით. ასეთებია: წვრილი სახელოსნო-საწარმოები, რომლებიც კაპიტალურად არემონტებენ 100-500 ძრავს წელიწადში ან ძრავის სარემონტო საწარმოები, რომლებიც ასრულებენ ორი ან მეტი მოდელის 500-1000 ძრავის კაპიტალურ რემონტს წელიწადში. სამუშაოს შესასრულებლად უნდა იქნეს გამოყენებული უნივერსალური მოწყობილობების და

ხელსაწყოების კომპლექსები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დიდი ნომენკლატურის დეტალების აღდგენას და რემონტს. დეტალების დამუშავების და აღდგენის სამარჯვებიც (დეტალის ჩასამაგრებელი გირაგები, კუთხოვანები, პრიზმები, ქვესადებები და სხვ) უნივერსალური უნდა იყოს. დეტალების დამუშავების დროს სპეციალურ სამარჯვებს, საჭრელ და საზომ იარაღებს იშვიათად იყენებენ, რადგან მათი დამზადება ან შეძენა საწარმოს ძვირი უჯდება. ტექნოლოგიური პროცესი შემჭიდროვებული უნდა იყოს. ტექნიკური ნორმირება ხორციელდება ოპერაციათა ტიპების ან ტიპიური დეტალების ტექნოლოგიური პროცესის მიხედვით.

სერიულს მოეკუთვნება საწარმო, რომლის სიმძლავრე ერთი მოდელის ძრავების რემონტზე 5000-მდე ერთეულია, ხოლო ორი ან მეტი მოდელის ძრავებისთვის კი 10000-მდე ერთეული წელიწადში. ამ შემთხვევაში დეტალების აღდგენა ხდება სერიულად. დეტალების აღდგენის და დამზადებისთვის იყენებენ სპეციალური სამარჯვებით და იარაღებით (მათი სრულყოფის დონე დამოკიდებულია სერიის სიდიდეზე) აღჭურვილ მოწყობილობებს.

სერიული წარმოების დროს ზოგიერთი
სამუშაოს შესასრულებლად საჭიროა სპეცი-
ალიზებული და აგრეთვე არასტანდარტული
მოწყობილობები, დიდი მოცულობის შრომატევადი
ხელით შესასრულებელი სამუშაოების მექანიზაცია.
ასეთ საწარმოში ტექნოლოგიური პროცესი
დიფერენცირებულია, გ.ი. დაყოფილია ცალკეულ
ოპერაციებად. ტექნიკური ნორმირება ხორციელდება
ანალიზური გაანგარიშების მეთოდით.

დიდსერიულს და მასობრივს მიეკუთვნება
ისეთი საწარმოები, რომელთა წლიური საწარმოო
პროგრამა ერთი მოდელის 10000 ძრავის კაპიტალურ
რემონტს აღემატება. დიდსერიული წარმოების დროს
ცალკეულ უბნებზე, მასობრივი წარმოებისას კი
უბნების უმეტესობაზე მუშაობა ნაკადური მეთოდით
სრულდება.

უმეტეს შემთხვევაში იყენებენ სპეცი-
ალიზირებულ მოწყობილობებს, რომელიც აღ-
ჭურვილი არიან ერთი რომელიმე სამუშაოს
შესასრულებელი სპეციალური სამარჯვებით.
ტექნოლოგიური პროცესი დიფერენცირებულია და
ტექნიკური ნორმირება ხორციელდება ანალიზური
კვლევის მეთოდით. მასობრივი წარმოების

შესაძლებლობა განპირობებულია ტექნიკური ფაქტორით, რომელიც დამოკიდებულია წარმოების პროგრამის სიდიდეზე და განსაზღვრული ტიპის ნაკეთობის მიხედვით საწარმოს სპეციალიზაციაზე. მასობრივი წარმოებისთვის კარგი პირობები იქმნება ერთი სახის და ერთი კონსტრუქციის ნაკეთობის რემონტის დროს. ზემოთ აღნიშნულ ყველა სახის წარმოებას (ერთეული, სერიული, დიდსერიული, მასობრივი) აქვს სამუშაოთა ორგანიზაციის და მოწყობილობების განლაგების ხერხების შესაბამისი ფორმები.

უნდა აღინიშნოს, რომ ერთსა და იმავე ძრავის სარემონტო საწარმოში შეიძლება ერთ რომელიმე უბანზეც იყოს წარმოების სხვადასხვა სახეები. ძრავის სარემონტო საწარმოს თერმული უბანი მცირე სერიული ან, უკეთეს შემთხვევაში სერიული ხასიათისაა (რადგან სამუშაოთა კონცენტრაციის დონე ამ სამქროში დაბალია).

წარმოების ტიპი და სამუშაოთა ორგანიზაციის ფორმა განსაზღვრავს ტექნოლოგიური პროცესის ხასიათს და აგებულებას. ამისათვის საწარმოს დაპროექტების დროს საჭიროა წარმოების ტიპის დადგენა.

4.5. ძრავის სარემონტო საწარმოს

ტექნოლოგიური ანგარიში

4.5.1. საწარმოს მუშაობის რეჟიმი, წლიური

და დღიური საწარმოო პროგრამის

განსაზღვრა

ძრავის სარემონტო საწარმოებში ძირითად უბნებზე გათვალისწინებულია ორცვლიანი სამუშაო დღე, ხოლო დანარჩენ უბნებზე ერთცვლიანი. გარდა ამისა საწარმოები მუშაობენ 5 დღიანი სამუშაო და ორი გამოსასვლელი დღით, ან 6 დღიანი სამუშაო და ერთი გამოსასვლელი დღით. ცვლის ხანგრძლივობა 8,2 საათი, წინასადღესასწაულო დღეებში 7 საათი.

საწარმოს 5 დღიანი სამუშაო დღით მუშაობის შემთხვევაში წლის განმავლობაში სამუშაო დღეების რაოდენობა შეიძლება გამოვიანგარიშოთ შემდეგი ფორმულით:

$$D_{\text{შემ}} = |D_{\text{წლ}} - (\alpha + \beta + \gamma)|, \quad \text{დღე}$$

სადაც $D_{\text{წლ}}$ არის კალენდარული დღეების რაოდენობა წელიწადში;

α	-	შაბათი წელიწადში;	დღეების რაოდენობა
β	-	კვირა წელიწადში;	დღეების რაოდენობა
γ	-	სადღესასწაულო წელიწადში.	დღეების რაოდენობა

ერთი კვირის განმავლობაში მუშის სამუშაო დროის ფონდი შეადგენს 41 საათს. მუშის წლიური სამუშაო დროის ფონდი ეწოდება საათების იმ რაოდენობას, რომელსაც გამოიმუშავებს მუშა წლის განმავლობაში. არსებობს წლიური სამუშაო დროის ფონდის ორი სახე ნომინალური და ნამდვილი. მუშის ნომინალური წლიური დროის ფონდი ეწოდება წლის განმავლობაში სამუშაოს კალენდარულ დროს საათებში, ხოლო ნამდვილი შვებულებისა და სხვა მიზეზებით გაცდენილი დროის გარეშე. წლის განმავლობაში მუშის სამუშაო დროის ნომინალური ფონდი კამერაში მომუშავე მღებავებისთვის შეადგენს 1823 საათს, ხოლო ყველა დანარჩენისთვის 2050 საათს. ასევე წლის განმავლობაში მუშის სამუშაო დროის ნამდვილი ფონდი მღებავებისთვის არის 1630 საათი,

გამომცდელ-მარეგულირებლებისთვის 1855 საათი,
საამქროებში მომუშავეთათვის 1895 საათი და სხვა
პროფესიის მუსებისთვის 1904 საათი.

სამუშაო ადგილების და მოწყობილობების
წლიური დროის ფონდი ეწოდება დროს საათებში,
რომლის განმავლობაშიც იყენებენ მოწყობილობას.
მოწყობილობის სამუშაო დროის ნამდვილი ფონდი
ეწოდება დროს საათებში, რომლის განმავლობაშიც
მოწყობილობას შეუძლია იმუშაოს რემონტზე
დახარჯული დროის გამოკლებით.

მოწყობილობის ნამდვილი და
ნომინალური დროის ფონდის სიდიდეები ნაჩვენებია
ცხრ. 4.1.

ძრავის სარემონტო საწარმოს წლიური
საწარმოო პროგრამა შეიძლება განვსაზღვროთ
შემდეგი ფორმულით:

$$N_{\text{წლ}} = \frac{A_{\text{ინ}} \cdot \ell \cdot D_{\text{წლ}} \cdot \alpha}{L_{\text{კრ}}} \text{ ცალი}$$

სადაც $A_{\text{ინ}}$ არის ძრავების ინვენტარული
რაოდენობა, ცალი;
 ℓ - ძრავის საშუალო დღიური გარბენა,
კბ;

$D_{\text{ყლ}}$ - წელიწადში გაღენდარული

დღეების რაოდენობა;

$L_{\text{კრ.}}$ - ძრავის გაპიტალურ რემონტამდე

გარბენა;

α - პარკის გაშვების კოეფიციენტი
($\alpha = 0,65-0,9$).

ცხრილი 4.1.

მოწყობილობებისა და სამუშაო ადგილის წლიური

დროის ფონდები

41 საათიანი სამუშაო კვირა			
ცვლების რაოდენო ბა	ცვლის ხანგრძლივო ბა	მოწყობილობის ნამდვილი წლიური დროის ფონდი სთ.	სამუშაო ადგილის ნომინალური წლიური დროის ფონდი სთ.
1	7,2	1750	1823
1	8,2	1904	2050
2	7,2	3500	3646
2	8,2	3808	4100

წლიური საწარმო პროგრამის შემდეგ
განვსაზღვროთ დღიური საწარმო პროგრამა
შემდეგი გამოსახულებით:

$$N_{\text{ყვ}} = \frac{N_{\text{წწ.}}}{D_a} \quad \text{ცალი}$$

სადაც $N_{\text{ყვ}}$ არის დღიური საწარმო პროგრამა,

ცალი;

$N_{\text{წწ.}}$ - წლიური საწარმო პროგრამა,

ცალი;

D_a - სამუშაო დღეების რაოდენობა

წელიწადში, დღე;

ძრავის სარემონტო საწარმოს რიტმი
წარმოადგენს დროის იმ მონაკვეთს, რომლის
შემდეგაც გამოდის მორიგი გარემონტებული ძრავი.

$$R = \frac{T_{\text{წწ.}} \cdot Z \cdot 60}{N_{\text{ყვ.}}} \quad \text{წთ.}$$

სადაც R არის საწარმოს რიტმი, წთ;

$T_{\text{წწ.}}$ - სამუშაო ცვლის ხანგრძლივობა, სთ.;

Z - ცველების რაოდენობა;

$N_{\text{ყვ.}}$ - დღიური საწარმო პროგრამა, ცალი.

4.5.2. ძრავის სარემონტო საწარმოს

შრომატევადობის დადგენა

შრომატევადობა ეწოდება დროის იმ მონაკვეთს, რომელიც საწარმოს მუშამ უნდა დახარჯოს მოცემული პროდუქციის შექმნაზე, მისი განხომილებაა კაც/საათი. შრომატევადობის დადგენის სისწორეზე დამოკიდებულია, როგორც ყველა ტექნოლოგიური ანგარიშის ხარისხი, ისე სარემონტო საწარმოს პროექტის სწორი გადაწყვეტა.

საწარმოებში ახალი ტექნიკის დანერგვა და ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფა, როგორც წესი, გავლენას ახდენს შესრულებული სამუშაოების შრომატევადობის სიდიდეზე. ამიტომ შრომატევადობის ნორმები უნდა იყოს პროგრესული ე.ი. ითვალისწინებდეს მეცნიერებისა და ტექნიკის უკანასკნელ მიღწევებს.

შრომატევადობის სიდიდეზე გავლენას ახდენს ძრავის სარემონტო საწარმოს პროგრამის სტრუქტურა ე.ი. სრულკომპლექტიანი ძრავების კაპიტალური რემონტის ფარდობა სასაქონლო კვანძების კაპიტალური რემონტის ფარდობასთან. ამ ფარდობის

გადიდებისას მცირდება სამუშაოების კონცენტრაცია, რაც იწვევს შრომატევადობის გაზრდას. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოცემული კონკრეტული პირობებისთვის შრომატევადობის სიდიდე შეიძლება განვსაზღვროთ გამოსახულებით:

$$t = t_1 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_4 \quad \text{ძალ/საათი}$$

სადაც t_1 არის ძრავის კაპიტალური რემონტის შრომატევადობის ნორმა ეტალონური პირობებისთვის, კაც/სთ (ცხ. 4.2.).

K_1 - ძრავის კაპიტალური რემონტის შრომატევადობის ნორმის კორექციის კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს თითოეული მოდელის ძრავის წლიურ საწარმოო პროგრამას (ცხ. 4.3.).

თუ დასაპროექტებელი ძრავის სარემონტო საწარმოს წლიური პროგრამის ფაქტიური სიდიდე (N_3) არ ემთხვევა 4.3. ცხრილში მოცემულს, მაშინ კორექციის კოეფიციენტი განისაზღვრება ინტერპოლაციით:

$$K_{1N_3} = K_{1N_2} + \frac{K_{1N_1} - K_{1N_2}}{N_2 - N_1} (N_2 - N_3)$$

სადაც N_1 და N_2 - შესაბამისად არიან ფაქტიური

წლიური პროგრამის (N_3) უახ-

ლოები უმცირესი და უდიდესი

სიდიდეები, რომ-ლებიც

მოცემულია ცხრილიში 4.3.;

K_{1N_1} და K_{1N_2} - წლიური საწარმოო

პროგრამების მიხედვით შრომა-

ტევადობის შემასწორებელი

კოეფიციენტები, აიღება 4.4.

ცხრილიდან.

K_2 არის შრომატევადობის კორექციის

კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გასარემონ-
ტებელი ძრავების მრავალმოდელიანობას, სატვირთო

ავტომობილების, ავტობუსების და მსუბუქი

ავტომობილების ძრავებისთვის კოეფიციენტი

$K_2 = 1,05$. ამ კოეფიციენტს იყენებენ მხოლოდ

ძრავების კაპიტალური რემონტისთვის დანიშნული

საწარმოს დაპროექტებისას. თუ გასარემონტებელია

ერთი მოდელის ძრავები მაშინ $K_2 = 1$.

ცხრილი 4.2.

ძრავების ეტალონური შრომატევადობა და მასა

ძრავის მოდელი	ძრავის მასა	ძრავის კ.რ.-ის შრომატევადობა
2107	140	28,9
4123	145	29,6
ზმზ-4022-10	185	45,6
ზმზ-53	275	42,32
ზილ-130	490	46,62
კამაზ-740	743	54,6
Д-2156	910	62,6
იამზ-236	995	66,6
იამზ-238	1422	84,03

K₃ არის შრომატევადობის კორექციის

კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი მოდელის ძრავების კაპიტალურ რემონტს, რომლის ჯამური შრომატევადობა უცნობია, მაშინ შრომატევადობა (ცხრილი 4.2.) შემდეგნაირად განისაზღვრება. იდებენ ისეთივე ჯგუფის(სატვირთო, მსუბუქი ან ავტობუსი) კონსტრუქციული სირთულით ახლომდგომი ძრავის კაპ. რემონტის შრომატევადობას და ახდენენ მის კორექტირებას ძრავების მასების მიხედვით, დამყვანი კოეფიციენტით.

ცხრილი 4.3.

დამყვანი კოეფიციენტი ძრავის კაპიტალური
რემონტის შრომატევადობის ნორმების წლიური
პროგრამისგან დამოკიდებულებით

საწარმოს კაპიტალური რემონტის წლიური პროგრამა	დამყვანი კოეფიციენტი	საწარმოს კაპიტალური რემონტის წლიური პროგრამა	დამყვანი კოეფიციენტი
1000	1,14	20000	0,714
2000	1,00	30000	0,684
4000	0,88	40000	0,660
6000	0,825	50000	0,640
8000	0,800	60000	0,625
10000	0,77	80000	0,604
12000	0,755	100000	0,600

$$K_3 = \eta^3 \sqrt{\frac{G_1^2}{G_2^2}}$$

სადაც G_1 არის ახალი მოდელის ძრავის მასა, კგ.

G_2 - მსგავსი მოდელის ძრავის მასა, კგ.

η - შემასწორებელი კოეფიციენტი, რომელიც იცვლება ზღვრებში $\eta = 0,95 - 1,05$

უმცირეს მნიშვნელობას იდებენ თუ

$G_1 < G_2$.

ცხრილი 4.4.

ძრავის შრომატევადობა სამუშაო სახის მიხედვით
%-ული და კაც/საათები.

სამუშაოს დასახელება	შრომატევადობა	
	%-ული	კაც/საათი
ძრავის მიღება	0,4	
ძრავის გარეგანი გარეცხვა	0,3	
სადამშლელო-სარეცხი	11,5	
დეტალების კონტროლი და დახარისხება	2,0	
დაგომპლექტება და საზეინკლო მორგება	5,4	
შედებვა	0,6	
საზეინკლო-მექანიკური	15,5	
საშემდუდებლო მოლითონვა ოერმული	3,3	
გალვანური	1,3	
დეტალების რემონტი	22,2	
ძრავების აწყობა	16,0	
ძრავების გამოცდა	7,8	
კვების	5,0	
ელტექნიკური	7,5	
	100	

შრომატევადობის მიღებული მნიშვნელობები
დაგანაწილოთ (ცხრილი 4.4.) სამუშაოს სახის

მიხედვით, როგორც %‐ულ ისე კაც/საათებად
ძრავებისთვის.

4.6. ძრავის მიმღები განყოფილება

ძრავის სარემონტო საწარმო სარემონტოდ
იღებს სრულად დაკომპლექტებულ ძრავს, რაც იმაში
გამოიხატება, რომ მასზე ყველა მოწყობილობა არის
დაყენებული.

ძრავის მიღებისას შემოწმებას ახდენს
საწარმოს წარმომადგენელი (მიმღები) შემკვეთთან
ერთად. ისინი განსაზღვრავენ რემონტისთვის
ვარგისიანობას და ადგენენ მიღება-ჩაბარების აქტს
სამ ეგზემპლარად ხელის მოწერით. ერთი აქტი
მიაქვს შემკვეთს, მეორე იგზავნება ბუღალტერიაში,
მესამე – საწარმოო სადისპენსირო განყოფილებაში.
მიმღებ განყოფილებაში იანგარიშება მუშები და
სამუშაო ადგილების საჭირო რაოდენობა. მუშების
ფაქტობრივი რაოდენობა გამოითვლება შემდეგი
ფორმულით:

$$Q_{\text{ფაქ}} = \frac{N_{\text{წლ}} \cdot V}{\Phi_{\text{ნომ}}}$$

სადაც $N_{\text{წლ}}$ არის წლიური საწარმოო პროგრამა;

V - ძრავის მიღების შრომატევადობა,
 კაც/საათი, შესაბამისი ცხრილიდან 4.4.
 სამუშაო ადგილების საჭირო რაოდენობა
 იანგარიშება ფორმულით:

$$\Pi = \frac{Q_{\text{ფაქ}}}{n \cdot z}$$

სადაც $Q_{\text{ფაქ}}$ არის მუშების ფაქტობრივი რაოდენობა,
 მუშა;
 n - ერთ ადგილზე მომუშავე მუშების
 რაოდენობა, მუშა;
 z - ცვლების რაოდენობა.

ცხრილი 4.5.

მიმღები განყოფილების მოწყობილობა

მოწყობილობის დასახელება	მოდელი	გაბარიტული ზომები $\ell \times b$	ფართ ობი x^2	რაოდ ენობა n	ჯამური ფართობი $\sum f$
ადგილი ავტომობილის დასაყენებლად ოფისი (მაგიდა, კარადა, სპამი, კომპიუტერი)	-	$\ell \times b$	x^2	1	x^2
					$\sum f = 25 + x^2$

განყოფილების მთლიანი ფართობი იქნება

$$F_{\text{ა.ბ.}} = \sum f \cdot K, \text{ მ}^2$$

სადაც K - სიმჭიდროვის კოეფიციენტია და აიღება
 $K=3,5$.

შენიშვნა: მიმღები განყოფილება მუშაობს
ერთცვლიანი რეჟიმით

4.7. ძრავის გარეგან გამრეცხი განყოფილება
ძრავის დაშლის სამუშაოებზე შრომის ნაყოფიერების გაზრდის და წარმოების კულტურის ამაღლებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ძრავის სისუფთავეს. გარეცხვის წინ ძრავას კარტერიდან უნდა ჩამოუშვან ზეთი და შემდეგ კარტერი გამორეცხონ გადახურებული ორთქლით. ძრავი ირეცხება ობილი წყლით ($35-40^{\circ}\text{C}$), ნარეცხი წყალი მიდის გამფილტრავ ძაბრში. გარეცხვა ხდება გამრეცხ მანქანებში, რომელთა მოდელი და გაბარიტები მოცემულია და შეირჩევა ძრავის მოდელის მიხედვით.

4.8. სარემონტო ფონდის და მზა

პროდუქციის საწყობი

გარეგანი გარეცხვის შემდეგ გასარემონტებელი ძრავი ურიკის საშუალებით გადააქვთ სარემონტო ფონდის საწყობში. გასარემონტებელი და გარემონტებული ძრავების საწყობი წარმოადგენს შენობას ან ფარდულს, სადაც განლაგებულია სტელაჟები ძრავების დასაწყობად, სტელაჟის ფართობი იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$F = \frac{\sum G}{g} k, \text{ მმ}^2$$

$$\sum G = G_{\text{მრ.}} \cdot N_{\text{მრ.}} \cdot d_{\text{მრ.}}, \text{ კგ.}$$

სადაც $G_{\text{მრ.}}$ არის ძრავის წონა, კგ;

$N_{\text{დღ}}$ - დღიური საწარმოო პროგრამა, ცალი;

$d_{\text{მრ.}}$ - მარაგი დღეების რაოდენობა, რომელიც გასარემონტებელი ძრავებისთვის აიღება 10-15, ხოლო გარემონტებული ძრავებისთვის 5 დღის მარაგით;

g - 1მ^2 -ზე დასაშვები დატვირთვა, კგ.

$$g = 600 - 1400 \text{ კგ.}$$

K - სიმჭიდროვის კოეფიციენტი; **K=1,5-2.**

4.9. საწარმოო კორპუსის გაანგარიშება

საწარმოო კორპუსში მოთავსებული საჭირო საამქროები გაანგარიშების მიხედვით იყოფა სამ ჯგუფად.

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ის საამქროები, რომელთა საწარმოო პროგრამა გამოსახულია მხოლოდ ნომენკლატურული და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით. ასეთი საამქროებია: დაშლა-აწყობის და საზეინკლო-მექანიკური საამქროები. მათი გაანგარიშება ხდება შრომატევადობის მიხედვით.

მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ის საამქროები, რომელთა საწარმოო პროგრამა გამოსახულია არა მარტო ნომენკლატურული და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით, არამედ აგრეთვე სარემონტო ობიექტის წონის მიხედვით. ამ საამქროებს მიეკუთვნება ცხელი (თერმული) და დეტალების გამრეცხი საამქროები. აღნიშნული საამქროების გაანგარიშება ხდება საამქროში აღსაღენად შემოსული დეტალების წონის მიხედვით.

ცხრილი 4.6

საწარმოო კორპუსის საამქროების ფართობები

სამუშაოს დასახელება	ხვედრითი ფართობი $f_{b_3} \cdot \beta^2$	მუშაოს რაოდენობა $Q_{ფაქ.} = \frac{N_{ყლ}}{\Phi_{ნოგ.}} \cdot V$	საამქროს ფართობი $F = Q_{ფაქ.} \cdot f_{b_3}$
სადამზღველო- სარეცხო	30,0		
დეტალების კონტროლი და დახარისხება	19,0		
დაკომპლექტება და საზონჯლო	22,5		
მორგება			
შეღებვა	75,0		
საზონჯლო	11,0		
მექანიკური			
საშემდეგებლო- მოლითონგა	29,0		
თერმული	34,0		
გალვანური	47,0		
დეტალების რემონტი	14,5		
ძრავების აწყობა	14,5		
ძრავების გამოცდა	20,0		
კვების	5,2		
გლობექნიკური	5,2		

მესამე ჯგუფს მიეკუთვნება ის საამქროები, რომელთა საწარმოო პროგრამა გამოსახულია ნომენკლატურული და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით და აგრეთვე დასამუშავებული დეტალების ზედაპირის ფართობის მიხედვით(θ^2 , დ θ^2). ამ საამქროებს მიეკუთვნება საშემდუღებლო-მოლითონგის, გალვანური და სამდებრო საამქროები, რომელთა გაანგარიშება ხდება დასაფარავი ფართობის სიდიდის მიხედვით.

რაც შეეხება საწარმოო კორპუსში მოთავსებული საამქროების ფართობების გაანგარიშებას, შესაძლებელია ორი მეთოდით: 1. საწარმოსათვის დადგენილი შრომატევადობების მიხედვით ვიანგარიშოთ მუშების რაოდენობა და გავამრავლოთ ერთ მუშაზე გათვალისწინებულ ხვედრით ფართობზე ცხრ. 4.6. 2. საამქროს ტექნოლოგიური მოწყობილობების ფართობის ჯამს გავამრავლებთ სიმჭიდროვის კოეფიციენტზე.

4.10. სამარშრუტო საწყობი

სამარშრუტო საწყობში თაგს იყრის ყველა გასარემონტებელი დეტალი, რომელიც მიეწოდება საკონტროლო-დამსარისხებელი განყოფილებიდან

(სადაც ხდება დეტალებზე დამღის დასმა აღდგენის მარშრუტების მიხედვით). სამარშრუტო საწყობში სპეციალურ სექციებიან თაროზე ათავსებენ ერთი და იმავე დეფექტების მქონე დეტალებს და ისინი პარტიებად მიეწოდებიან აღდგენის მარშრუტების მიხედვით აღმდგენ საამქროებს. ამით უზრუნველყოფილია საამქროების რიტმული მუშაობა და სამუშაოს მომზადება-დამთავრების დროში მოგება (მოწყობილობები მომზადებულია ერთნაირი დეფექტების აღმოსაფ-ხვრელად, არ ხდება მათი გადართვა სხვა სამუშაოს შესასრულებლად). ამ საწყობის ფართობი გაიან-გარიშება შემდეგნაირად:

$$F = \frac{\alpha \cdot G_{\text{ძრ.}} \cdot N_{\text{დღ}} \cdot d_{\text{ძრ.}} \cdot K}{g}, \text{ ძ}^2$$

სადაც $N_{\text{დღ}}$ არის დღიური საწარმოო პროგრამა,

ცალი;

$G_{\text{ძრ.}}$ - ძრავის წონა, კგ;

- α - გასარემონტებელი დეტალების წონის % -ული რაოდენობა $\alpha = 25 - 30\%$;
- d_{det} - მარაგი დღეების რაოდენობა, დღე; $d_{det} = 3$;
- g - დატვირთვა იატაკის $1\text{d}^2\text{-ზე}$, კგ; $g = 500 - 800$ კგ;
- K - სიმჭიდროვის კოეფიციენტი, $K = 2 - 2,2$.

4.11. საშუალებო საწყობი

საშუალებო საწყობის დანიშნულებაა უზრუნველყოს საწარმოს რიტმული მუშაობა. ამ საწყობში თავს იყრის ვარგისი, გარემონტებული და ახალი დეტალები. საშუალებო საწყობი მოთავსებულია საწარმოო კორპუსში და შეძლების-დაგვარად უნდა მდებარეობდეს საზეინკლო-მოსარგებ და საამწყობო საამქროებთან. საშუალებო საწყობში თავმოყრილია დეტალების წონის 80%-მდე. ფართობი იანგარიშება იგივე ფორმულით:

$$F = \frac{\alpha \cdot G_{det} \cdot N_{det} \cdot d_{det} \cdot K}{g}, \text{ კ}^2$$

აქ ყველა სიდიდე იგივეა, რაც სამარშრუტო საწყობის შემთხვევაში, მხოლოდ $\alpha = 80\%$.

4.12. ძრავების საგამოცდო განყოფილება

საწარმოო კორპუსის ფართობის გა-
ანგარიშება მეორე მეთოდით, როგორც აღვნიშნეთ
არის მოწყობილობის ჯამური ფართის, სიმჭიდროვის
კოეფიციენტზე ნამრავლით მიღებული საამქროს
ფართობი, ხოლო ცალკეულ საამქროთა
ფართობების ჯამით მიიღება საწარმოო კორპუსის
მთლიანი ფართობი. მაგალითისთვის განვიხილოთ
ძრავების საგამოცდო განყოფილება.

ამ განყოფილების დანიშნულებაა ძრავების
მისახმარისება და გამოცდა. აწყობილი ძრავები
საგამოცდო გნეოფილებას მიეწოდება განსაზ-
ღვრული კომპლექტობით, რომელიც დამოკიდებულია
სარემონტო საწარმოს დანიშნულებაზე. თუ
საწარმოში ხდება ავტომობილების რემონტი, მაშინ
რეკომენდებულია ძრავების მისახმარისება და
გამოცდა ვაწარმოოთ გადაბმულობასა და გადა-

ცემათა კოლოფთან ერთად აწყობილ მდგომარეობაში.

ძრავა საგამოცდოდ მიღებული უნდა იქნეს დაკომპლექტებული ყველა აგრეგატებით და ხელსაწყოებით გარდა ვენტილატორისა, საჰაერო ფილტრისა და კარტიულის ვენტილაციის მოწყობილობებისა, რომლებიც უნდა დავაყენოთ გამოცდის შემდეგ.

ძრავების მისახმარისება და გამოცდა ხდება შემდეგ რეჟიმებზე:

1. ციფად მისახმარისება 15 წუთის განმავლობაში 400-600 ბრ/წთ-სა და 20 წუთის განმავლობაში 800-1000 ბრ/წთ-ის დროს.
2. ცხლად მისახმარისება დაუტვირთავად 20 წუთის განმავლობაში 1000-1200 ბრ/წთ-ის და 15 წუთის განმავლობაში 1500-2000 ბრ/წთ-ის დროს.
3. ცხლად მისახმარისება დატვირთვით 25 წუთის განმავლობაში 1600-2000 ბრ/წთ-ის და 25 წუთის განმავლობაში 2500-2800 ბრ/წთ-ის დროს

4. საკონტროლო გამოცდა – ბრუნთა
რიცხვი არაუმეტეს 3000 ბრ/წთ,
პროცესის ხანგრძლივობა 5 წთ.

ძრავების მისახმარისებისთვის საჭირო
სტენდების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

$$n_{b\phi} = \frac{\alpha(t_1 + t_2)N_{\text{ყლ.}}}{\Phi_{\text{ნამ.}} \cdot Z \cdot \eta}$$

სადაც $N_{\text{ყლ.}}$ არის წლიური საწარმოო პროგრამა;

t_1 - ერთი ძრავას მისახმარისებისთვის
საჭირო დრო;

t_2 - ძრვას მოხსნა-დაყენებისთვის საჭირო
დრო ($t_2=0,25$ წთ);

α - განმეორებით გამოცდის კოეფიციენტი
 $\alpha = 1,05 - 1,1.$

საგამოცდო განყოფილების დაგეგმარების
დროს, გარდა სტენდების გაანგარიშებისას საჭიროა
შევირჩიოთ, ძრავას შეზეთვის, საწვავით კვების,
გაგრილების, ანთების და ნამწვი აირების განდევნის
სისტემა.

ა) ძრავების ზეთით კვების სისტემა.
თანამედროვე ძრავების სარემონტო საწარმოებში
ფართოდ გავრცელდა მისახმარისების პროცესში

მისი შეზეთვის გამდინარე ცირკულირებული ზეთით
კვების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ზეთის
მიწოდების პროცესის ავტომატიზაციას იმ
უპირატესობით, რომ წნევის შემცირების
შემთხვევაში ავტომატურად გამოირთვება ანთების
ან კვების სისტემა. მის მოწყობილობებს შეადგენს:
ზეთის ტუმბო, ზეთის ფილტრები, რეზერვუარები და
მილგაყვანილობები.

ბ) ძრავას საწვავით კვების სისტემა. საწვავით
კვების სისტემის ელემენტებში შედიან შემდეგი
მოწყობილობები: საწვავის რეზერვუარი, საწვავის
ხარჯის საზომი მოწყობილობები, საწვავის აგზები
და მილგაყვნილობები. საწვავის რეზერვუარი
მოთავსებული უნდა იქნას კედლის გარეთ ,ხოლო
საწვავის აგზები 2,5-3 მეტრით მაღლა იატაკის
დონიდან იმისთვის, რომ საწვავი თვითდინებით
მიეწოდებოდეს ძრავას.

გ) გაგრილების სისტემა. ძრავას მიმუშავების
დროს ოპტიმალური თბური რეჟიმი ხასიათდება
შემდეგი მონაცემებით: ძრავაში შემავალი წყლის
ტემპერატურა $65-75^{\circ}\text{C}$, გამომავალი $85-90^{\circ}\text{C}$. აქ
გამოყენებულია გაგრილების ორი სისტემა:
ინდივიდუალური და ცენტრალიზებული. ინდივიდუ-

ალური, როცა თითოეულ ძრავას აქვს თავისი გაგრილების სისტემა და მუდმივი შემრევი ავზი. ცენტრალიზებული სისტემის დროს ყველა ძრავას ემსახურება ერთი შემრევი ავზი.

დ) საწვავი აირების განდევნის სისტემა. ძრავების გამოსაცდელ განყოფილებაში გამოიყნება ძრავადან ნამწვი აირების მოცილების ინდივიდუალური და ცენტრალიზებული სისტემები. ინდივიდუალური სისტემის დროს ძრავას აქვს სპეციალური მიღგაყვანილობა, რომელიც გამოდის შენობის გარეთ. ცენტრალიზებული სისტემა გამოიყენება სტენდების დიდი რაოდენობის შემთხვევაში.

ე) ამწე-სატრანსპორტო საშუალებები. გამოსაცდელ განყოფილებაში ძრავების მიტანა მიზანშეწონილია მონორელსის ან ურიკის საშუალებით, ხოლო საამქროში უნდა იყოს კოჭური ამწე.

საამქროში საჭირო მუშების რაოდენობა იანგარიშება შრომატევადობის მიხედვით:

$$Q_{\text{ვაჭ}} = \frac{N_{\text{წ}} \cdot V}{\Phi_{\text{ნომ}}} \quad \text{მუშა}$$

ცხრილი 4.7.

შევირჩიოთ სათანადო მოწყობილობა და

შევადგინოთ ცხრილი

მოწყობილობის დასახელება	მოდელი	გაძრიტული ზომები lxb	ფართი m^2	რაოდე ნობა	ჯამური ფართობი $\sum f \text{ m}^2$
ძრავის საგამოცდო სტენდი	KI- 2139Б	5,75x5,44	29,0		
სარეგულირებლ ის რეასტაცი ოდევექტების	-	0,8x0,6	0,48		
აღმოსაფევრები სტენდი	-	2,0x0,9	1,8		
სტენდი	1012	0,84x0,4	0,33		
საზეინკლო დაზგა წყლის ტუბმ ელდრავით	2280	1,4x0,8	1,12		
ზეთის ტუბმ	1,5K-6	0,9x0,5	0,45		
ზეთის ტუბმ	ЭМН- 5/3-2	0,6x0,3	0,18		
ზეთის ავზი	C-205	1,4x0,6	0,84		
წყლის ავზი (ქვედა)	2014	2,0x1,4	2,8		
ზეთის ფილტრი	ФГТ- 30	1,6x0,6	0,96		
წყლის ავზი (ზედა)	2018	2,2x1,2	2,64		
საწვავის ხარჯის საზომი	-	0,3x0,2	0,06		
საწვავის სარიგებელი ავზი	-	1,2x0,6	0,72		
პოჭური ამწე	-	-	-		

ძრავების საგამოცდო განყოფილების მთლიანი
ფართობი იქნება:

$$F_{\text{ხსგ.}} = \sum f \cdot K \cdot \partial^2$$

4.13. დამხმარე საწარმოო საამქროები
დამხმარე საწარმოო საამქროებს მიეკუთვნება
მთავარი მექანიკოსის განყოფილება (მმგ) და
საიარადო საამქრო. საიარადო საამქროში
სრულდება ტექნოლოგიური აღჭურვილობის
(საჭრისები, სამარჯვები) დამზადება და იარადების
გალესვა, ხოლო მმგ-ის დანიშნულებაა
მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და
რემონტი, ელექტროქსელის, წყალგაყვანილობის,
გათბობის ქსელისა და შენობა-ნაგებობების
მიმდინარე რემონტი და წესივრულ მდგომარეობაში
შენახვის უზრუნველყოფა.

4.13.1. მთავარი მექანიკოსის განყოფილება (მმგ)

მთავარი მექანიკოსის განყოფილებაში შედის:
საზეინკლო-მექანიკური უბანი, ელექტროსარემონტო

და სამშენებლო-სარემონტო უბნები და საქვაბე (თუ გეგმაში არ არის გათვალისწინებული ცენტრალური გათბობა).

მთავარი მექანიკოსის საზეინკლო-მექანიკური უბნის გაანგარიშება ხდება მიახლოებითი მეთოდით, რომლის მიხედვით იანგარიშება ლითონსაჭრელი ჩარხები, ხოლო დანარჩენი მოწყობილობა შეირჩევა. ჩარხების რაოდენობა აიღება 4-5% საერთო მოწყობილობებიდან და დანაწილდება შემდეგ-ნაირად: სახარატო 50%, საფრეზი 8%, სარანდავი 8%, სახეხი 12%, საბურდი 12%, ყველა დანარჩენი 10%. მუშების (ხარატების) საჭირო რაოდენობა აიღება 0,55-0,6 კაცი ერთ ცვლაში ჩარხის ერთეულზე, ზეინკლები სარატების 1,5%, დამხმარე მუშები 10-15% მთლიანი მუშებიდან. საზეინკლო-მექანიკური უბნის ფართობი გამსხვილებული მაჩვენებლებით აიღება 20-25 m^2 ერთ ძირითად ჩარხზე.

მთავარი მექანიკოსის ელექტროსარემონტო უბანზე ელექტროგანათებისა და სხვ. დანადგარების მომსახურებისთვის საჭირო მუშების რაოდენობა იანგარიშება 4-5 მუშა ყოველ 1000 კვტ სიმძლავრეზე

და უბნის ფართობი განისაზღვრება ცვლაში ყოველ
მომუშავეზე 8-10%-ის ოდენობით.

სარემონტ-სამშენებლო უბანზე მომუშავეთა
რაოდენობა იანგარიშება იმ შესრულებული
სამუშაოს მოცულობით (ლარებში) რომელიც უნდა
შეასრულოს აღნიშნულმა უბანმა. სამუშაოს
მოცულობა აიღება შენობების ღირებულებების 3%.
მუშების რაოდენობა პროფესიის მიხედვით იყოფა
შემდეგი %-ული რაოდენობებით: დურგლები 25-30%,
მეთუნუქეები 15-20%, მლესავები 25-30% და სხვ.
პროფესიის 25%, ფართობი აიღება 8-12 მ² თითოეულ
მუშაზე. მმგ-ის მთლიანი ფართობი იქნება:

$$F_{მმგ} = F_{ს.მ.} + F_{კლ.მ.} + F_{სარ.სამ.}$$

4.13.2. საიარადო საამქრო

საიარადო საამქროს შემადგენლობაში შედის:
საზეინკლო-მექანიკური და სალესი უბნები,
იარაღების გამცემი საკუჭნაო. საზეინკლო-მექანიკურ
უბანზე ლითონსაჭრელი ჩარჩების რაოდენობა
აიღება საწარმოს ძირითადი მოწყობილობების
რაოდენობის 12-14% და ნაწილდება შემდეგი %-ული
ოდენობით: სახარატო 44-56%, საფრეზი 10-14%,

სახები 16-20%, საბურდი 8-12%, სხვა 8-12%.

ხარატების რაოდენობა აიღება 0,6-0,7 კაცი ერთ ცვლაში ჩარხის ერთეულზე, ზეინკლები ხარატების 40-50% და კონტროლიორები 4-5% ხარატების და ზეინკლების რაოდენობიდან. საზეინკლო-მექანიკური უბნის ფართობი გამსხვილებული მაჩვენებლების მიხედვით აიღება 16-20 ϑ^2 ერთ ძირითად ჩარხზე.

სალეს უბანზე ჩარხების რაოდენობა აიღება 4-5% ლითონსაჭრელი ჩარხების რაოდენობიდან სახები ჩარხების გარდა. თუ გაანგარიშებისას მივიღეთ 3 ჩარხზე ნაკლები, მაშინ შეიძლება ავიღოთ კომპლექტში ჩარხების შემდეგი მაქსიმალური რაოდენობა: უნივერსალური სახები ჩარხი 3A64M, საჭრისების სალესი ჩარხი 3B25, ბურდების სალესი ჩარხი 3B625, საჩორტნი ჩარხი 3M634. მუშების რაოდენობა ცვლაში ერთ ჩარხზე 0,4-0,6. უბნის ფართობი აიღება 9-12 ϑ^2 ერთ ჩარხზე.

იარაღების გასაცემი საკუჭნაოს ფართობი ორცვლიანი სამუშაო რეჟიმის დროს აიღება 0,6-0,7 ϑ^2 ჩარხის ერთეულზე, 0,4-0,5 ერთ სახეს ჩარხზე და 0,3-0,35 ϑ^2 ერთ ზეინკალზე. ორცვლიანი რეჟიმის

შემთხვევაში აღნიშნული ნორმატივები გამრავლდება
 $K = 0,85$ და სამცვლიანი რეჟიმის დროს $K = 1,15$.

4.14. ენერგეტიკის გაანგარიშება

საწარმოო საჭიროებისთვის დახარჯული ელექტროენერგია, შეგუმშული პაერი, ორთქლი და წყალი მიეკუთვნება ენერგეტიკას, რომლის გაანგარიშება ხდება შემდეგნაირად:

ა) ელექტროენერგიის წლიური ხარჯი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$W = P_{\text{დან.}} \cdot \Phi_{\text{ნამ.}} \cdot \eta_3 \cdot K_{\text{ძოთ.}}$$

კვარტ

სადაც $P_{\text{დან.}}$ არის ყველა დენმიმღების დადგენილი სიმძლავრე, კვტ;

$\Phi_{\text{ნამ.}}$ - მოწყობილობის მუშაობის ნამდვილი წლიური დროის ფონდი, სთ;

η_3 - მოწყობილობის დატვირთვის კოეფიციენტი $\eta_3 = 0,75$;

$K_{\text{მომ.}}$ -

მოთხოვნის

კოეფიციენტი

$$K_{\text{მომ.}} = 0,3 - 0,5.$$

ბ) განათებისთვის საჭირო ელექტროენერგიის
ხარჯს ანგარიშობენ შემდეგი ფორმულით:

$$W_{\text{გან}} = R \cdot Q \cdot F \quad \text{კვტსთ}$$

სადაც R არის ელექტროენერგიის ხარჯის ნორმა

$$1\text{მ}^2\text{-ზე} \quad \text{საათში},$$

კტ;

$$R = 15 - 20 \text{ კტ.}$$

Q

- წლის

განმავლობაში

ელექტროგანათების

მუშაობის

სიდიდე, სთ; $Q = 2100 \text{ სთ}$

F - უბის იატაკის ფართობი, მ^2 .

გ) შეკუმშულ ჰაერს იყენებენ კვანძების
აწყობის დროს დეტალების გასაქრევად. პნევმატური
იარაღების კვებისთვის და სამარჯვების პნევმატიკურ
ამძრავებში. მისი წნევა მიღება მიღება ნილობაში იცვლება
4-8 კგ/სმ² ზღვრებში. შეკუმშული ჰაერის ხარჯის
რაოდენობა განისაზღვრება თითოეული მომ-
ხმარებლის ჰაერმიმღების შეუწყვეტელი მუშაობის,
ცვლაში მათი გამოყენების კოეფიციენტის წლიური
სამუშაო დროის ფონდის მიხედვით.

შეკუმშული ჰაერის წლიური ხარჯი გამო-

გამოითვლება ფორმულით:

$$Q_{\text{გვ}} = 1,5 \cdot \sum q \cdot n \cdot K_{\text{გამ}} \cdot \Phi_{\text{ნამ}} \cdot Z \cdot \eta_3 \cdot \theta^3$$

სადაც $1,5$ არის შეკუმშული პაერის საექსპლუ-
ატაციო დანაკარგის კოეფი-
ციენტი;

q - ერთი მომხმარებლის მიერ მისი
უწყვეტი მუშაობის დროს
პაერის კუთრი ხარჯი, $\text{მ}^3/\text{სთ}$;

n - შეკუმშული პაერის ერთიანი მომ-
ხმარებლების რაოდენობა;

$K_{\text{გამ}}$ - პაერმიმღები მოწყობილობის გამო-
ყენების კოეფიციენტი;

$\Phi_{\text{ნამ}}$ - მოწყობილობის მუშაობის ნამ-
დვილი წლიური დროის ფონდი,
სთ;

η_3 - მოწყობილობის დატვირთვის
კოეფიციენტი.

დ) ორთქლი საწარმოო საჭიროებისთვის
იხარჯება ხსნარებისა და წყლის შესათბობად
სარეცხ მანქანებსა და აბაზანებში, აგრეთვე
მაცივებელი ნარევის დასამზადებლად. სარეცხ

მანქანასა და აბაზანებში ხსნარების და წყლის
შესათბობად 18 დასამუშავებელი დეტალებისთვის
ცხრილი 4.8.

შეკუმშული პაგრის გასაანგარიშებელი მაჩვენებლები

მომხმარებელი	შეკუმშული პაგრის ხარჯი მ3/წთ	პაერმიმდების გამოყენების კოეფიციენტი $K_{გაგ}$
პნევმატიკურდგუშიანი ამწე (ერთ აწევაზე) საღებავის გამფრქვევი ჩარჩების პნევმატიკური დამჭერები (მთლიანის 10-30%) ხსნარების შემრევი ფხენილის გამფრქვევი დანადგარი დეტალების საქრევი დანადგარი პნევმატიკური იარაღი საქრევი დანადგარი	0,04-0,25 0,2-0,3 0,05-0,09 0,4-0,5 0,2-0,3 0,6-1,0 0,6-0,9 1,0-1,5	0,03 0,42 0,7 0,04 0,2 0,12 0,14 0,6

4-5 კგ/სმ² წნევით მიწოდებული ორთქლის საშუალო
ხარჯს იღებენ 70-100 კგ/სთ-ის ტოლს.

საორიენტაციოდ გასახურებლად ორთქლის ხარჯი მიიღება მისი საექსპლუატაციო საშუალო საათობრივი ხარჯის 150-200%. გასაცივებელი ხსნარების დასამზადებლად ორთქლის ხარჯს იდებენ 0,15-0,2 კგ/სთ ტოლს ყოველ 1 ლიტრ დახარჯულ სითხეზე.

ე) წყალს საწარმოო საჭიროებისთვის ხარჯავენ მანქანების და აგრეგატების გასარეცხად, დეტალების გაუცხიმურების და გარეცხვისთვის, ცილინდრების ბლოკისა და მისი სახურავის პიდრავლიკური გამოცდისთვის, რადიატორების და საწვავის ავზების შემოწმებისთვის, წრთობის დროს ზეთის და დეტალების გასაცივებლად, ძრავების მისახმარისებისა და გამოცდისთვის. ავზებში დეტალების გარეცხვის დროს წყლის ხარჯი დამოკიდებულია ავზის ტევადობასა და დეტალების გაბარიტებზე $1,5-2,5\delta^3$ ტევადობის ავზისთვის წყლის საშუალო ხარჯი საათში შეადგენს 10-13 ლ-ს. ცილინდრების ბლოკის პიდრავლიკური გამოცდის დროს წყლის ხარჯი შეადგენს 2ლიტრს ერთ ბლოკზე (წყლის მრავალჯერადი გამოყენების დროს). დიდმწარმოებლურ დანადგარებზე დეტალების წრთობის დროს წყლის ხარჯი

შეიძლება აღებულ იქნას 4-6 გ³/სთ ერთ
დანადგარზე. წრთობის დროს ზეთის და დეტალების
გასაცივებლად წყლის ხარჯს იღებენ 5-8გ³ 1ტ
დასამუშავებელ ნაკეთობაზე.

	შეკუმშული ჰაერის მომხმარებელი
	ციფრ წყლის მომხმარებელი
	ცხელი წყლის მომხმარებელი
	კანალიზაციაში ჩასაშვები
	ორთქლის მომხმარებელი
	კონდენსატის დაბრუნება
	აცეტილენის მომხმარებელი
	ჟანგბადის მომხმარებელი
	ელექტროენერგიის მომხმარებელი
	სამფაზიანი შტუფსელის როზეტი
	ერთფაზიანი

ნახ. 4.1. ზოგიერთი მომხმარებლისა და სანიტარულ-ტექნიკური

მოწყობილობის პირობითი აღნიშვნები

4.15. სასაწყობო მეურნეობა

4.15.1. მთავარი საწყობი

მთავარ საწყობში ინახება სათადარიგო ნაწილები, ძირითადი და დამხმარე მასალები, როგორიცაა რეზინისა და საიზოლაციო მასალები, ქაღალდის და ქსოვილის მასალები და სხვ. აღნიშნული მასალების ხარჯის ნორმა თითოეული მოდელის ძრავასთვის მოცემულია 4.9.-4.10.-4.11. ცხრილებში.

ცხრილი 4.9.

სათადირიგო ნაწილების ხარჯის ნორმა

xarjis norma erT kapitalur remontze	Zravis modeli								
	2107	4123	zmz-4022-10	zmz-53	zil-130	kamaz-740	d456	iamz-236	iamz-238
	44	45	57	90	130	245	220	334	350

მთავარ საწყობში სპეციალურად გამოყოფილ
საცავში სტელაჟებზე შეიძლება მოთავსდეს
ქიმიკატები და საღებავი მასალები.

ცხრილი 4.10.
ძირითადი და დამხმარე მასალების ხარჯის
ნორმები

Zravis modeli											
masalebis xarjis norma et kapitaluri remontze, kg.											
qsovilebis	qaRaldis	sxva	2107	4129	zmz-4022-10	zmz-53	zil-130	kamaz-740	l456	iamz-236	iamz-238
0,1	0,1	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,2	1,9
0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,6	2,5	2,5	2,5	2,1	3,1	3,1

ცხრილი 4.11.

ქიმიკატების და საღებავი მასალების ხარჯის
ნორმები

Zravis modeli										
masalebis xajis norma erT kapitaluri remontize, kg.	saRebavi masalebi	2107	4129	zmz-4022- 10	zmz-53	zil-130	kamaz-740	d456	iamz-236	iamz-238
qimikatebi	1,3	1,4	1,8	2,5	3,5	5,7	5,6	4,6	8,0	
1,0	1,1	1,5	2,5	2,5	5,0	4,0	4,1	6,8		

მთაგარი საწყობის ფართობი იანგარიშება
ფორმულით:

$$F = \frac{\sum Q \cdot K}{q} \cdot \theta^2$$

სადაც $\sum Q$ არის საწყობში შესანახი მასალების

ჯამური წონა, კბ;

q - 1d^2 ფართობზე დასაშვები დატვირთვა,
(600-1400 კბ) კბ/ d^2 ;

K - მოწყობილობის განლაგების
სიმჭიდროვის კოეფიციენტი (k და
კ აიღება ცხ. 4.12.-დან.).

$$\sum Q = G \cdot N_{\text{კბ}} \cdot d_{\text{მარ}} \text{ კბ}$$

სადაც $N_{\text{კბ}}$ არის დღიური საწარმოო პროგრამა;

G - სათადარიგო დეტალების, დამხმარე
მასალების, ქიმიკატების და საღებავი
მასალების ხარჯის ნორმა პროდუქ-
ციის ერთეულზე (ძრავაზე ცხრილი
4.9.,4.10.,4.11.).

$d_{\text{მარ}}$ - მარაგი დღეების რაოდენობა ცხრილი
4.12.

შენიშვნა: სათადარიგო დეტალების შენახვისთვის
დეტალების წონის 40% დაეწყობა სტელაჟებზე,
ხოლო დანარჩენი 60% იატაპზე.

ცხრილი 4.12.

q და ორგონულის და k სიმჭიდროვის კოეფიციენტების
მნიშვნელობები

საწყობის სახეები	შენახვის პირობები	q, კგ/ მ ²	k
სათადარიგო დეტალების	1. სტელაჟებზე 2. იატაკზე	600-1000 1200-1500	2,5-3,0 1,7-2,5
ძირითადი და დამხმარე მასალების	სტელაჟებზე	300-400	2,5-3,0
ნედლი მასალის	1. სტელაჟებზე (ფოლადი) 2. სტელაჟებზე (ფერადი ლითონი) 3. შტაბელებზე (ფურცლოვანი ფოლადი)	1500-2000 500-800 4500-6000	2,0-2,5 2,0-2,5 1,7-2,5
ქიმიკატების	სტელაჟებზე	400-600	2,0-2,5
საზეთი მასალების	კასრებში	300-400	1,7-2,5
სამსენებლო მასალების	შტაბელებით	1000-3000	1,7-2,5
სამარშრუტო	სტელაჟებზე	600-700	2,0-2,5
საშუალებო	სტელაჟებზე	600-700	2,0-2,5

4.15.2. ნედლი მასალების საწყობი

ნედლ მასალას მიეკუთვნება შავი და ფერადი
მასალების ნაწარმი. შავი ლითონი საწარმოში

შეიძლება მიღებულ იქნეს ნაგლინის და მიღების, აგრეთვე თუჯის სხმულების და წნულოვანი მასალის სახით (ლითონნაწარმი და ელექტროდები).

ცხრილი 4.13.

ნედლი მასალის ხარჯის ნორმები

Zravis modeli										
SavilTonebi	feradi lITonebi	2107	4129	zmz-4022-10	zmz-53	zh-130	kamaz-740	д456	iamz-236	iamz-238
lITonnawarni da elektrodebi	nagjini, milibri da sxmulebi	5,0	5,4	7,2	9,0	16,0	25,4	26,0	20,6	32,2
xajis norma erT kapitalur remontze, kg.		0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	1,3	1,1	1,0	1,7
		1,8	1,9	2,6	4,0	8,0	11,0	13,0	10,3	17,4

ნედლი მასალის საწყობის გაანგარიშება ხდება ფართობის ერთეულზე მოსული წონის მიხედვით.

$$\sum Q = G \cdot N_{\text{დღ}} \cdot d_{\text{გარ}} \quad \text{გვ}$$

G-ს მნიშვნოლებები აიღება ცხრილიდან 4.13.

ნედლი მასალის საწყობის მთლიანი ფართობი
იანგარიშება ფორმულით:

$$F = \frac{\sum Q \cdot K}{q} \quad \text{გვ}^2.$$

**4.15.3. კალციუმის კარბიდის, ნახშირმჟავა
გაზის და უანგბადის შესანახი საწყობი**

კალციუმის კარბიდის, ნახშირმჟავა გაზის და
უანგბადის ხარჯის ნორმები ერთ კაპიტალურ
რემონტები მოცემულია 4.14. ცხრილში. კალციუმის
კარბიდი, ნახშირმჟავა გაზი და უანგბადი აიღება 10
დღის მარაგით, მაშინ შესანახი რაოდენობა
შეიძლება ვიანგარიშოთ შემდეგნაირად.

$$G_{\text{გარ}} = q_{\text{გა}} \cdot d_{\text{გარ}} \cdot N_{\text{დღ}} \quad \text{გვ}.$$

$$V_{\text{გა}} = Q_{\text{გა}} \cdot d_{\text{გა}} \cdot N_{\text{დღ}} \quad \text{გვ}^2.$$

$$V_{\text{გა}} = Q_{\text{გა}} \cdot d_{\text{გა}} \cdot N_{\text{დღ}} \quad \text{გვ}^2.$$

აღნიშნული საწყობი მოთავსებულია საწარმოს
ტერიტორიაზე და მინიმალური დაშორება სხვა
შენობებიდან

ცხრილი 4.14.

კალციუმის კარბიდი, ნახშირმჟავა გაზი
და ჟანგბალი

Zravis modeli										
masalebis xarjis norma erT kapitalur remontize, kg.										
Jangbadis m ³	kalciunis karbiidi kg.									
	2107	4129	zmc-4022-10	zmz-53	zil-130	kamaz-740	d456	lamz-236	lamz-238	
1,6	0,6	2,1	2,0	2,0	5,0	3,2	4,1	6,2		
1,7	0,6	0,8	0,7	0,8	2,0	1,3	1,5	2,1		

აიღება 20-25 მეტრი, მისი ფართობი აიღება 1%
საწარმოო პორპუსის ფართობისა. ე.ი.

ცხრილი 4.15.

მარაგი დღეების ნორმები

მასალების, დეტალების და ნაკეთობის დასახელება	მარაგის ნორმა, დღეები	
	უშალოდ მომწოდებლისგან	მატერიალურ- ტექნიკური მომარაგების საწყობიდან
სათადარიგო დეტალები ლითონები (ნედლი)	40-50	25-30
ლითონის ნაკეთობა	30-40	20-25
საკომპლექტო ნაწარმი დამხმარე მასალები (ტექ- რეზინის ნაწარმი, ქაღალდი, მუჭაო, ტყავის ნაწარმი და სხვ.)	25-30	15-20
ლაქსალებავი და ქმიური მასალები	—	20-25
საწვავ-საცხები მასალები დახერხილი ხე-ტყე შეკუმშული გაზი ბალონებში	30-40	15-25
სარემონტო ფონდი	—	15-20
განვითარების სამსახური	—	5-10
სარემონტო ფონდი	10-15	—
მზა პროდუქცია	4-6	—

4.15.4. საწვავ-საცხები მასალების საწყობი

საწვავ-საცხები მასალების საწყობი მოთავ-
სებულია საწარმოს ტერიტორიაზე ცალკე მისთვის
განკუთვნილ შენობაში. საზეთი მასალები: ზეთი

ცისტერნებში, კონსისტენტური საცხი – კასრებში; საწვავი (ბენზინი ან დიზელი) რეზერვუარებში, რომლებიც მიწისქვეშაა მოთავსებული.

ძრავის სარემონტო საწარმოში საზეთი მასალები გათვალისწინებულია 15-25 დღის მარაგით. საზეთი მასალების საჭირო რაოდენობა გამოითვლება ერთ კაპიტალურ რემონტე დადგენილი ნორმის მიხედვით (მთლიანად საჭირო რაოდენობა).

$$G_{\text{ყველ}} = q_{\text{ყველ}} \cdot d_{\text{მარ}} \cdot N_{\text{დღ}}$$

სადაც $q_{\text{ყველ}}$ არის კაპიტალურ რემონტე საჭირო ზეთის რაოდენობა, ლ;

$d_{\text{მარ}}$ - მარაგი დღეების რაოდენობა, დღე.

შენიშვნა. საჭიროა გავიტვალისწინოთ საწარმოს საკუთარი ავტომობილებისთვის საზეთი მასალების რაოდენობა, რომელიც აიღება საზეთი მასალების მთლიანი რაოდენობის 20%.

ერთ კაპიტალურ რემონტე საჭირო საზეთი მასალების ხარჯის ნორმები მოცემულია 4.16. ცხრილის სახით.

ცხრილი 4.16.

საზეთი მასალების ხარჯის ნორმები

Zravis modeli											
sazeti masalebis xarjis norma erT kapitalur remonize, l.		benzini	dizeli	2107	4129	zmz-4022-10	zmz-53	zil-130	kamaz-740	lamz-236	lamz-238
7,0	7,5	8,5	11,5	13,0	-	-	40,3	41,3	38,3	43,3	-

საზეთი მასალების შესანახი ცისტერნების
გაბარიტული ზომები და მოცულობა მოცემულია
4.17. ცხრილში.

ცხრილი 4.17.

საზეთი მასალების შენახვისთვის საჭირო

ცისტერნები

მოცულობა, მ ³	დიამეტრი, მმ.	სიგრძე, მმ
2,2	1000	2800
3,2	1200	2800
4,3	1400	2800
5,6	1600	2800

საწვავის საჭირო რაოდენობა გამოითვლება ერთ კაპიტალურ რემონტზე დადგენილი ნორმის მიხედვით (დღიურად საჭირო რაოდენობა).

$$Q_{ba} = q_{ba} \cdot N_{ba} \text{ ლ}$$

სადაც q_{ba} არის ერთ კაპიტალურ რემონტზე საჭირო რაოდენობა, ლ.

საწვავის ხარჯის ნორმები მოცემულია 4.18.

ცხრილში

ცხრილი 4.18.

საწვავის ხარჯის ნორმები

Zravis modeli									
xarijs norma erT kapitalur remontze	2107	4129	zmtz-4022-10	zmtz-53	zil-130	kamaz-740	d456	lamz-236	lamz-238
8,0	9,0	10,0	17,0	22,0	23,0	25,0	21,0	31,0	

ტექნოლოგიური საჭიროებისთვის აუცილებელი მთლიანი რაოდენობა იქნება:

$$Q_{\text{ტექ}} = Q_{\text{საწ}} \cdot d_{\text{მარ.}} \cdot \varphi$$

გარდა აღნიშნულისა, საჭიროა გავითვალისწინოთ საწარმოს მომსახურებისთვის საჭირო საწვავის რაოდენობა, რომელიც უნდა ავიდოთ საწვავის ტექნოლოგიური რაოდენობის 50%, გ.ი.

$$Q_{\text{მო.}} = 1,5 \cdot Q_{\text{ტექ}} \cdot \varphi.$$

დანართი

ცხრილი 1

მოწყობილობის განლაგების სიმჭიდროვის

გოგოციენტი, **K**-ს მნიშვნელობა

საწარმო უბნის დასახელება	K
საზეინკლო-მექანიკური, ელექტროტექნიკური, კვების სისტემის გალვანური და საგამოცდო სადგური	3,5
ძრავების ამწყობ-სარეგულირებო,	4,0
სამდგრო	4,5
საშემდეგებლო-მოლითონვის და ოერმული	5,0
საწყობები	5,5

ცხრილი 2

მექანიკური სამუშაოს მოლიანი მოცულობის
განაწილება მისი სახეების მიხედვით

სამუშაოს დასახელება	%
სახარატო	41
რევოლვერული	7
საფრეზი	6
სარანდი	6
სახები	15
საბურდი	14
საწეობ-სატვიფრი	3
კბილსაჭრებლი	5
სხვა	3
სულ	100

გლობტრო ღუმელ-აბაზანის მწარმოებლობა

აბაზანა-ღუმელების ტექნიკური მახასიათებლები	აბაზანა-ღუმელის ტიპი და დანიშნულება		
	ლითონნაწარმი მარილის ხსნარში გასახურებლად		
	BK-4A	B-20	CBC- 1,5- 34/8,5 MMO-1
მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა	140-160	850	85
ტექნიკური მწარმოებლობა ძგ/სო			-
გაბარიტული ზომები, მმ			-
სიგრძე	1400	1190	1325
სიგანე	266	1400	1010
სიმაღლე	240	2000	1340
სიმძლავრე	4	20	35

კამერული დუმელ-აბაზანის მწარმოებლობა

დუმელების ტექნიკური მახასიათებელი	დუმელის ტიპი და დანიშნულება			
	მოწვა, ნორმალიზაცია, ცემენტაცია, წრთობა და მოშვება			მაღალი ლეგირებული ფოლადის თერმული დამუშავება
	H-45	H-60	H-856	Г-30а
მაქსიმალური ტემპერატურა t	950	950	1000	1300
მწარმოებლობა ძგ/სთ				
მოწვა	50	79	112	—
ნორმალიზაცია	72	113	160	—
წრთობა	72	113	160	—
ცემენტაცია	6,5	9	11,2	—
მოშვება	58	90	128	—
გაბარიტული ზომები მმ				
სიგრძე	1200	1350	1600	400
სიგანე	600	900	1510	300
სიმაღლე	1500	1800	2000	950
სიმძლავრე	45	60	90	30

ცხრილი 6

ძრავის თერმულად დასამუშავებელი დეტალების

საორიენტაციო წონა, კგ

მრავა გადაბზულობით		დეტალის დასახელება	
1,5	აღსაღები	კროულობების მისული წონა	
3,0	ახლო	აღსაღები	მოწყა
1	ახლო	აღსაღები	
0,35	ახლო	აღსაღები	ნირმალიზაცია
1	ახლო	აღსაღები	
1,1	ახლო	აღსაღები	ცემენტაცია
0,6	ახლო	აღსაღები	
0,65	ახლო	აღსაღები	წრთობა
1,5	ახლო	აღსაღები	
1,1	ახლო	აღსაღები	დაბალი მოწყება
0,65	ახლო	აღსაღები	
0,4	აღსაღები	აღსაღები	მაღალი მოწყება
0,45	ახლო	აღსაღები	
1	ახლო	აღსაღები	წრთობა მ.ს.დ.
0,65	ახლო	აღსაღები	
3,6	აღსაღები		სულ
4,95	ახლო		

ცხრილი 7

გალვანურად დასაფარი ფართობის საორიგნტაციო
სიდიდე, ϑ^2

სარემონტო ობიექტი	დასაფარი ფართობის სიდიდე, ϑ^2		
	მოქრომვა	მოფოლადება	მოსპილენება
ძრავა გადაბმულო ბით	0,8	1,0	0,6

ცხრილი 8

გალვანური დაფარვის რეჟიმის გაანგარიშებისთვის საჭირო
ძირითადი მაჩვენებლები

ელემენტები	კუთრი წონა, g/l^3	ელექტროქიმ იური ექვივალენტი, g/a.სო. C	დენის სიმკვრივე, $\text{g}/\text{dm}^2 \text{ Dk}$	დენის გამოყენებ ის კოეფიციე ნტი, α
ქრომი	6,9	0,324	50-75	13-15
ფოლადი	7,8	1,042	30-50	70-80
ნიკელი	8,8	1,094	3	95
სპილენი	8,95	1,186	3	95
ოუთია	7,1	1,22	2	98

ცხრილი 9

დეტალების მ.ს.დ. საწროვი დანადგარის

ტექნიკური მახასიათებლები

დანადგარის ტიპი	სიმძლავრე, კვტ	დეტალის დიამეტრი, მმ	საორიენტაციო მწარმო-ებლობა კბ/სთ გახურების შემდეგი სიღრმის დროს, მმ	
			1-3	4-6
მანქანური	50-100	40-70	200-220	170-190
ნათურული	30	40-70	65-100	35-50

ცხრილი 5

შედევლებისა და დადელების ნაკერის ფართობი

ერთ კაპ. რემონტზე, დმ²


აღმასრულებელ ერთ ტიტული	აღმასრულებელ იუ რისტის სახელი	აღმასრულებელ იურისტის სახელი	აღმასრულებელ იურისტის სახელი	აღმასრულებელ იურისტის სახელი
ძრავა გადაბმულობით	1,0	1,0	1,5	1,9

ზოგიერთი გავრცელებული ძრავის მრადხარა-ბარბა(კა

მექანიზმის საკისრების ძირითადი ზომები


MERCEDE S-BENZ 190	MAZDA, 626, 929, Luce	FORD, mondeo	FIAT, Tetpa, Tipo	BMW 325D, 525TDS	BMW 340i, 740i, 840i	AUDI 80, 100, A4, A6, A6	ავტომობილის მდგრადი
1990	1992	1992	1989	1991	1991	1990	ბაზობულის წევი
M102	K8 V6	ZETA 16V	159, 160, 16V	M51D	M60 V8	AAH V6	ძრავის მდგრადი
1797	1844	1988	1756	2497	3982	2771	ზუბს მიღწევის
89,0x72,2x4	75,0x69,5x 6	84,8x88,0x 4	84,0x79,2 x4	80,0x82,0x6 8	89,0x80,0x 8	82,5x86,4x6	D _G xS _x n
62,500 ^{+0,02}	66,000 ^{+0,02}	62,286 ^{+0,02}	56,72 ^{+0,01}	65,000 ^{+0,02}	75,000 ^{+0,019}	70,000 ^{+0,02}	D _{ba,b} . შპ
57,965 _{0,015}	61,960 _{0,02}	58,001 _{0,02}	53,005 _{0,02}	59,990 _{0,02}	69,999 _{0,019}	64,978 _{0,02}	ძირით ასეთ საქას რები
2,261	2,009	2,131	1,84	2,498	2,505	2,508	S _{ba} ჰ.შპ
21,4	17,5	24,68	24,25	24,94	24,0	18,0	B _{ba,s} შპ
51,600 ^{+0,02}	51,000 ^{+0,02}	49,890 ^{+0,02}	53,890 ^{+0,02}	48,000 ^{+0,02}	52,000 ^{+0,013}	57,600 ^{+0,02}	D _{ba,b} . შპ
47,965 _{0,015}	47,960 _{0,02}	46,910 _{0,02}	50,805 _{0,01}	44,991 _{0,02}	49,991 _{0,014}	53,978 _{0,02}	ბაზობ გას საქას რები
1,814	1,509	1,475	1,537	1,498	1,997	1,806	S _{ba} ჰ.შპ
21,8	17,0	20,1	19,5	18,0	17,0	17,0	B _{ba,s} შპ

NISAN, Bluebird, Primera, Sunny	VOLKSWA GEN, Golf, Passat, Vento	TOYOTA, Banz	RENAULT, Safrane	OPEL Omega, Senator	mitsubis HI, Pagero, Sigma,	MERCEDES -BENZ 320	აშორიანიკების მრევლი
1993	1991	1994	1993	1990	1993	1992	გამოშენების წელი
SR20	VR6	5VZV6	Z7XBV6	C26NE	4G74V6	M104	ძრავის მიღები
1998	2792	3378	2975	2594	3496	3199	ძრავის
86,0x86,0x6	81,0x90,3x6	93,5x82,0x6	93,0x73,0x6	88,8x69,8x6	93,0x85,9x6	89,9x84,0x6	D _G ×S _x η
58,658 ^{+0,02}	65,000 ^{+0,01}	68,010 ^{+0,015}	74,000 ^{+0,019}	62,000 ^{+0,015}	68,000 ^{+0,02}	62,500 ^{+0,02}	D _{b,s,d}
52,966 _{-0,02}	59,980 _{-0,02}	58,000 _{-0,02}	70,060 _{-0,02}	57,999 _{-0,015}	64,000 _{-0,02}	57,965 _{-0,015}	D _{ლიკ} დირით აგი
1,829	2,501	1,989	1,967	1,989	1,991	2,261	σ _{1,b,s,d}
27,94	17,0	21,0	23,5	27,4	18,0	17,5	B _{b,s,e}
44,973 ^{+0,02}	56,800 ^{+0,02}	51,003 ^{+0,02}	63,704 ^{+0,02}	55,000 ^{+0,015}	58,000 ^{+0,02}	51,600 ^{+0,02}	D _{b,s,b}
44,973 _{-0,02}	53,978 _{-0,02}	48,000 _{-0,02}	59,990 _{-0,02}	51,987 _{-0,015}	57,990 _{-0,02}	47,965 _{-0,015}	D _{ლიკ} G _{b,s,b}
1,501	1,408	1,491	1,846	1,499	1,491	1,814	σ _{1,b,s,d}
18,6	18,0	19,9	17,7	19,6	15,4	20,0	B _{b,s,e}

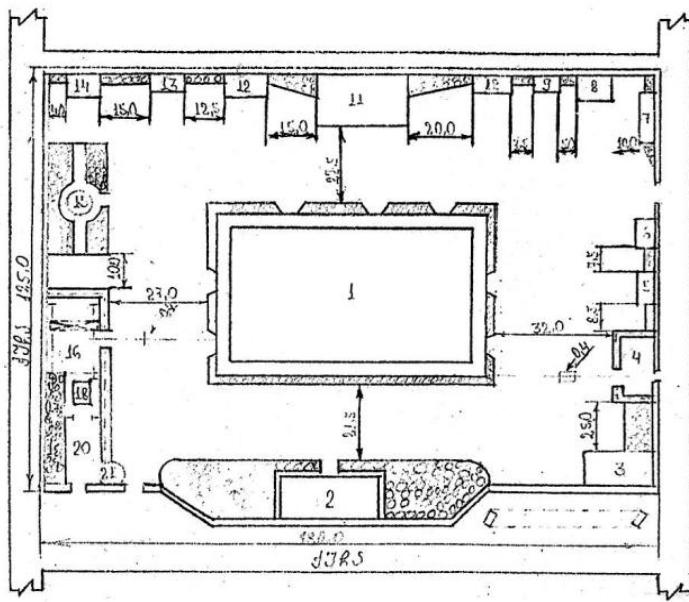


ნაბ. 1. გენერალური გეგმის დაგეგმვება

1. ხარისხოვ კორპუსი; 2. ადმინისტრაციული კორპუსი; 3. სპორტული მოუდაბი; 4. მხა პროდუქციის ხაწყობი; 5. ხაუმარებელორთვი; 6. სატანსფორტატორო; 7. ჯართის დახაურელი აღგილი; 8. საქვაბე; 9. ჯალციუმის ჯარბილის, ნახშირმჟავა გაზის და ჭანგბადის ხაწყობი; 10. ნედლი მასალის ხაწყობი; 11. მთავარი ხაწყობი; 12. შიდა ხაქარხნო გარაჯი; 13. ხაწვავ-ხაცხები მასალების ხაწყობი; 14. სახანძრო ფარდული; 15. წყლის აგზი; 16. სარეგულირო ფონდის ხაწყობი; 17. წყლის დამცროვებელი; 18. გარევან გამრეცხი; 19. სალექსი; 20. მიმღები განყოფილება; 21. ხაუმარებელორთვი ჯიბური.

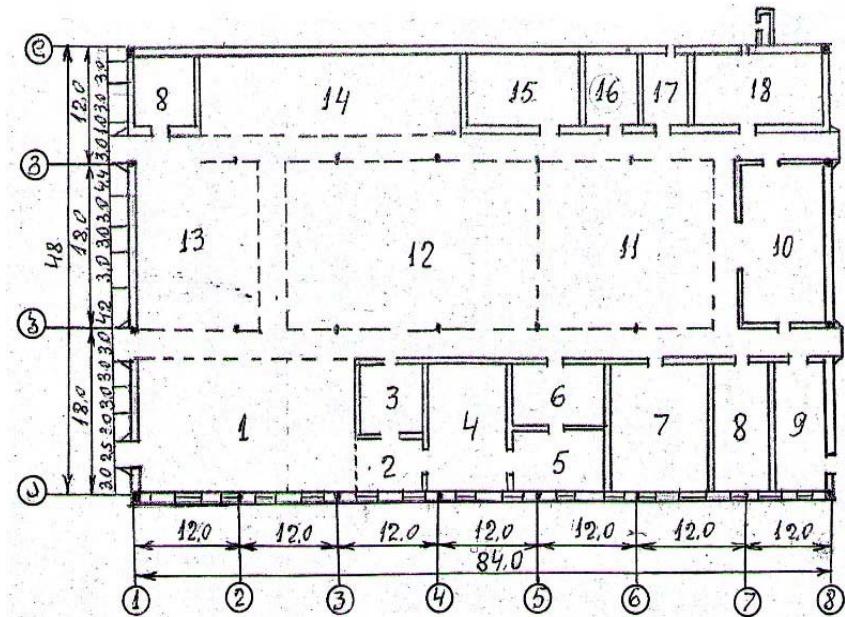


ნახ. 2 ძრავების სარემონტო კორპუსის დაგეგმვარება

1. ძრავების საღამშლელო სარეცხი; 2. საქონტროლო-დამხარისხებელი;
3. სამარტინული საწყობი; 4. საჭალელო საწყობი; 5. საკომპლექტო; 6. საზეინულო-ძროსარგებლი;
7. კედის და კლტექნიკური; 8. საფოფაცხოვრებელი; 9. სამღებრო;
10. ძრავების საგამოცდო; 11. ძრავების ამწყობი; 12. ძრავის დებალების სარემონტო; 13. საზეინულო-ძექანიკური; 14. მთავარი მექანიკოსის განყოფილება; 15. საიარაღო; 16. გალვანური; 17. თერმული; 18. საშემდეგებლო.

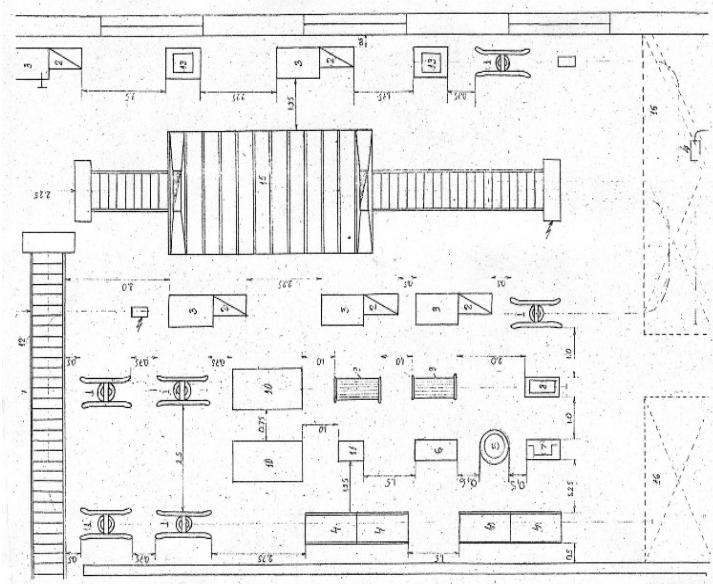


ნახ. 3 ძრავების საღამშლელო-ხარჯები უბის დაგეგმარება

1. ძრავის დახაშლებით სტენდი; 2. კარადა იარაღებისთვის; 3. საზეინებლო დაზვა; 4. მუხლა ლილების დასაშლებით სტენდი; 5. სტელაზე მუხლა ლილებისთვის; 6. მანაწილებებით ლილების დასაშლებით სტენდი; 7. მქნევარას გაირგვინის გამოსაწევები სტენდი; 8. ლორეკის სახელმძღვანელო დასაშლებით სტენდი; 9. ლგუშის თითოების გამოსაწევები სტენდი; 10. კოლექტორის დასაშლებით სტენდი; 11. გადაბმულობის დასაშლებით სტენდი; 12. დებალების სატრანსპორტო კონკიურენცია; 13. პილოტების სტენდი; 14. მონიტორის კლიპების დასაშლებით სტენდი; 15. ნაწილობრივ დაშლილი ძრავის გამრეცვების სტენდი; 16. ძრავების დასაწყისი აღილი.

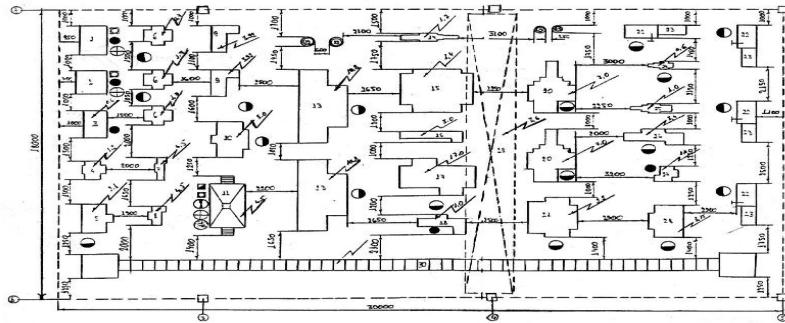


ნახ. 4 ძრავების ხარჯმოწოდებულის გებნის დაგეგმვარება I. ცილინდრების ბლოკის
ხასეურავის პერმეტულობაზე შეხამოწმებული ხტენდი; 2. ცილინდრების
ბლოკის პერმეტულობაზე შეხამოწმებული ხტენდი; 3. ცილინდრების
ბლოკის გადასაბრუნებული ხტენდი; 4. ცილინდრების ბლოკის ხრახნების
მოსაჭრელი დანაღვარი; 5. მორთადი ყელების, ხასაკისრე ბუდეების და
მანაწილებელი ლილების მილისების გასაჩარხი ჩარხი; 6. ცილინდრების
მასრების აღმასური ერთშემონდელიანი ჩარხი; 7. ხარქველების
მიმმართული მილისების ხასაწენები ხტენდი; 8. ხაძიძეების მილისების
ხასაწენები ხტენდი; 9. ცილინდრების ხახონიგებული ხარხი; 10. მუხლია დილების
ყელების ხაპრიალებული ჩარხი; II. ძრავის დეტალების გამრეცხი მანქანა;
12. მუხლია დილების ხტენდი; 13. მუხლია დილების ყელების ხახები ჩარხი;
14. გადაბმულობის კარტერის ხაბაზის ზედაპირების დასამუშავებელი
უნივერსალური ჩარხი; 15. მუხლია დილების ხაბალანსი ხტენდი; 16. უნი
ვერსალური ხაბალანსი ხტენდი; 17. ცილინდრების ბლოკის და მუხლია
დილების ხაზეთი არხების გასაწენდი დანაღვარი; 18. მანაწილებელი
ლილების მილისების ხასაწენები ხტენდი; 19. ხტენდაჟი მანაწილებელი
ლილებისათვის; 20. მანაწილებელი ლილების მუშებების ხახები ჩარხი; 21.
მანაწილებელი ლილების მუშებების და ყელების ხაპრიალებული ჩარხი; 22.
ხაზენები და ზგა; 23. იარარების კარადა; 24. ხარქველების ზოლურას
ხახები ჩარხი; 25. ხარქველების და ბუდეების მისახები ჩარხი; 26. ძარ-
ბაცას ზედა და ქვედა თავების გასაჩარხი ჩარხი; 27. მანაწილებელი
ლილების კბილანის ხასაწენები ხტენდი; 28. კერტიკალურ მისახებ-მისალების
კარხი ძარბაცას ქვედა თავის ხახრებების დამუშავებისთვის; 29.
კონსოლური ამწე; 30. ძრავის დეტალების მიმწოდებელი კონკივი.

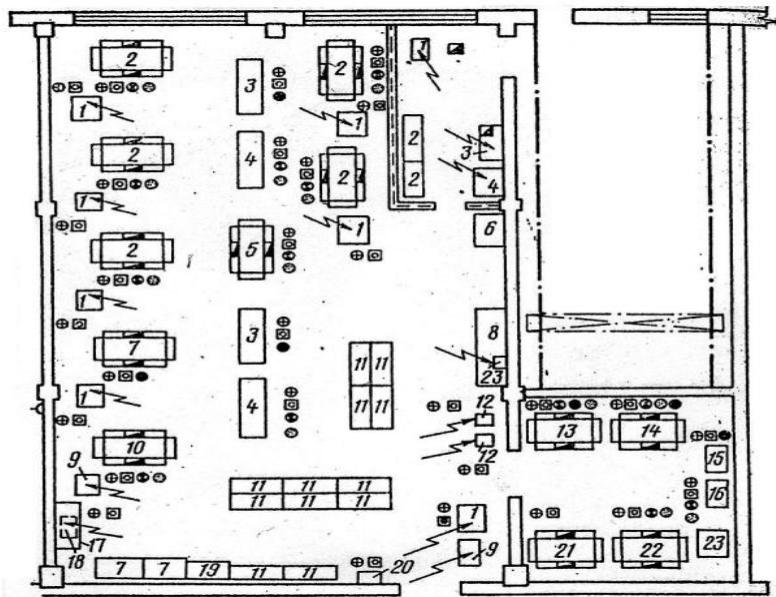

ნახ. 5 გალვანური უბნის დაგეგმარება


1,9,12. გამმართველი მოწყობილობა; 2. მოფოლადების აბაზანა; 3,4. ციფრი და
ცხელი წყლის აბაზანა დეტალების გასარეცხად უკლა პროცესის შემდეგ
ქრომირების გარდა; 5. ნეიტრალიზაციის აბაზანა; 6. მაგიდა დეტალების
ჩამოსაკიდად; 7. ანოდური მოწყობილის აბაზანა; 8. დეტალების სწრაფად
მოფოლადების მაგიდა; 10. ელექტრული გაუცხიმოების აბაზანა; 11. ხელმაში
დეტალებისთვის; 13. მონიტორების აბაზანა; 14. მოსაიდუნების აბაზანა; 15,16.
ციფრი და ცხელი წყლის აბაზანა დეტალების გასარეცხად ქრომირების შემდეგ;
17. ელექტროლიტის დასაღეჭი ავზი; 18. მუკაგამძლე ტუმბო; 19. რფისის
მაგიდა; 20. ნიკარა; 21. აბაზანა ძველი ქრომის მოსაცილებლიდად; 22. მოქრომჭის
აბაზანა; 23. ელექტროლიტის დამჭერი აბაზანა.

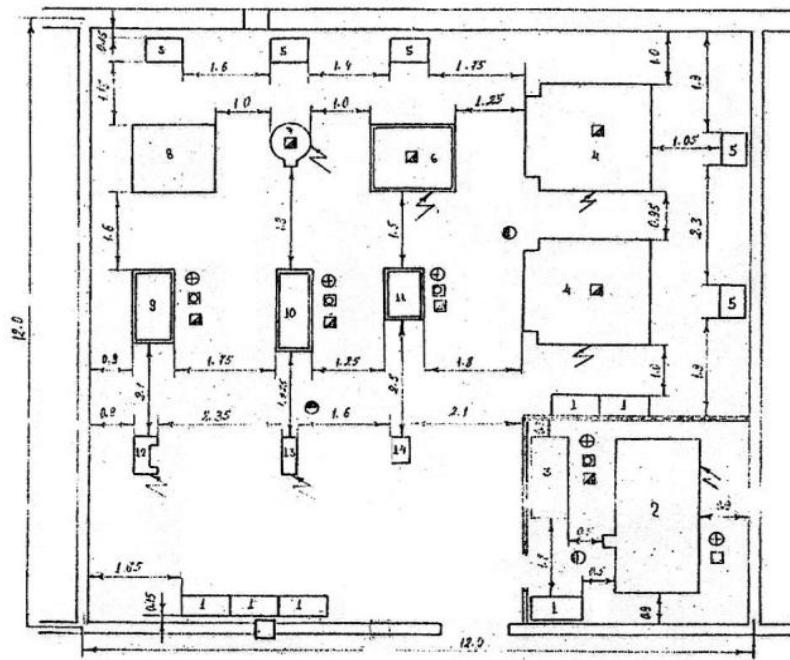

ნახ. 6 თერმული სამშროს დაგვემარჯის

1. ხტყლაური დებალებისთვის; 2. მ.ხდ. წრთობის დანაღვარი; 3. საწრთობი რუმელი; 4. კამერული კლექტორული რუმელი; 5. მართვის დაფა; 6. მარილის აბაზანა-ღუმელი; 7. კლექტორული ზეთის აბაზანა; 8. ტყვიის აბაზანა;
9. წყლის აბაზანა; 10. ზეთის აბაზანა; 11. წყლის აბაზანა თერმული დამუშავების შემდეგ გარეცხვისთვის; 12. ხარჯ-ხაპრიალებელი ჩარხი; 13. ხისაღის გახაზითი ხელსაწყო ძრინელით; 14. ხისაღის გახაზითი ხელსაწყო როკელით.


როკელით.

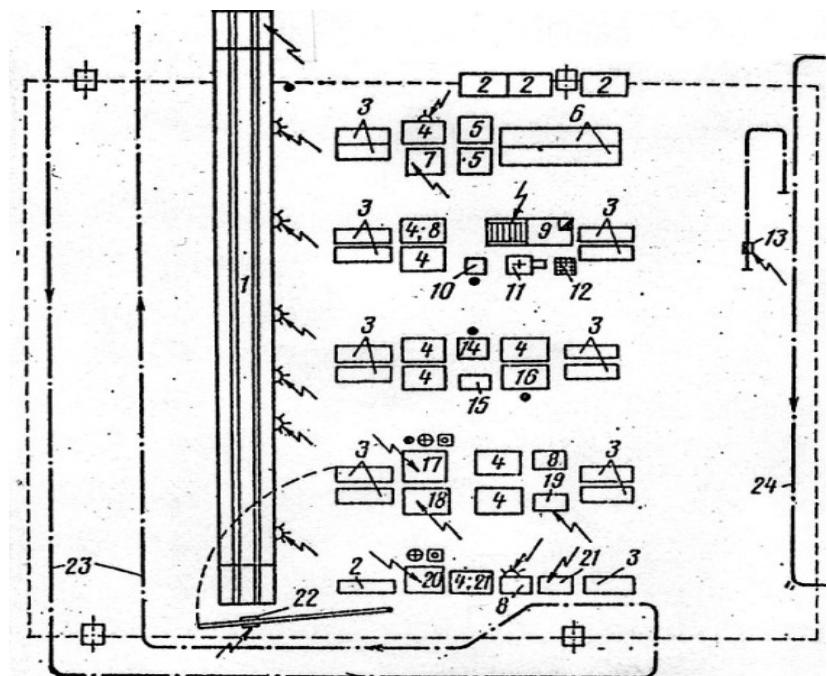

ნახ. 7 ძრავის ხაგამოცდო ხადგურის დაგეგმარება.

1. ძრავების ასაწყობი ქსტაკადა; 2. ოფისის მაგიდა; 3. სტელაჟი
დეტალებისთვის; 4. საზეინელო დაზღა; 5. სტელაჟი გამანაწილებელი
ლილებისთვის; 6. თაროიანი სტელაჟი; 7. ძრავის ზეთის ტუმბოსა და
ფილტრის გამოსაცდელი უნივერსალური სტენდი; 8. პიდრაცლიკური წერხი; 9.
ხაშრობი კარადა ზეთის ტუმბოს კორპუსის გასახურებლად; 10. დგუშის თითის
ჩასახმელი მოწყობილობა; 11. სტელაჟი დგუშებისთვის; 12. სტელაჟი დგუშის
თითებისთვის; 13. მონორელოს ელექტროფერის; 14. დგუშ-ბარბატას ასაწყობი
სტენდი; 15. ბლოკის ხახურავში ხარჯელების ჩასახმელი სტენდი; 16. ბლოკის
ხახურავის ასაწყობი სტენდი; 17. წელის ტუმბოს გამოსაცდელი სტენდი; 18.
უბეჭად მწერები ფილტრის გამოსაცდელი სტენდი; 19. ხაბურდი ჩარხი
მაგიდაზე; 20. პნევმატიკური მოწყობილობის შესამოწმებელი სტენდი; 21.
კომპრენსორის ასაწყობი სტენდი ხადგარზე; 22. კონსოლური ხაბურები ამწე;

23,24. ხაედი კონვეიერი.

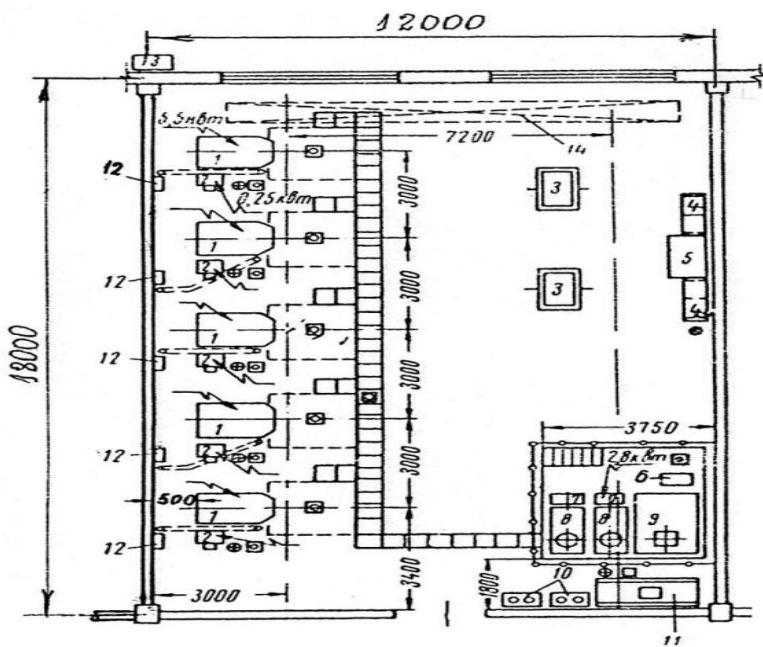

ნახ. 8 ძრავების ხაამწყობო უბნის დაგეგმარება

1. ელექტროსამუხრუკე სტენდი ძრავის მიზუშავებისა და გამოცდისთვის;
2. ხარჯულირებო რეოსტატი;
3. დეფექტების აღმოსავალებული სტენდი;
4. ხელციური სტელაჟი;
5. ხაზინები და ზეპირი დაზიანებისას გადასახლებისათვის;
6. წყლის ტუბა ელექტროძრავის;
7. ზემოს ტუბა;
8. ზემოს აგზა;
9. წყლის აგზა (ჭველა);
10. ზემოს ფილტრი;
11. წყლის აგზა (ხედა);
12. ზემოს ხარჯის გახაზომი ხელსაწყო;
13. ხაწვავის გამანაწილებელი დაზიანებისას ამწევის საშუალება;
14. ელექტრული ერთობლივი ამწევის საშუალება.

ლიტერატურა:

1. ო. გელაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე ავტოსარემონტო საწარმოების ტექნოლოგიური გაპროექტება ტექნოლოგიური დაპროექტება“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2004.
2. ედილაშვილი მ.გ. და სხვა ავტომობილების წარმოება და რემონტი, გამ. „განათლება“, თბილისი, 1975.
3. ქოჩიაშვილი ი.მ. და სხვა მეთოდური მითითებები საკურსოდა სადილომო პროექტის შესასრულებლად ავტოსარემონტო საწარმოების დაპროექტებაში, გამ. თბილისი, 1990.
4. ედილაშვილი მ.გ., ცირეკიძე გ.გ. ავტოსარემონტო საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები, გამ. „განათლება“, თბილისი, 1980.
5. Хрулев А.Е. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей, М. Изд. „За рулем“, 1999 .
6. Титунин Б.А. Ремонт автомобилей Камаз, 2-ое изд. перероб. и доп., М. Изд. агропромиздат, 1991.

7. Митрохин Н.Н Проектирование авторемонтных предприятий, под редакциеи Дехтеринского, М. МАДИ, 1988.
8. „Автомобильный справочник” М. Изд. „Машиностроение”, 2004.
9. „Краткий автомобильный справочник“ М. Изд. „Транспорт“, 1994.
10. Технологическое проектирование в авторемонтном производстве, М. МАДИ, 1893.
11. Дехтеринский А.В. и др. Проектирование авторемонтны предприятияй, М. „Транспорт“, 1981.
12. Залатоцкий В.А. Волга ГАЗ-3110. Экспресс-ремонт. М. Цитадель. 2002ю
13. Беднарский В.В. "Организация капитального ремонта автомобилей", Изд. Феникс, 2005.
14. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей, Изд. "Академия", 2002.

შინაგანი

შესავალი-----	3
1. აგტოსარემონტო წარმოების ძირითადი ცნებები და დებულებები-----	8
1.1. აგტომობილის რემონტის ცნება და მისი სახელი -----	8
1.2. აგტომობილის ფორმირებადი თგისებების კლასიფიკაცია-----	15
1.3. საიმედოობის ცნება და მისი მაჩვენებ- ლების კავშირი აგტომობილის აღ- დგენილი დეტალების მუშა- უნარიანობასთან -----	17
1.4. აგტომობილის ცვეთის და დაძველების პროცესის დახასიათება -----	22
1.5. ცვეთის სიდიდის განსაზღვრის ხერხები ---	25
1.6. დეტალების აღდგენის ხერხების კლასი- ფიკაცია -----	28
1.7. საჭარმოო ტექნოლოგიური პროცესები -----	35
1.8. ტექნოლოგიური პროცესის სქემა და მისი დახასიათება -----	41
2. აგტომობილის რემონტის ტექნოლოგიის საფუძვლები-----	46
2.1. რემონტის ტერმინები -----	46

2.2.	ავტომობილის	სარემონტოდ	მიღების	
	პირობები			49
2.3.	ავტომობილის	დაშლა. დაშლის	სამუშა-	
	მექანიზაცია		ობის მექანიზაცია	51
2.4.	დეტალების	გარეცხვა	და	
	გაუცხიმურება			55
2.5.	გარეცხვის	პროცესების	ინტენსიფი-	
	კაციის	ხერხები	კაციის ხერხები	58
2.6.	დეტალების	დეფექტოსკოპია		
	(კონტროლი და დახარისხება)			61
2.6.1.	დეტალების	დეფექტების	კლასიფიკაცია	61
2.6.2.	დეფექტების	გამოვლენის	ხერხები	62
2.7.	დეტალების	აღდგენის	ხერხები	68
2.7.1.	დეტალების	აღდგენა	დაწევით	71
2.7.2.	დეტალების	აღდგენა	შედუღებით და	
	დადუღებით			73
2.7.3.	დეტალების	აღდგენა	მოლითონებით	81
2.7.4.	დეტალების	აღდგენა	ელექტრონაპერ-	
	წყლური	დამუშავებით		88
2.7.5.	დეტალების	არდგენა	რჩილვით და	
	ანტიფრიქციული	შენადნობების	პვლავ-	
	ჩამოსხმით		ჩამოსხმით	91
2.7.6.	დეტალების	აღდგენა	პლასტმასებით	96

2.8.	ქვანძების და დეტალების აწყობა -----	101
2.8.1.	აგრეგატების მიმუშავება და გამოცდა -----	105
2.9.	ავტომობილის აწყობა -----	110
2.10.	ავტომობილის გამოცდა და რეგული- რება-----	112
3.	ძრავის რემონტის ტექნოლოგია-----	115
3.1.	ძრავის დაშლის ტექნოლოგია-----	115
3.1.1.	ძრავის დაშლა-----	117
3.1.2.	ძრავის ცალკეული დეტალების და კვან- ძების დაშლა -----	122
3.2.	ძრავის დეტალების გარეცხვა -----	126
3.3.	ძრავის დეტალების დეფექტაცია -----	132
3.3.1.	ძრავის ძირითადი დეტალების გაზომვის ტექნოლოგია-----	134
3.3.2.	ძრავის დეტალებში ბზარების აღმოჩენა ---	150
3.4.	ძრავის რემონტის ხერხები და ძრავის დეტალების აღდგენა-----	159
3.4.1.	საერთო მიდგომა დეტალების რემონ- ტაცია-----	159
3.4.2.	ძრავისა და აგრეგატების დეტალების ნახვრეტების რემონტი-----	167
3.4.3.	ძრავის ლილგების რემონტი-----	175

3.5.	მრუდხარა-ბარბაცა	მექანიზმის	დეტა-	
	ლების რემონტი			184
3.5.1.	ბარბაცას რემონტი			185
3.5.2.	სრიალის საკისრების	დამზადების	და	
	შერჩევის ტექნოლოგია			189
3.6.	ძრავის აწყობა			
4.1.	ძრავების სარემონტო	საწარმოების	დაპ-	
	როექტების საფუძვლები			
4.2.	სარემონტო წარმოების	ორგანიზაციის		
	მეთოდები			
4.3.	დაპროექტების სტადიები			
4.4.	ძრავის სარემონტო	წარმოების სერიულობა		
4.5.	ძრავის სარემონტო	საწარმოს	ტექნ-	
	ლოგიური ანგარიში			
4.5.1.	საწარმოს მუშაობის რეჟიმი, წლიური და			
	დღიური	საწარმო	პროგრამის	
	განსაზღვრა			
4.5.2.	ძრავების სარემონტო	საწარმოს შრომა-		
	ტევადობის დადგენა			
4.6.	ძრავების მიმღები განყოფილება			
4.7.	ძრავის გარეგან გამრეცხი განყოფილება			
4.8.	სარემონტო ფონდის და მზა პროდუქციის			
	საწყობი			

- 4.9. საწარმოო ქორპუსის გაანგარიშება -----
- 4.10. სამარშრუტო საწყობი-----
- 4.11. საშუალებო საწყობი -----
- 4.12. ბრავების საგამოცდო განყოფილება-----
- 4.13. დამხმარე საწარმოო საამქროები -----
 - 4.13.1. მთავარი მექანიკოსის განყოფილება (მმგ)-
 - 4.13.2. საიარაღო საამქრო -----
- 4.14. ენერგეტიკის გაანგარიშება -----
- 4.15. სასაწყობო მეურნეობა -----
 - 4.15.1. მთავარი საწყობი -----
 - 4.15.2. ნედლი მასალის საწყობი -----
 - 4.15.3. კალციუმის კარბიდის, ნახშირმჟავა გაზის და ჟანგბადის საწყობი-----
 - 4.15.4. საწვავ-საცხები მასალების საწყობი-----
დანართი -----
ლიტერატურა-----

იგეზლება აპტორის მიერ შარმოდგენილი სახით

გადაეცა წარმოებას 03.07.2009. ხელმოწერილია დასაბეჭდად
09.07.2009. ქაღალდის ზომა 60X84 1/16. პირობითი ნაბეჭდი თაბახი 13.
ტირაჟი 100 ეგზ.

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი,
კოსტავას 77

